



# Весы Adventurer™

## Руководство по эксплуатации





СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>3</b>
1.1 Описание .....	3
1.2 Отличительные особенности .....	3
1.3 Описание предупреждающих сигналов и символов .....	3
1.4 Меры безопасности .....	3
<b>2. ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ</b> .....	<b>5</b>
2.1 Распаковка .....	5
2.2 Выбор места для установки весов .....	5
2.3 Установка весов по уровню .....	5
2.4 Подключение электропитания .....	6
2.5 Интерфейс .....	6
2.6 Первичная калибровка .....	6
<b>3. ПОРЯДОК РАБОТЫ</b> .....	<b>7</b>
3.1 Дисплей и объекты рабочего стола .....	7
3.2 Основные функции и главное меню .....	9
3.3 Детали и элементы — модели с ветрозащитным кожухом .....	10
3.4 Детали и элементы — модели без ветрозащитного кожуха .....	10
<b>4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ</b> .....	<b>11</b>
4.1 Взвешивание .....	12
4.1.1 Настройки .....	13
4.1.2 Наименование образца .....	14
4.1.3 Сохранение на USB-накопителе .....	14
4.2 Подсчет количества предметов .....	14
4.2.1 Настройки .....	15
4.3 Процентное взвешивание .....	17
4.3.1 Настройки .....	17
4.4 Динамическое взвешивание .....	18
4.4.1 Настройки .....	18
4.5 Измерение плотности .....	19
4.5.1 Измерение плотности материала с погружением в воду (метод по умолчанию) .....	19
4.5.2 Измерение плотности всплывающего материала .....	20
4.5.3 Измерение плотности материала с погружением в другую жидкость .....	20
4.5.4 Измерение плотности жидкости с использованием калиброванного груза (не входит в комплект поставки) .....	21
4.5.5 Измерение плотности пористого материала с использованием масла .....	22
4.6 Контрольное взвешивание .....	25
4.6.1 Настройки .....	25
4.7 Фиксация показаний .....	26
4.7.1 Фиксация показаний .....	26
4.7.2 Фиксация максимального веса .....	26
4.7.3 Настройки .....	27
4.8 Суммирование .....	27
4.9 Взвешивание по рецептурам .....	28
4.9.1 Настройки .....	28
4.10 Дополнительные функции .....	29
4.10.1 Взвешивание под весами .....	29
<b>5. НАСТРОЙКА МЕНЮ</b> .....	<b>30</b>
5.1 Навигация .....	30
5.1.1 Изменение настроек .....	31
5.2 Калибровка .....	32
5.2.1 Раздел меню Calibration (Калибровка, только для моделей InCal) .....	32
5.2.2 Калибровка со встроенной гирей .....	32
5.2.3 Автоматическая калибровка .....	32
5.2.4 Калибровка AutoCal™ .....	33
5.2.5 Калибровка диапазона .....	33
5.2.6 Калибровка линейности .....	34
5.2.7 Проверка калибровки .....	34
5.3 Настройка весов .....	34
5.3.1 Раздел меню Balance Setup (Настройка весов) .....	34
5.3.2 Язык интерфейса .....	34
5.3.3 Пользовательские настройки .....	35
5.3.4 Уровень фильтрации .....	35
5.3.5 Автоматическая коррекция нуля .....	35
5.3.6 Автоматическое тарирование .....	35
5.3.7 Дискретность .....	35
5.3.8 Дата и время .....	35
5.3.9 Режим разрешения .....	36

5.4	Единицы измерения.....	37
5.4.1	Раздел меню Units (Единицы измерения).....	37
5.5.2	Экспорт на USB.....	38
5.5.3	Импорт с USB.....	38
5.5.4	Сведения о весах.....	38
5.6	Передача данных.....	38
5.6.1	Раздел меню Communication (Передача данных).....	38
5.6.2	Скорость передачи данных.....	38
5.6.3	Формат передачи данных.....	39
5.6.4	Квитирование.....	39
5.6.5	Вывод на печать.....	39
5.6.6	Автоматическая печать.....	40
5.6.7	Данные для печати.....	40
5.6.8	Подача.....	40
5.7	Данные GLP и GMP.....	41
5.7.1	Раздел GLP Data (Данные GLP).....	41
5.7.2	Header (Заголовок).....	41
5.7.3	Наименование весов.....	41
5.7.4	Имя пользователя.....	41
5.7.5	Project Name (Наименование проекта).....	41
5.8	Возврат к заводским настройкам.....	41
5.9	Блокировка.....	41
<b>6.</b>	<b>РЕЖИМ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ (LFT).....</b>	<b>42</b>
6.1	Настройки.....	42
6.2	Поверка.....	42
6.3	Опломбирование.....	42
<b>7.</b>	<b>ПЕЧАТЬ.....</b>	<b>43</b>
7.1	Подключение к принтеру и компьютеру, настройка и тестирование интерфейса.....	43
7.2	Форматы вывода на печать.....	43
<b>8.</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....</b>	<b>44</b>
8.1	Калибровка.....	44
8.2	Очистка.....	44
8.3	Поиск и устранение неисправностей.....	45
8.4	Техническая поддержка.....	45
<b>9.</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....</b>	<b>46</b>
9.1	Технические характеристики.....	46
9.2	Размеры весов.....	51
9.3	Детали и принадлежности.....	51
9.4	Передача данных.....	52
9.4.1	Команды интерфейса.....	52
9.4.2	Подключение контактов RS232 (DB9).....	53
9.5	Интерфейс USB.....	53
<b>10.</b>	<b>ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....</b>	<b>54</b>
<b>11.</b>	<b>СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ.....</b>	<b>55</b>


# 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 Описание

Весы Adventurer — это прецизионное устройство для взвешивания, которое прослужит вам много лет при условии надлежащего обращения. Весы Ohaus Adventurer выпускаются с НПВ от 120 до 8 200 граммов.

## 1.2 Отличительные особенности

**Сенсорное управление:** Быстрый доступ посредством графических элементов ко всем меню управления, ряду программных приложений и множеству функций.

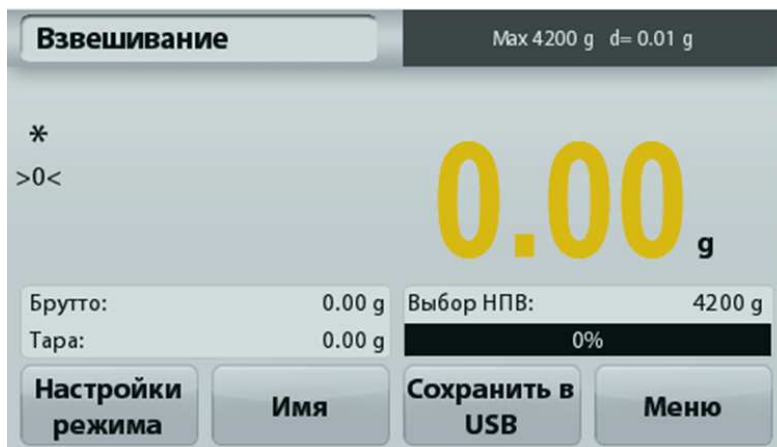

## 1.3 Описание предупреждающих сигналов и символов

Меры безопасности обозначаются предупреждающими словами и символами, привлекающими внимание к информации по обеспечению безопасности. Несоблюдение этих указаний может стать причиной несчастного случая, повреждения или неправильной работы прибора и недостоверных результатов измерений.

### Сигнальные слова

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
ОСТОРОЖНО!**

Опасность несчастного случая с тяжелыми последствиями или смертельным исходом. Означает опасные ситуации с невысоким уровнем риска, которые приводят к повреждению устройства, имущества или потере данных, а также к травмам.

**Внимание  
Примечание**

Важная информация об изделии  
Полезная информация об изделии.

### Предупреждающие символы



Опасность общего характера



Опасность поражения электрическим током



Переменный ток



Постоянный ток

## 1.4 Меры безопасности



**ВНИМАНИЕ!** Ознакомьтесь с правилами безопасности, прежде чем приступить к установке, подключению или обслуживанию оборудования. Несоблюдение этих правил может привести к травмам и материальному ущербу. Сохраните все инструкции для использования в будущем в справочных целях.

- Убедитесь в том, что рабочий диапазон входного напряжения сетевого адаптера и тип разъема соответствуют параметрам местной сети электропитания.

- Проложите кабель питания так, чтобы не задевать его при дальнейшей работе.
- Весы предназначены для использования только в помещениях.
- Весы следует размещать в сухом помещении.
- Не допускайте падения предметов на чашку весов.
- Пользуйтесь только разрешенными вспомогательными и периферийными устройствами.
- Эксплуатируйте оборудование только в условиях окружающей среды, указанных в настоящем руководстве.
- Прежде чем приступить к очистке оборудования, отключите его от электропитания.
- Не работайте с оборудованием в опасных и неблагоприятных условиях.
- Все операции технического обслуживания должен выполнять только уполномоченный технический персонал.
- При размещении весов учитывайте необходимость доступа к разъему электропитания.

## 2. ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ

### 2.1 Распаковка

Осторожно извлеките весы Adventurer и все их компоненты из упаковки. В зависимости от конкретной модели весов, перечень компонентов может изменяться (см. таблицу ниже). Сохраните упаковку для последующего хранения или транспортировки.

#### Комплектность

- Весы
- Сетевой адаптер
- Рамка (только для моделей 0,1 мг и 1 мг)
- Гарантийный талон
- Компакт-диск с программным обеспечением

### 2.2 Выбор места для установки весов

Необходимо исключить воздействие сильной вибрации, источников тепла, потоков воздуха и резких колебаний температуры. Оставьте достаточное пространство для обслуживания.



### 2.3 Установка весов по уровню

Весы Adventurer снабжены пузырьковым индикатором, расположенным рядом с дисплеем в небольшом круглом окошке. Для установки весов по уровню используйте 4 регулировочные опоры. Пузырек индикатора должен находиться в центре круга. О порядке регулировки с помощью опор см. ниже раздел «Функция регулировки уровня». Установку весов по уровню следует производить каждый раз после перемещения весов на новое место.



#### Функция регулировки уровня

Функция регулировки уровня предназначена для установки весов по уровню. Вызвать данную функцию можно двумя способами:

1. **Weighing Application (Режим взвешивания) -> Item Settings (Настройки, зависящие от предмета) -> Level Assist (Регулировка уровня).** Более подробная информация приведена в разд. 4.1.1 .
2. **Main Menu (Главное меню) -> Balance Setup (Настройка весов) -> User settings (Пользовательские настройки) -> Level Assist.** Более подробная информация приведена в разд. 5.3.3.



Вращайте опоры, как показано на рисунке выше, до тех пор, пока пузырек не установится в центре индикатора.

## 2.4 Подключение электропитания

Подключите выход постоянного тока к разъему питания на задней панели весов. После этого подключите сетевой кабель к сетевой розетке.




**ОСТОРОЖНО!** Только для источников тока, имеющих сертификат CSA или аналогичных, с ограничением тока на выходе.

## 2.5 Интерфейс

Для подключения к компьютеру или принтеру с помощью стандартного (проходного) последовательного кабеля используйте встроенный порт RS-232 или USB-порт весов.

Интерфейсные разъемы на задней панели весов:

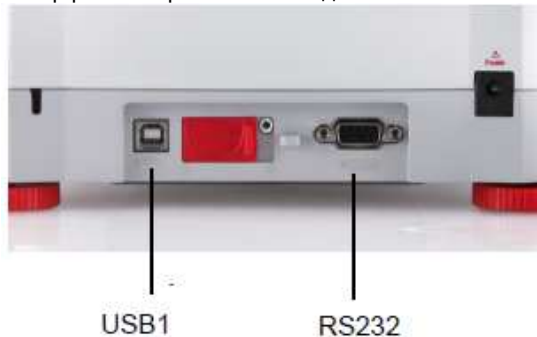

Разъем USB на передней панели весов:



USB1: Только для подключения к ПК  
 USB2: Только для USB-накопителя  
 RS232: Для подключения к ПК или принтеру

**Примечание.** О командах конфигурации и интерфейса см. раздел «Настройки меню передачи данных»  
 Для подключения, конфигурирования и тестирования интерфейса принтера и компьютера, а также о форматах вывода на печать см. раздел «Печать».

## 2.6 Первичная калибровка

Для получения точных результатов взвешивания при вводе новых весов в эксплуатацию или после перемещения необходимо выполнить калибровку. Большинство моделей весов Adventurer имеют встроенную функцию автоматической калибровки AutoCal, при использовании которой калибровочные гири не нужны. При желании весы можно калибровать вручную с помощью внешних калибровочных гирь. Прежде чем приступить к калибровке, подготовьте соответствующие калибровочные гири. О калибровочных гирях и порядке калибровки см. раздел «Калибровка».

### ▣ AutoCal™

В большинстве моделей установлена внутренняя, полностью автоматическая система калибровки, которая автоматически выполняет калибровку в рамках регулярного технического обслуживания.

Автоматический запуск процедуры калибровки весов происходит при существенном изменении температуры, способном привести к ухудшению точности, либо через каждые 11 часов.

### ▣ Калибровка с использованием внешней калибровочной гири

Некоторые модели прецизионных весов поддерживают стандартную процедуру калибровки с использованием внешних калибровочных гирь (вес калибровочных гирь выбирается пользователем).




### 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### 3.1 Дисплей и объекты рабочего стола

В данном устройстве применяется сенсорный дисплей с сенсорными зонами и кнопками, предназначенными для управления рабочими функциями.

#### ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

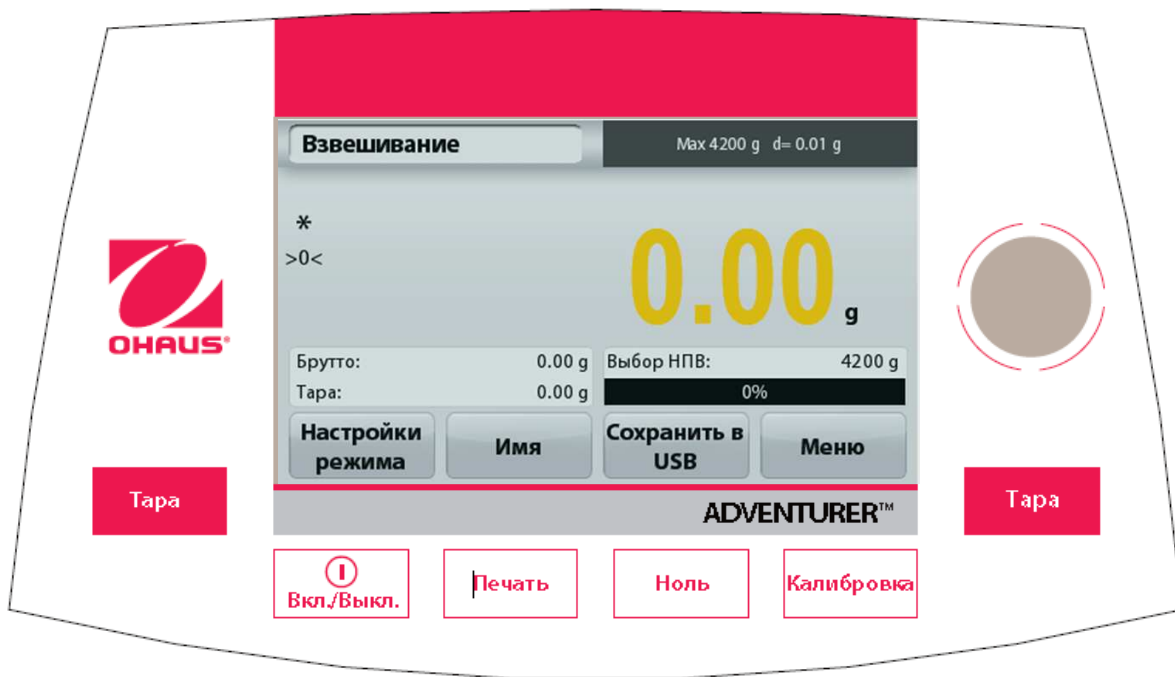

Кнопка	Действие
	Короткое нажатие (при выключенном питании): Включение весов Долгое нажатие (при включенном питании): Выключение весов <b>Примечание.</b> Если питание подключено, весы включаются автоматически.
	Короткое нажатие: Передача полученных данных на печать или в компьютер.
	Короткое нажатие: Обнуление
	Короткое нажатие: Калибровка
	Короткое нажатие: Тарирование

## Главное окно рабочего режима

Режим работы

Пошаговые инструкции

Индикаторы стабилизации  
(\*), нетто (NET), брутто (G)  
и/или нулевого положения  
(>0<)

Справочные поля

**Динамич. взвешивание** Max 4200 g d= 0.01 g

Поместите взвешиваемый объект на весы. Нажмите Начать Взвешивание чтобы запустить процесс.

\*  
>0<

0.00 g

Брутто:	0.00 g	Усредн. Время:	5 c
Тара:	0.00 g	Имя:	

Настройки режима    Старт    Сохранить в USB    Меню

НПВ и дискретность

Поле результата: Тип информации зависит от режима работы. Нажмите символ **g**, чтобы изменить единицу измерения.

Функциональные кнопки: Функции изменяются в зависимости от режима работы.

### 3.2 Основные функции и главное меню

- Взвешивание:** Нажмите **Zero** (Обнуление), чтобы обнулить показание дисплея. Установите предмет на чашку. На дисплее отобразится вес брутто.
- Тарирование:** Освободите чашку и нажмите **Zero**, чтобы обнулить показания. Установите на весы пустой контейнер и нажмите кнопку **Tare** (**Тарирование**). Поместите материал в контейнер — на дисплее отобразится вес нетто. При снятии контейнера с чашки отобразится отрицательное значение веса контейнера. Для сброса нажмите кнопку **Tare**
- Zero:** Нажмите **Zero**, чтобы обнулить показания весов

#### НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ И ЭКРАНУ

Нажмите **Menu**, чтобы отобразить список разделов меню.



**Калибровка:**  
Нажмите, чтобы просмотреть параметры калибровки.



**Настройка весов:**  
Нажмите, чтобы просмотреть и изменить настройки весов.



**Единицы измерения веса:**  
Нажмите, чтобы просмотреть и изменить единицы измерения.



**Управление данными(Конфигурация весов):**  
Нажмите, чтобы просмотреть настройки управления данными.



**Данные GLP и GMP:**  
Ввод пользовательских данных для обеспечения прослеживаемости



**Передача данных:**  
Нажмите, чтобы просмотреть настройки интерфейсов передачи данных и печати



**Возврат к заводским настройкам:**  
Нажмите, чтобы вернуться к заводским настройкам.



**Блокировка:**  
Нажмите, чтобы просмотреть параметры блокировки.

### 3.3 Детали и элементы — модели с ветрозащитным кожухом



### 3.4 Детали и элементы — модели без ветрозащитного кожуха




## 4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Весы допускают настройку различных режимов работы.  
Нажмите в верхнем левом углу поле для выбора режима взвешивания:



Доступны следующие режимы работы весов Adventurer:

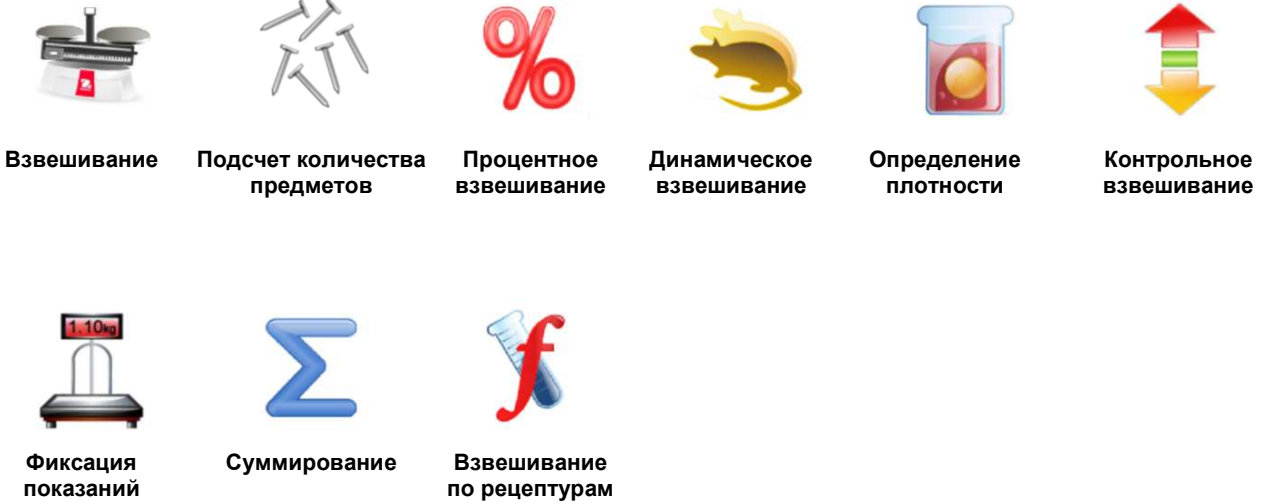


## 4.1 Взвешивание

**Примечание.** Прежде чем выбрать режим работы, убедитесь, что весы установлены по уровню и откалиброваны.

Данный режим предназначен для определения веса предметов в выбранных единицах измерения.

### Взвешивание

1. Выберите Weighing (Взвешивание) в левой верхней части рабочего стола (режим по умолчанию).
2. Начните работу с нажатия кнопки **Tare** или **Zero**
3. Поместите на чашку весов предмет, вес которого требуется определить. Появление символа \* означает стабилизацию показания.
4. Результат отображается в главной строке дисплея перед символом выбранной единицы измерения.

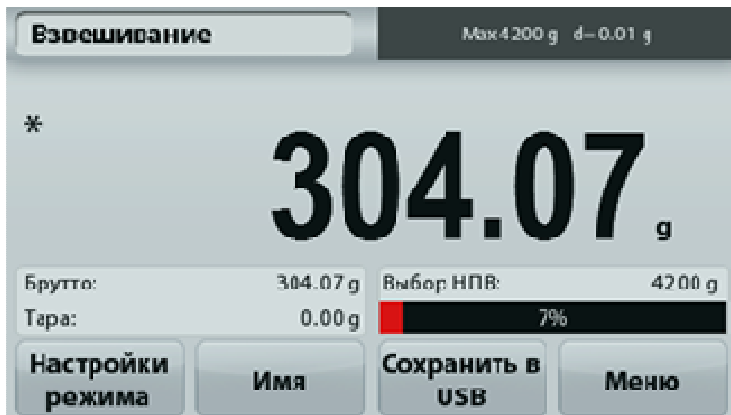

режима **WEIGHING** (ВЗВЕШИВАНИЕ)

дисплея

л g, чтобы изменить единицу

я

кнопки



Пиктограмма режима взвешивания

### 4.1.1 Настройки

Для того чтобы просмотреть или изменить текущие настройки,

нажмите кнопку **Item Settings** (Настройки режима) Появится окно настроек.

**Минимальный измеряемый вес:** задайте значение минимального измеряемого веса для проверки показаний. Если фактический вес предмета окажется меньше заданной величины, цвет дисплея изменится на **желтый**.

Для того чтобы изменить значение минимального измеряемого веса, нажмите кнопку **Minimum Weight**.

Откроется окно ввода числового значения.

Введите требуемое значение минимального измеряемого веса с помощью цифровых клавиш, затем нажмите **Save** (Сохранить).

Дисплей возвращается к предыдущему окну.

Для того чтобы вернуться к рабочему столу режима Weighing (Взвешивание), нажмите **Back (Назад)** или **Exit (Выход)** в нижней части экрана.

**Индикатор НПВ:** При включении этой функции индикатор появляется в справочном поле. Он отображает измеряемый вес в процентах от НПВ.

При выключении этой функции в справочном поле отображаются значение минимального измеряемого веса и наименование образца.

**Единицы измерения веса:** Изменение единиц измерения веса. Подробнее см. в Разделе 5.4.



**Примечание.** При нажатии на символ единицы измерения на рабочем столе режима открывается также окно Weighing Units (Единицы измерения)

**Уровень фильтрации:** Изменение уровня фильтрации сигнала. Подробнее см. в Разделе 5.3.4.


**Данные GLP и GMP:** Подробнее см. в Разделе 5,7.



**Настройки печати:** Изменение настроек печати. Подробнее см. в Разделе 7.

**Функция регулировки уровня:** Инструкции по обращению с регулируемыми опорами для установки весов по уровню.

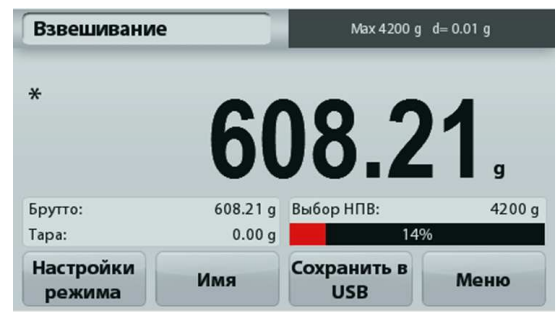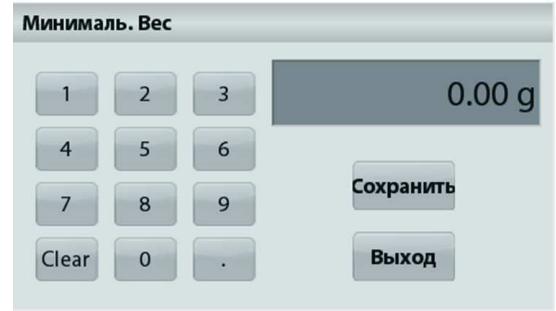

### 4.1.2 Наименование образца

Нажмите эту кнопку, чтобы ввести наименование образца. Откроется окно ввода текста. Для переключения регистров пользуйтесь кнопкой 

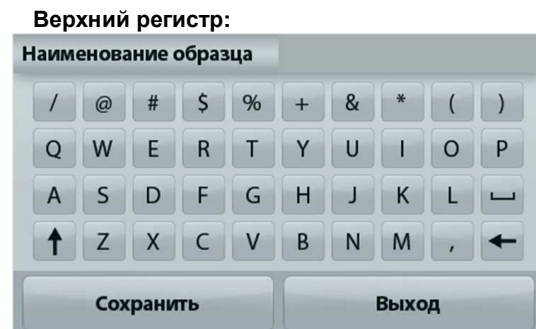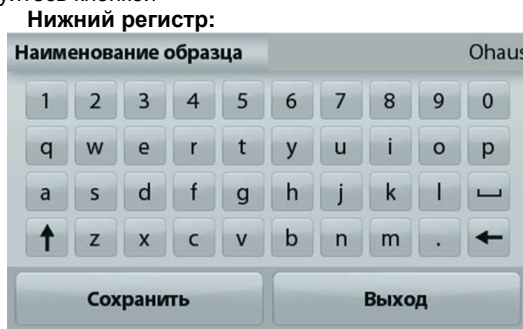

Введите требуемое наименование образца и нажмите Save (Сохранить), чтобы сохранить наименование и вернуться на рабочий стол режима Weighing (Взвешивание).

### 4.1.3 Сохранение на USB-накопителе

Вставьте USB-накопитель в разъем USB, находящийся на передней панели весов. Затем нажмите кнопку Save to USB (Сохранить на USB), чтобы перенести данные на USB-накопитель. Изменение цвета кнопки на оранжевый означает, что данные сохранены.



**Примечание.** Возможна некоторая задержка с активацией кнопки **Save to USB** при первом подключении USB-накопителя к весам. В течение этого времени на накопителе создается каталог для хранения данных.



**ОСТОРОЖНО!**

При использовании накопителей некоторых типов возможен неполный перенос данных или зависание дисплея. В этом случае удалите USB-накопитель и подключите другой. Компания Ohaus не несет ответственности в случаях потери данных на USB-накопителе или поломки накопителя, подключенного к весам. Специалисты Ohaus рекомендуют использовать высококачественные USB-накопители во избежание потери данных.

## 4.2 Подсчет количества предметов

**Примечание.** Прежде чем выбрать режим работы, убедитесь, что весы установлены по уровню и откалиброваны.

Данный режим работы используется для подсчета количества предметов одинакового веса.

**Подсчет количества предметов**

1. Выберите Parts Counting (Подсчет количества предметов) в левой верхней части рабочего стола.
2. Начните работу с нажатия кнопки **Tare** или **Zero**
3. Поместите на чашку весов предметы, вес которых требуется отобразить. Появление символа \* означает стабилизацию показания.
4. Количество штук (pcs) отображается в главной строке дисплея.



Рабочий стол режима **Parts Counting**

Главная строка дисплея

Справочные поля

Функциональные кнопки



Пиктограмма режима взвешивания



### 4.2.1 Настройки

Для того чтобы просмотреть или изменить текущие настройки,

нажмите кнопку **Item Settings** (Настройки режима) Появится окно настроек.

**Выборка предметов.** Объем выборки может составлять от 1 до 10 000 штук. Объем выборки по умолчанию — 10 штук. При изменении объема выборки открывается окно APW (Средний вес предмета) для ввода нового значения APW.

Для того чтобы задать новый объем выборки, нажмите кнопку **Samples** (Образцы).

Откроется окно ввода числового значения.

Введите требуемое значение объема выборки с помощью цифровых клавиш, затем нажмите **Save** (Сохранить).

Появится следующее окно с предложением поместить на весы образец.



Поместите образец на весы, затем нажмите **Accept** (Принять), чтобы выполнить измерение. На дисплее отобразится количество штук.

#### Ввод среднего веса предмета (APW)

При переходе к подсчету предметов нового типа необходимо задать номинальный вес одной штуки (средний вес предмета, APW), используя небольшое количество предметов. Заданное значение APW хранится в памяти до ввода нового значения.

Задать APW можно двумя способами:

1. Фактическое значение APW известно
2. APW необходимо рассчитать по весу выборки. В этом случае используется имеющаяся выборка предметов.

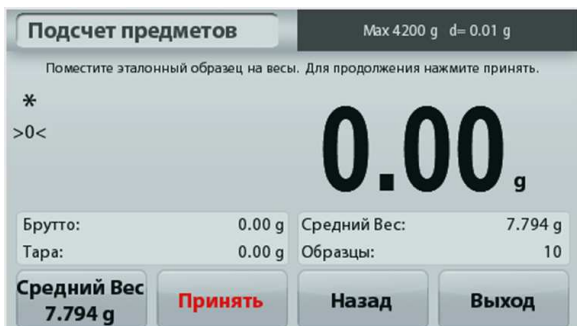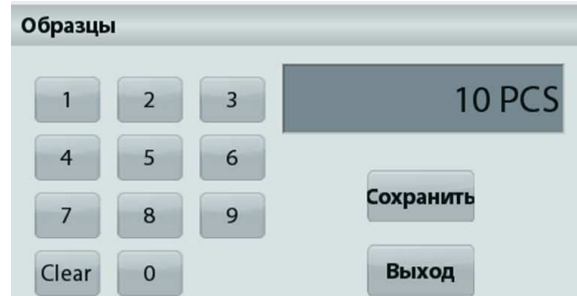

**Ввод известного среднего значения (APW)**

Для того чтобы ввести значение APW непосредственно, нажмите кнопку APW.

Откроется окно ввода числового значения.

Введите требуемое значение APW, затем нажмите **Save (Сохранить)**.

Дисплей возвращается на рабочий стол режима, где в справочном поле отображается новое значение APW.

**Ввод среднего значения (APW) по образцу**

Для того чтобы задать новое значение APW, поместите образец на весы и нажмите **Ассерт (Принять)**.

**Примечание.** Для расчета APW используется значение объема выборки, отображаемое на дисплее.

Если фактически используется другой объем, значение следует откорректировать. (См. выше)

На рабочем столе отображается количество штук при новом значении APW.

**Автоматическая подстройка.** Функция подстройки повышает точность подсчета, автоматически пересчитывая средний вес предмета по мере добавления предметов на весы. По умолчанию эта функция выключена.

**Примечание.** Подстройка APW выполняется только при условии, что количество добавленных на весы предметов не меньше количества предметов, уже находящихся на весах и не превышает их утроенного количества.

**Настройки печати.** Изменение настроек печати. Подробнее см. в Разделе 7.

**Примечание.** Кнопка **Save to USB (Сохранить на USB)** появляется только при подключении USB-накопителя к принтеру. Подробнее см. в разделе 4.1.3.

### 4.3 Процентное взвешивание

**Примечание.** Прежде чем выбрать режим работы, убедитесь, что весы установлены по уровню и откалиброваны.

Режим процентного взвешивания позволяет определять вес предметов в процентах к заданному эталонному весу. На дисплее отображается значение эталонного веса по умолчанию или последнее заданное значение.

#### Процентное взвешивание

1. Выберите Percent Weighing (Процентное взвешивание) в левой верхней части рабочего стола.
2. Установите предмет на чашку. На дисплее отображается вес предмета в процентах к заданному эталонному весу.



Рабочий стол режима **Percent Weighing** (Процентное взвешивание)

Главная строка дисплея

Справочные поля

Функциональные кнопки



Пиктограмма режима взвешивания

#### 4.3.1 Настройки

Для того чтобы просмотреть или изменить текущие настройки,

нажмите кнопку **Item Settings** (Настройки режима). Появится окно настроек.

**Recalculate Ref. Wgt (Пересчет Эталонной массы).** Для того чтобы задать новое значение эталонного веса, нажмите кнопку «Пересчет Эт.Массы»

Следуйте пошаговым инструкциям, появляющимся на дисплее.



**Настройки печати.** Изменение настроек печати. Подробнее см. в Разделе 7.

**Примечание.** Кнопка **Save to USB (Сохранить на USB)** появляется только при подключении USB-накопителя к принтеру. Подробнее см. в разделе 4.1.3.


### 4.4 Динамическое взвешивание

**Примечание.** Прежде чем выбрать режим работы, убедитесь, что весы установлены по уровню и откалиброваны.

Данный режим взвешивания применяется для взвешивания подвижных грузов, например, животных. Можно выбрать два режима пуска и сброса: **Ручной** (пуск и остановка нажатием клавиши) и **Автоматический** (автоматический пуск и остановка).

#### Динамическое взвешивание в ручном режиме (режим по умолчанию)

1. Выберите **Dynamic Weighing** (Динамическое взвешивание) в левой верхней части рабочего стола.
2. Поместите объект на весы и нажмите кнопку **Start** (Пуск).

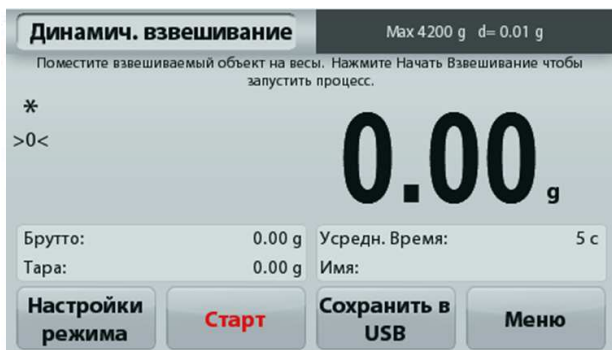

Рабочий стол режима Dynamic Weighing (Динамическое взвешивание)

Главная строка дисплея

Справочные поля

Функциональные кнопки



Пиктограмма режима взвешивания

3. Весы приступают к определению веса (выполняется процедура усреднения). В ходе выполнения процедуры остающееся время отображается в информационной строке. Если требуется прекратить процедуру, нажмите **Stop** (Остановить).
4. По завершении процедуры на дисплее отображается результат. При нажатии кнопки **Reset** (Сброс) результат сбрасывается, и дисплей возвращается в исходное состояние.

**Примечание.** Удалите все предметы с весов, прежде чем начать новый цикл динамического взвешивания.

#### 4.1.1 Настройки

Для того чтобы просмотреть или изменить текущие настройки,

нажмите кнопку **Item Settings** (Настройки режима) Появится окно настроек.

**Averaging Time (Время усреднения).** Задайте время усреднения в пределах от 1 до 99 секунд. По умолчанию установлено значение 5 секунд.

**Автоматический режим.** В автоматическом режиме процедура измерения запускается в момент размещения объекта на весах. Измеренная величина, отображаемая на дисплее, автоматически сбрасывается через 10 секунд после удаления объекта с весов.

**Наименование образца.** Присвоение имени образцу.

**Настройки печати.** Изменение настроек печати. Подробнее см. в Разделе 7.

**Примечание.** Кнопка **Save to USB (Сохранить на USB)** появляется только при подключении USB-накопителя к принтеру. Подробнее см. в разделе 4.1.3.



### 4.5 Измерение плотности

**Примечание.** Прежде чем выбрать режим работы, убедитесь, что весы установлены по уровню и откалиброваны.

Данный режим используется для определения плотности материалов. Плотность определяется для материалов следующих четырех типов:

1. Твердые материалы с плотностью выше плотности воды
2. Твердые материалы с плотностью ниже плотности воды
3. Плотность жидкостей
4. Плотность пористых материалов (пропитанных маслом)



Рабочий стол режима **Density Determination (Определение плотности)**

Главная строка дисплея

Справочные поля

Функциональные кнопки



Пиктограмма режима взвешивания

#### 4.5.1 Измерение плотности материала с погружением в воду (метод по умолчанию)

Нажмите кнопку **Item Settings (Настройки режима)**, чтобы открыть окно настроек для определения плотности.

Выберите следующие опции:

- ✓ **Density Type (Тип материала): Solid (Твердый)**
- ✓ **Auxiliary Liquid (Вспомогательная жидкость): Water (Вода)**
- ✓ **Porous Material (Пористый материал): Off (Выкл)**




Для того чтобы скорректировать значение температуры воды, нажмите кнопку **Temperature (Температура)**.

На основании введенного значения температуры пересчитывается плотность воды с использованием стандартных справочных таблиц.


Измеряйте температуру воды точным термометром.

Откроется окно ввода числового значения.


Введите измеренное значение температуры воды, затем нажмите **Save (Сохранить)**.

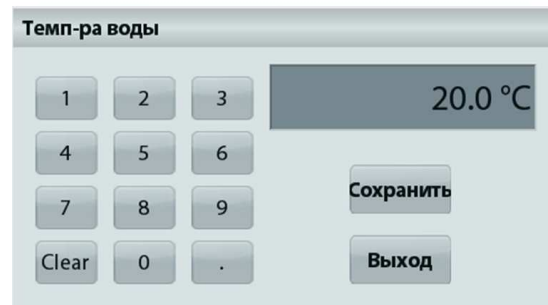

Нажмите **Back (Назад)**, чтобы вернуться к рабочему столу режима Density Determination (Определение плотности).

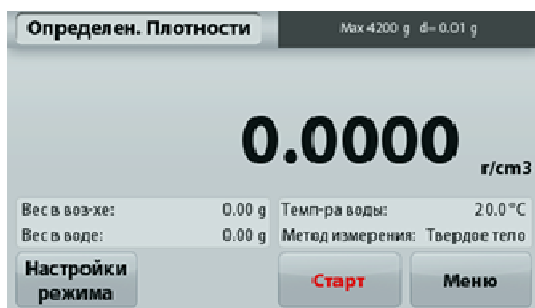

**Шаг 1 из 2 — Взвешивание образца в воздухе.** Нажмите **Start**. Следуйте отображаемым на дисплее инструкциям, затем нажмите **Accert (Принять)**, чтобы сохранить значение веса сухого образца (вес в воздухе).

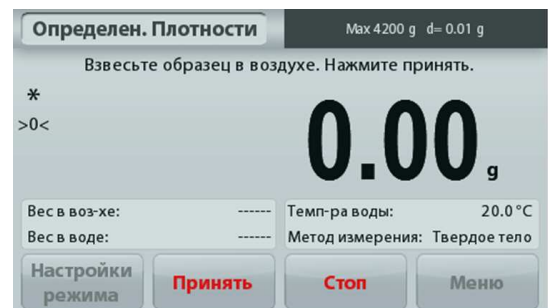



**Шаг 2 из 2 — Взвешивание образца, погруженного в жидкость.** Следуйте отображаемым на дисплее инструкциям, затем нажмите **Ассерт (Принять)**, чтобы сохранить значение веса образца, погруженного в жидкость.



После определения необходимых значений веса плотность образца отображается в окне рабочего режима в г/см<sup>3</sup> (также отображаются измеренные значения веса).

Для того чтобы сбросить все значения и повторить процедуру определения плотности, нажмите **Start** (Пуск).

### 4.5.2 Измерение плотности всплывающего материала

Нажмите кнопку **Item Settings (Настройки режима)**, чтобы открыть окно настроек. Выберите следующие опции:

- ✓ **Density Type (Тип материала): Solid (Твердый)**
- ✓ **Liquid Type (Жидкость): Water (Вода)**
- ✓ **Porous Material (Пористый материал): Off (Выкл)**

Нажмите **Back (Назад)**, чтобы вернуться к рабочему столу режима Density Determination (Определение плотности).

Выполните процедуру измерения согласно подразделу 4.5.1, но с тем отличием на шаге 2, что образец необходимо принудительно погрузить в жидкость полностью.



### 4.5.3 Измерение плотности материала с погружением в другую жидкость

Для того чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо выбрать следующие опции в разделе меню Density Determination Setup (Настройка определения плотности): **Density Type (Тип материала): Solid (Твердый)**; **Liquid Type (Жидкость): Other (Другая жидкость)**; **Porous Material (Пористый материал): Off (Выкл)**.

Подтвердите правильность отображаемых значений (плотность жидкости и проч.).

Для того чтобы скорректировать значение плотности, нажмите кнопку **Auxiliary liquid (Вспомогательная жидкость)** и выберите Other (Другая)

Откроется окно ввода числового значения.

Введите значение плотности в г/см<sup>3</sup>, затем нажмите **Save (Сохранить)**.

Дисплей возвращается к предыдущему окну.

Нажмите **Back (Назад)**, чтобы вернуться к рабочему столу режима Density Determination (Определение плотности).

Выполните процедуру определения плотности, как описано выше.




### 4.5.4 Измерение плотности жидкости с использованием калиброванного груза (не входит в комплект поставки)

Для того чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо выбрать следующие опции в разделе меню Density Determination Setup (Настройка определения плотности): **Density Type (Тип материала): Liquid (Жидкость)**.

**Примечание.** При выборе параметра «Жидкость» опции Liquid type (Жидкость) и Porous material (Пористость материала) отключены.

Рабочий стол режима **DENSITY DETERMINATION — LIQUID (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ — ЖИДКОСТЬ)**

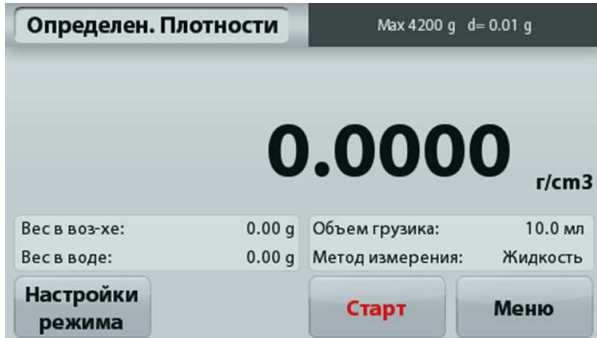

Главная строка дисплея

Вторая строка дисплея

Справочные поля

Функциональные кнопки



Пиктограмма режима взвешивания

Подтвердите правильность отображаемой величины объема груза. Для того чтобы скорректировать значение, нажмите **Sinker Volume (Объем груза)**.

Для того чтобы изменить значение объема груза, нажмите кнопку **Sinker Volume**.




Откроется окно ввода числового значения.

Введите требуемое значение, затем нажмите **Save (Сохранить)**.

Дисплей возвратится к предыдущему окну, в котором выделено новое значение.



Нажмите **Back (Назад)**, чтобы вернуться к рабочему столу режима Density Determination (Определение плотности).

Нажмите **Start (Пуск)**, чтобы запустить процедуру.

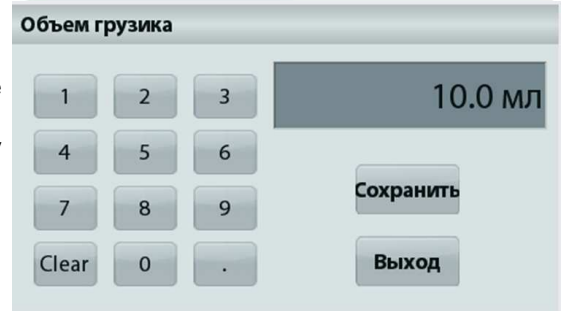


#### Шаг 1 из 2 — Взвешивание груза в воздухе.

Следуйте отображаемым на дисплее инструкциям, затем нажмите **Ассерт (Принять)**, чтобы сохранить значение веса груза, измеренное в воздухе.

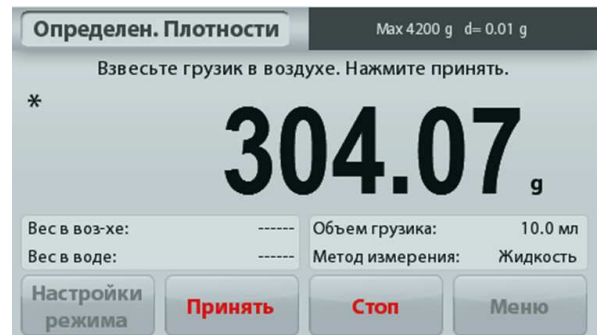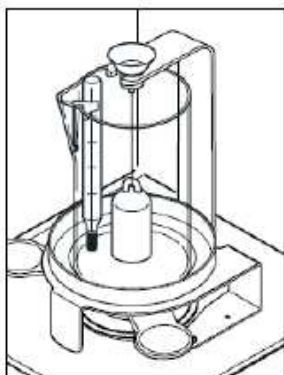

**Шаг 2 из 2 — Взвешивание груза, погруженного в жидкость.**

Следуйте отображаемым на дисплее инструкциям, затем нажмите **Ассерт (Принять)**, чтобы сохранить значение веса груза, погруженного в жидкость.

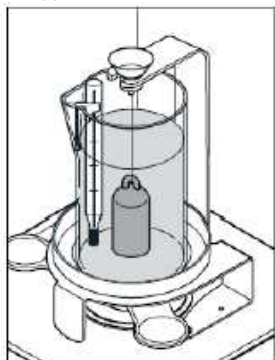

После определения необходимых значений веса плотность измеряемой жидкости отображается в окне рабочего режима в  $г/см^3$  (также отображаются измеренные значения веса).

Для того чтобы сбросить все значения и повторить процедуру определения плотности, нажмите **Start** (Пуск).



**4.5.5 Измерение плотности пористого материала с использованием масла**

Для того чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо выбрать следующие опции в разделе меню Density Determination Setup (Настройка определения плотности):

- ✓ **Density Type (Тип материала): Solid (Твердый)**
- ✓ **Liquid Type (Жидкость): Water (Вода)**
- ✓ **Porous Material (Пористый материал): On (Вкл)**



Рабочий стол режима **DENSITY DETERMINATION — POROUS** (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ — ПОРИСТЫЙ МАТЕРИАЛ)

Главная строка дисплея  
 Вторая строка дисплея

Справочные поля

Функции



Пиктограмма режима взвешивания



Подтвердите правильность отображаемых по умолчанию значений (температура воды).

Для того чтобы скорректировать значение, нажмите **Item Settings (Настройки, зависящие от предмета)**.

Появится окно настроек.

На основании введенного значения температуры плотность воды пересчитывается по справочным таблицам.

Измеряйте температуру воды точным термометром.

Для того чтобы скорректировать значения температуры воды или плотности масла, нажмите кнопки **Temperature (Температура)** или **Oil Density (Плотность масла)**.





Появляется окно ввода числовых значений.

Введите требуемое значение, затем нажмите **Save (Сохранить)**.

Дисплей возвратится к предыдущему окну, в котором выделено новое значение.


Нажмите **Back (Назад)**, чтобы вернуться к рабочему столу режима Density Determination (Определение плотности).

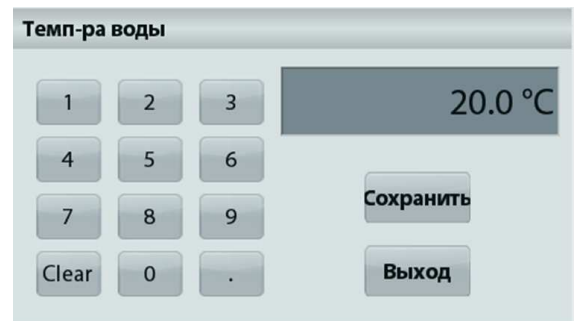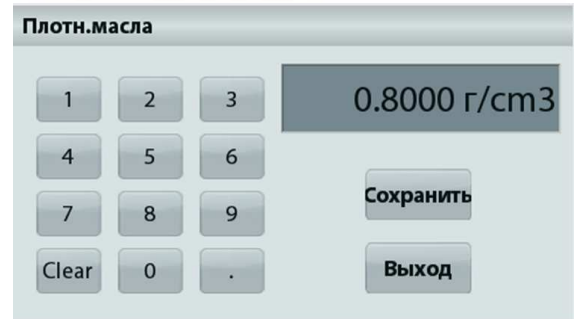

Нажмите **Begin Density Calculation (Приступить к расчету плотности)**

**Шаг 1 из 3 — Взвешивание образца в воздухе до пропитки маслом.**

Следуйте отображаемым на дисплее инструкциям, затем нажмите **Ассерт (Принять)**, чтобы сохранить значение веса сухого образца (вес в воздухе).

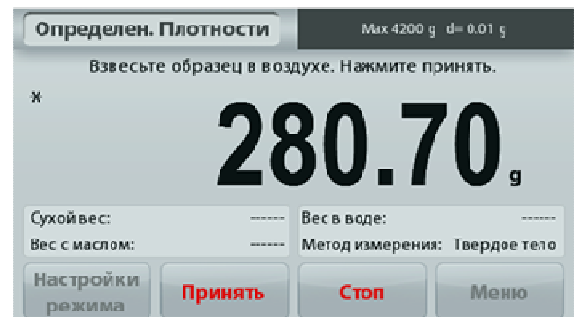

**Шаг 2 из 3 — Взвешивание пропитанного образца в воздухе.**

Следуйте отображаемым на дисплее инструкциям, затем нажмите **Ассерт (Принять)**, чтобы сохранить значение веса образца, пропитанного маслом.




### Шаг 3 из 3 — Взвешивание пропитанного образца, погруженного в жидкость.

Следуйте отображаемым на дисплее инструкциям, затем нажмите **Ассепт (Принять)**, чтобы сохранить значение веса пропитанного образца, погруженного в жидкость.

После определения необходимых значений веса плотность образца отображается в окне рабочего режима в  $\text{г/см}^3$  (также отображаются измеренные значения веса образца до и после пропитки и значение веса пропитанного образца в воде).

Значения отображаются на дисплее до тех пор, пока не будет нажата кнопка **Start (Пуск)**.

Для того чтобы сбросить все значения и повторить процедуру определения плотности, нажмите **Start (Пуск)**.

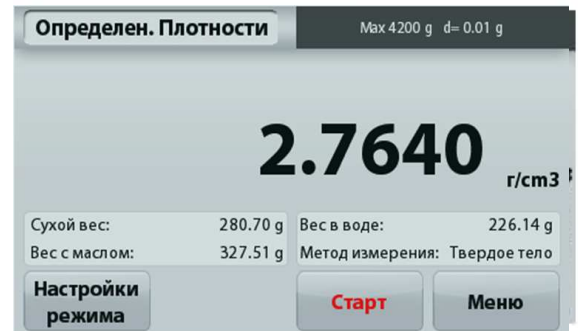


## 4.6 Контрольное взвешивание

**Примечание.** Прежде чем выбрать режим работы, убедитесь, что весы установлены по уровню и откалиброваны.

Контрольное взвешивание применяется для проверки соответствия веса образца заданным пределам.

### Контрольное взвешивание

1. Выберите Check Weighing (Контрольное взвешивание) в левой верхней части рабочего стола.
2. На дисплее отображаются значения контрольных пределов по умолчанию или их последняя версия.
3. Установите предметы на чашку.
4. Статус «Недовес/Готово/Перевес» отображается на цветовом индикаторе, а фактический вес — в главной строке.

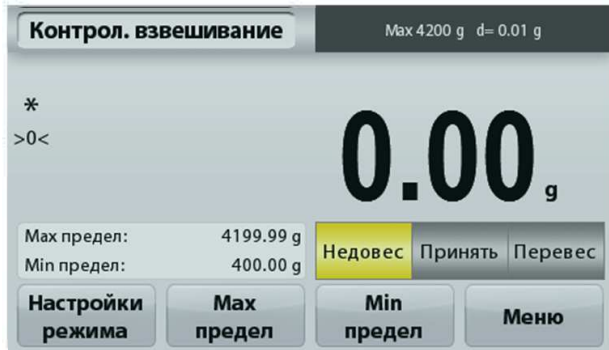

Рабочий стол режима **Check Weighing** (Контрольное взвешивание)

Главная строка дисплея

Справочные поля

Функциональные кнопки





Пиктограмма режима взвешивания

Для того чтобы задать значение верхнего предела веса, нажмите кнопку **Over Limit**. Для того чтобы задать значение нижнего предела веса, нажмите кнопку **Under Limit**.

Откроется окно ввода числового значения.

Введите предельное значение, затем нажмите **Save (Сохранить)**.

Нажмите **Exit (Выход)**, чтобы вернуться к рабочему столу режима Check Weighing (Контрольное взвешивание).

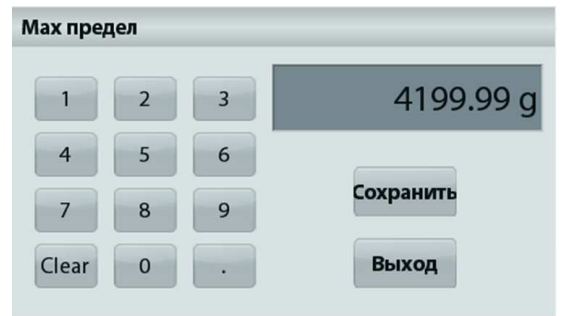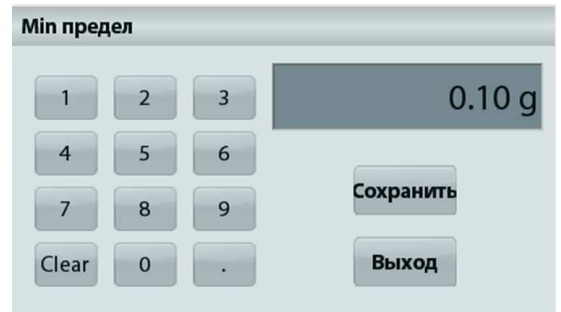

### 4.6.1 Настройки

Для того чтобы просмотреть или изменить текущие настройки,

Нажмите кнопку **Item Settings** (Настройки режима). Появится окно настроек.

**Наименование образца:** Присвоение имени образцу.

**Настройки печати:** Изменение настроек печати. Подробнее см. в Разделе 7.




## 4.7 Фиксация показаний

**Примечание.** Прежде чем выбрать режим работы, убедитесь, что весы установлены по уровню и откалиброваны.

Существует два режима фиксации:

**Display Hold** — фиксация и сохранение установившегося стабильного значения веса.

**Peak Hold** — фиксация и сохранение максимального стабильного значения веса.

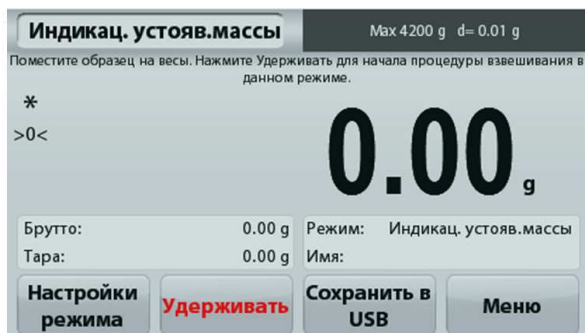

Рабочий стол режима **Display Hold**  
(**Фиксация показаний**)

Главная строка дисплея

Справочные поля

Функциональные кнопки



Пиктограмма режима  
взвешивания

### Фиксация показаний

#### 4.7.1 Фиксация показаний


1. Выберите Display Hold (Фиксация показаний) в левой верхней части рабочего стола.
2. Поместите образец на чашку и нажмите **Hold (Фиксация)**, чтобы начать взвешивание.
3. В главной строке после удаления образца с весов отображается первый зафиксированный стабильный вес образца.
4. Для того чтобы сбросить отображаемое значение и вернуться на рабочий стол режима Display Hold (Фиксация показаний), нажмите **Clear (Очистить)**.



### Фиксация максимального веса

#### 4.7.2 Фиксация максимального веса

1. Выберите Display Hold (Фиксация показаний) в левой верхней части рабочего стола.
2. Выберите режим Peak Hold в окне Item Settings (см. раздел 4.7.3).
3. Поместите образец на чашку и нажмите **Start (Пуск)**, чтобы начать взвешивание.
4. Фиксируется максимальное стабильное значение веса
5. Для того чтобы сбросить зафиксированное значение и вернуться к обычному режиму, нажмите Stop (Стоп).

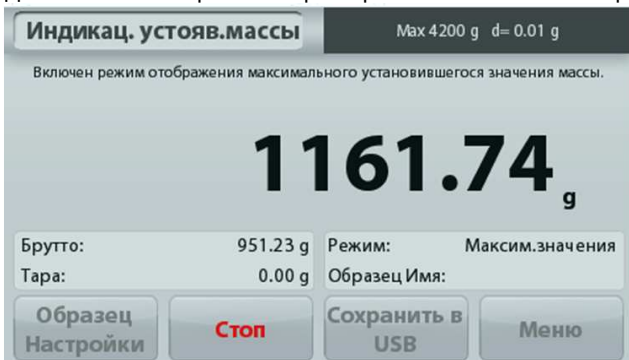

### 4.7.3 Настройки

Для того чтобы просмотреть или изменить текущие настройки, нажмите кнопку **Item Settings** (Настройки режима) Появится окно настроек.

**Режим.** Выберите Peak Hold или Display Hold (параметр по умолчанию).

**Наименование образца:** Присвоение имени образцу.

**Настройки печати:** Изменение настроек печати. Подробнее см. в Разделе 7.



**Примечание.** Кнопка **Save to USB (Сохранить на USB)** появляется только при подключении USB-накопителя к принтеру. Подробнее см. в разделе 4.1.3.

### 4.8 Суммирование

**Примечание.** Прежде чем выбрать режим работы, убедитесь, что весы установлены по уровню и откалиброваны.

В режиме Totalization (**Суммирование**) определяется суммарный вес набора предметов. Суммарный вес предметов может превышать НПВ весов. Максимальное количество предметов: 99.



Рабочий стол режима **Totalization** (Суммирование)

Главная строка дисплея

Справочные поля

Функциональные кнопки



Пиктограмма режима взвешивания

#### Суммирование

1. Выберите Display Hold (Фиксация показаний) в левой верхней части рабочего стола.
2. Поместите предмет на чашку весов, чтобы начать взвешивание. Вес предмета отображается в главной строке дисплея.
3. Нажмите **Accumulate (Суммировать)**, чтобы прибавить стабильное значение веса предмета к сумме.
4. Снимите предмет с чашки, поместите на нее следующий предмет и продолжайте суммирование, как описано выше.
5. По завершении работы нажмите кнопку Clear Total (**Удалить сумму**).

Суммирование	
Образец	Результат
Образцы	4
Сумма	1029.29 g
Среднее	257.32 g
σ (СКО)	122.18 g
Минимум	132.57 g
Максимум	452.27 g
Диапазон	319.70 g
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Сохранить в USB устройство</span> <span>Выход</span> </div>	


6. Нажмите **Result**, чтобы отобразить результат суммирования.
7. Нажмите **Print (Печать)**, чтобы распечатать результат, или **Exit (Выход)**, чтобы вернуться на рабочий стол режима Totalization.

## 4.9 Взвешивание по рецептурам

**Примечание.** Прежде чем выбрать режим работы, убедитесь, что весы установлены по уровню и откалиброваны.

Этот режим применяется для составления смесей по рецептурам. Максимальное количество компонентов: 50.

Рабочий стол режима **Formulation**  
(Взвешивание по рецептурам)

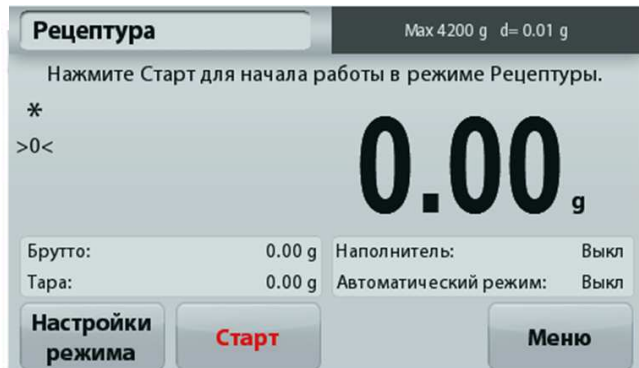

Главная строка дисплея

Справочные поля

Функциональные кнопки



Пиктограмма режима взвешивания

### Взвешивание по рецептурам

1. Выберите **Formulation** (Взвешивание по рецептурам) в левой верхней части рабочего стола.
2. Нажмите **Start** (Пуск), чтобы начать составление смеси.
3. Поместите первый компонент на чашку весов (в тарированном контейнере, если необходимо) и нажмите **Ассерт** (Готово), чтобы сохранить значение.
4. Добавляя последующие компоненты, нажимайте **Ассерт (Принять)**, чтобы сохранить значения всех отдельных компонентов, входящих в рецептуру. В строке **Total** (Сумма) отображается суммарный вес всех компонентов.
5. Нажмите **Stop** (Стоп), чтобы завершить взвешивание по рецептуре. Результаты взвешивания отображаются на дисплее.

**Примечание.** Если включена функция **Filler** (Наполнитель) (см. раздел 4.9.1 ниже), появится вопрос о необходимости добавления наполнителя к смеси компонентов. Добавьте наполнитель и нажмите **Ассерт (Принять)**, чтобы завершить взвешивание по рецептуре и отобразить результат.

Рецептура	
Комп.	В единицах массы
1	85.75 g
2	148.13 g
Комп.Всего	233.89 g

Сохранить в USB устройство      Выход

6. Нажмите **Print** (Печать), чтобы распечатать результат, или **Exit** (Выход), чтобы вернуться на рабочий стол режима **Formulation**.

### 4.9.1 Настройки

Для того чтобы просмотреть или изменить текущие настройки,

нажмите кнопку **Item Settings** (Настройки режима) Появится окно настроек.

**Filler (Наполнитель).** Если эта опция включена, то по завершении взвешивания появится напоминание о добавке наполнителя.

**Автоматический режим.** Если включен автоматический режим, весы будут автоматически выполнять тарирование каждый раз при нажатии **Ассерт (Принять)**.

**Настройки печати.** Изменение настроек печати. Подробнее см. в Разделе 7.



## 4.10 Дополнительные функции

### 4.10.1 Взвешивание под весами

Весы Adventurer оснащены специальными подвесами для взвешивания под весами.

Примечание. Прежде чем наклонять весы, снимите чашку и защитный кожух во избежание повреждения.



**Внимание! При наклоне весы не должны опираться на конический держатель чашки и датчики**

Для того чтобы подготовить весы к взвешиванию на подвесе, отключите электропитание и снимите крышку отверстия для подвеса.



Крышка отверстия подвеса



Крюк подвеса

Весы можно установить на лабораторных домкратах или других удобных опорах. Убедитесь, что весы установлены по уровню и надежно закреплены. Подключите электропитание. Используйте шпагат или проволоку для крепления взвешиваемых предметов.

## 5. НАСТРОЙКА МЕНЮ

### 5.1 Навигация

Структура пользовательского меню

Режимы взвешивания	Главное меню	Калибровка	Установка параметров весов	Единицы измерения	Конфигурация весов	Передача данных	Данные GLP & GMP	Возврат заводских устан.	Блокировка
Режим	Калибровка	Внутренняя калибровка	Язык (интерфейса)	Миллиграмм	Экспорт в USB	RS232 стандарт	Заголовок		Калибровка
Минимальный определяемый вес	Установка парам. весов	Автоматическая калибровка	Пользовательские настройки	Грамм	Настройки ПО	Скорость данных	Заголовок 1		Параметры весов
Графич. шкала нагрузки	Единицы измерения	Коррекция AutoCal	Калибровка экрана	Килограмм	Настройки меню	2400	Заголовок 2		Единицы измерения
Единицы измерения	Конфигурация весов	Калибровка диапазона взвешивания	Яркость	Карат	Импорт с USB	4800	Заголовок 3		Конфигурация весов
Параметры фильтра	Передача данных	Калибровка линейности	Настройки звук сигнала	Унция	Настройки ПО	9600	Заголовок 4		Передача данных
Данные GLP и GMP	Данные GLP и GMP	Тест калибровки	Автоматическое снижение яркости	Тройская унция	Настройки меню	19200	Заголовок 5		Данные GLP&GMP
Настройки печати	Возврат к заводским настройкам		Настройка уровня весов	Фунт	Данные Весов	38400	Модель весов		Возврат завод. устан.
Настройки уровня	Блокировка		Уровень фильтрации	Пеннивейт		Формат передачи данных	Имя пользователя		Блокировка
Подсчет предметов			Авто коррекция нуля	Гран		7E1	Наименование проекта		
Объем выборки (образцы)			Автоматическое тарирование	Ньютон		7E2			
APW (средний Вес)			Градуировка	момм		7N1			
Автоматическая оптимизация			Дата & Время	Месгаль		7N2			
Настройки печати			Дата	Таэль (Гонконг)		7O1			
% - взвешивание			Время	Таэль (Сингапур)		7O2			
			Режим коммерческого прим. (LFT)	Таэль (Тайвань)		8N1			
Эталонная Масса				Тикаль		8N2			
Настройки печати				Тола		Квитирование			
Динамич. взвешивание				Бат		Настройки печати			
Среднее время				Пользовательская единица измерения		Вывод на печать			
Автоматический режим				Наименование пользовательской един. измерения		Только по стабилизации			
Наименование образца				Кoeffициент		Только цифровое значение			
Настройки печати				Порядок (EXP)		Только заголовок			
Определение плотности				10 в минус 3 степени		Опции печати			
Метод измерения				10 в минус 2 степени		Автоматическая печать			
Вспомогательная Жидкость				10 в минус 1 степени		Авто печать выкл.			
Температура воды				10 в 0 степени		Печать по Стабилизации			
Пористый материал				10 в 1 степени		Период печати (сек)			
Плотность масла				10 в 2 степени		Непрерывная печать			
Настройки печати				10 в 3 степени		Интервал печати			
Контроль взвешивание				Младший разряд (LSD)		Непрерывная печать			
Наименование образца				0,5		Список печат. данных			
Настройки печати				1		Выбрать			
Индикация Устояв. массы				2		Заголовок			
Режим фиксации массы				5		Дата и время			
Наименование образца				10		Идентификатор весов (№ ID)			
Настройки печати				100		Модель весов			
Суммирование						Имя пользователя			
Рецептура						Наименование проекта			
Наполнитель						Наименование режима			
Автоматический режим						Наименование образца			
Настройки печати						Результат			
						Вес брутто			
						Вес нетто			
						Тара			
						Информационная строка			
						Строка Подписи			
						Дополнительная строка (Подача)			
						Сохранить на USB-устройство			



Навигация по меню полностью осуществляется с помощью сенсорного дисплея. Для того чтобы войти в меню, нажмите кнопку **Menu** на рабочем столе любого режима. Появляется главное меню с кнопками **Back (Назад)** и **Exit (Выход)**. Для перехода к разделам меню нажимайте кнопки с соответствующими наименованиями.



### 5.1.1 Изменение настроек

Доступ к параметрам для их изменения осуществляется следующим образом:

#### Войдите в меню

Нажмите кнопку **Menu** на рабочем столе любого режима. На дисплее появится список разделов главного меню.

#### Выберите раздел

Найдите в списке требуемый раздел главного меню и нажмите соответствующую ему кнопку. Откроется подраздел меню.

#### Выберите в меню требуемый параметр

Продолжайте выбор подразделов, пока не откроется требуемый параметр. Нажмите кнопку, чтобы изменить параметр. Новое значение параметра выделяется желтым цветом в течение приблизительно 1 секунды.

#### Выход из меню и возврат к окну текущего режима

Получив подтверждение нового значения, нажмите **Exit (Выход)**, чтобы вернуться в окно режима.

**Примечание.** Кнопки **Back (Назад)** и **Exit (Выход)** можно использовать в любой момент для перехода в требуемый подраздел меню или возврата в окно текущего режима. Продолжайте выбор подразделов, если требуется изменить другие параметры.

Структура меню весов Adventurer показана ниже.



## 5.2 Калибровка

Весы Adventurer модели InCal можно калибровать любым из следующих шести способов: калибровка со встроенной гирей, автоматическая калибровка, калибровка AutoCal™, калибровка диапазона, калибровка линейности и Cal Test (проверка калибровки).

**Внимание!** Во время калибровки исключите любые внешние воздействия на весы.

### 5.2.1 Раздел меню Calibration (Калибровка, только для моделей InCal)



Калибровка со  
встроенной гирей



Автоматическая  
калибровка



Калибровка  
AutoCal™



Калибровка  
диапазона



Калибровка  
линейности



Проверка  
калибровки

**Примечание.** В других моделях (с обозначением /E в названии) предусмотрены только калибровка диапазона, калибровка линейности и Cal Test.

### 5.2.2 Калибровка со встроенной гирей

Калибровка выполняется с помощью встроенной калибровочной гири. Этот вид калибровки можно выполнять в любое время при условии, что весы прогреты до рабочей температуры и установлены по уровню.

Убедитесь в том, что весы включены и чашка весов свободна. Нажмите кнопку **Internal Calibration (Калибровка со встроенной гирей)** или нажмите клавишу Cal на весах.

Начинается процедура калибровки. Не нагружая чашку, нажмите кнопку Internal calibration (Калибровка со встроенной гирей).

Весы покажут степень выполнения калибровки, затем вернуться в текущий режим.

В любой момент можно нажать **Save (Сохранить)**, чтобы прекратить калибровку.

### 5.2.3 Автоматическая калибровка

Если включен режим **Automatic Calibration (Автоматическая калибровка)**, весы самостоятельно запускают процедуру калибровки:

- когда температура изменяется на 1,5 °C, либо
- каждые 11 часов

Весы калибруются автоматически с помощью встроенной гири либо при существенном изменении температуры, либо каждые 11 часов.

Перед запуском автоматической калибровки появляется диалоговое окно, в котором расположены три кнопки:

**Now (Сейчас)**

- нажмите, чтобы приступить к калибровке немедленно.

**5 min (через 5 мин)**

- нажмите, чтобы начать калибровку через 5 минут.

**Deactivate (Отключить)**

- нажмите, чтобы отключить функцию автоматической калибровки.

### 5.2.4 Калибровка AutoCal™

Этим способом корректируется только нулевая точка, а диапазон и линейность остаются без изменений.

**AutoCal™** применяется для корректировки результата калибровки со встроенной гирей в пределах до 100 делений.

**Примечание.** Прежде чем приступить к корректировке, выполните калибровку со встроенной гирей. Для того чтобы узнать, требуется ли корректировка, поместите на чашку весов гирию, вес которой равен калибровочному диапазону и определите разницу между номинальным весом гири и фактическим показанием весов. Если разница находится в пределах одного деления, корректировка не требуется. Если разница превышает 1 деление, рекомендуется выполнить корректировку.

*Пример:*

Фактическое показание:	200,014
Ожидаемое показание:	200,000 (вес эталонной гири)
Разность (d):	0,014
Разница веса в делениях:	-14 (корректирующая величина)

Для того чтобы скорректировать нулевую точку, нажмите **AutoCal Adjustment** (Калибровка AutoCal) в меню **Calibration** (Калибровка). Введите корректирующую величину, соответствующую предварительно определенной разнице.

Повторите калибровку с помощью встроенной гири. После калибровки установите контрольную гирию на весы и проверьте, совпадает ли отображаемое значение номинальному весу гири. Если не совпадает, калибровку следует повторять до совпадения.

По завершении процедуры корректирующее значение сохраняется в памяти весов, а дисплей возвращается к окну текущего режима.

### 5.2.5 Калибровка диапазона

Калибровка диапазона производится по двум точкам, одна из которых соответствует нулевой нагрузке, а другая — определенной полной нагрузке (диапазону).

Подробные сведения о калибровочных гирях даны в таблицах технических характеристик (см. раздел 9).

**Примечание.** Заводские настройки по умолчанию показаны жирным шрифтом.

Убедитесь в том, что весы включены и чашка весов свободна. Нажмите **Span Calibration** (Калибровка диапазона), чтобы начать процедуру калибровки. Используемые дополнительные величины отображаются на дисплее. Для достижения максимальной точности вес контрольной гири должен быть как можно ближе к величине полного диапазона.

**Примечание.** Для того чтобы изменить диапазон калибровки, нажмите соответствующее значение веса на дисплее. Следуйте инструкциям, отображаемым на дисплее. В соответствующий момент поместите калибровочную гирию на весы. По завершении процедуры на дисплее появится сообщение о состоянии калибровки диапазона, после чего дисплей вернется к окну текущего режима.

### 5.2.6 Калибровка линейности

Калибровка линейности производится по трем точкам, одна из которых соответствует нулевой нагрузке, а другие — двум заданным значениям. Убедитесь в отсутствии нагрузки на весах и нажмите кнопку Linearity Calibration (Калибровка линейности), чтобы начать процедуру. Весы определяют нулевую точку, после чего выводят запрос о следующем весе. Следуйте инструкциям, появляющимся на дисплее, вплоть до завершения калибровки.

В любой момент можно нажать **Cancel (Отмена)**, чтобы прекратить калибровку.

### 5.2.7 Проверка калибровки

Используйте функцию Calibration Test (Проверка калибровки), чтобы сверить имеющиеся данные о калибровке диапазона с калибровочной гирей.

Убедитесь в отсутствии нагрузки на весах и нажмите кнопку **Cal Test** (Проверка калибровки), чтобы начать процедуру. Весы определяют нулевую точку, после чего выводят запрос о величине диапазона.

На дисплее появляется сообщение о выполнении процедуры, затем величина разницы между имеющимися калибровочными данными и весом эталонной гири.

## 5.3 Настройка весов

Войдите в этот раздел для выбора параметров настройки весов.

### 5.3.1 Раздел меню Balance Setup (Настройка весов)



Заводские настройки по умолчанию показаны жирным шрифтом.



### 5.3.2 Язык интерфейса

Выберите язык для наименований разделов меню и отображения сообщений.

Английский  
Немецкий  
Французский  
Испанский  
Итальянский  
Русский  
Польский  
Чешский  
Венгерский  
Португальский  
Китайский  
Японский  
Корейский





### 5.3.3 Пользовательские настройки

Пункты этого раздела предназначены для изменения следующих параметров:

**Touch Calibrate (Чувствительность экрана)**

«Калибровка времени выполнения, коснитесь экрана в центре круга»

*(Сначала слева вверху, затем справа внизу.)*

**Screen Brightness (Яркость экрана)** Значение по умолчанию = Medium (Средняя)

Диапазон значений — Low (Низкая), Medium (Средняя), High (Высокая)

**Бeeper (Тоновый сигнал)** Настройка по умолчанию = Off (Выключен)

Возможные значения — Off (Выкл), On (Вкл)

**Auto Dim (Автоматическое снижение яркости)** (уменьшение яркости дисплея при отсутствии действий в течение x минут)

Настройка по умолчанию = Off (Выкл) Возможные значения — Off, 10 минут, 20 минут, 30 минут.

**Level Assist (Функция регулировки уровня)** Инструкции по обращению с регулируемым опорами для установки весов по уровню.



### 5.3.4 Уровень фильтрации

Задаёт длительность фильтрации сигнала.

- LOW = быстрая стабилизация с низкой стабильностью.
- MEDIUM = стандартное время стабилизации со стандартной стабильностью.
- HIGH = длительная стабилизация с повышенной стабильностью.



### 5.3.5 Автоматическая коррекция нуля

Настройка функции автоматической коррекции нуля.

- OFF = отключена.
- 0.5 D = дисплей поддерживает ноль при дрейфе до 0,5 делений в секунду
- 1 D = дисплей поддерживает ноль при дрейфе до 1 деления в секунду
- 3 D = дисплей поддерживает ноль при дрейфе до 3 делений в секунду



### 5.3.6 Автоматическое тарирование

Активация функции Auto Tare (Автоматическое тарирование)

- OFF = отключена.
- ON = включена.

Перед запуском функции Auto Tare появляется сообщение «Поместите контейнер на чашку весов» Под текстом сообщения расположена кнопка **Deactivate (Отключить)**. Нажмите эту кнопку, чтобы отключить функцию Auto Tare



### 5.3.7 Дискретность

Задайте желаемую дискретность показаний весов.

- 1 Division = стандартная дискретность.
- 10 Divisions = дискретность увеличена в 10 раз.

Например, если стандартная дискретность равна 0,01 г, то при выборе параметра 10 Divisions дискретность составит 0,1 г.



### 5.3.8 Дата и время

Установка текущей даты и времени.

Измените формат, если необходимо, и введите текущие значения.

Нажмите кнопку **Save (Сохранить)** для сохранения новых значений.



### 5.3.9 Режим разрешения

Этот раздел меню предназначен для установки статуса разрешения на применение в торговле.

**OFF** = работа с весами по стандартным регламентам.

**ON** = работа с весами в соответствии с законодательством по метрологии.

**Примечание.** В режиме коммерческого применения (Legal For Trade = ON) опции меню изменяются следующим образом:

Меню калибровки:

Функция корректировки AutoCal internal Calibration принудительно включена и недоступна для изменения. Функции автоматической калибровки Automatic Calibration и проверки калибровки Calibration Test доступны. Все остальные функции недоступны.

Меню Balance Setup (Настройка весов):

Уровень фильтрации сигнала зафиксирован на текущей настройке.

Выбор параметров автоматической корректировки нуля ограничен значениями 0.5 Division и OFF. Выбранная настройка зафиксирована.

Функция Auto Tare (Автоматическое тарирование) зафиксирована на текущей настройке. Дискретность принудительно установлена на стандартное значение 1 Division, причем соответствующий пункт меню недоступен.

Меню Communication (Передача данных) (Communication->Print Settings->Print Output):

Значение параметра Stable Weight Only (Только стабильное значение веса) зафиксировано на ON (ВКЛ).

Значение параметра Numeric Value Only (Только числовые значения) зафиксировано на OFF (ВЫКЛ).

Меню Communication (Передача данных) (Communication->Print Settings->Auto Print):

Выбор параметров режима Auto print (Автоматическая печать) ограничен значениями OFF (ВЫКЛ), On Stability (После стабилизации) и Interval (Интервал).

Значение Continuous (Непрерывно) недоступно.

 
Меню Data Maintenance (Управление данными):

Экспорт на USB-накопитель недоступен.


Импорт с USB-накопителя недоступен

Меню Lockout (Блокировка):

Недоступно



**Примечание.** Для включения режима разрешения (Approved Mode = ON) аварийный выключатель, расположенный на задней панели весов, должен быть заблокирован. Для того чтобы отключить режим разрешения, аварийный выключатель необходимо разблокировать. См. раздел 6.

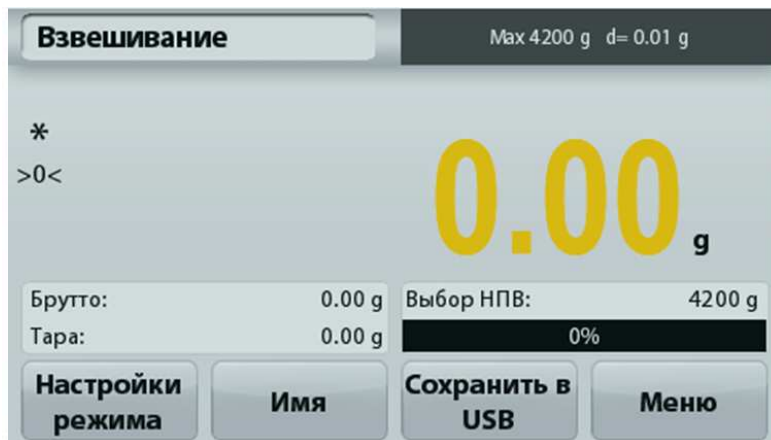

### 5.4 Единицы измерения

Этот раздел меню предназначен для включения требуемых единиц измерения.

**Примечание.** Некоторые из перечисленных единиц измерения могут отсутствовать вследствие требований местного законодательства.

#### 5.4.1 Раздел меню Units (Единицы измерения)



**Примечание.** Если режим разрешения включен (Approved Mode = ON), некоторые единицы измерения не отображаются.

Используйте настройку Custom Unit (Пользовательская ЕИ), чтобы отображать вес в других единицах измерения. Пользовательская единица задается с помощью переводного коэффициента, равного количеству таких единиц в килограмме и записанного в экспоненциальном формате (коэффициент x E+n).

*Пример:* Для того чтобы выразить вес в тройских унциях (в одном килограмме 32,15075 тройских унции) введите коэффициент 0,321508 и E+2

Для обозначения пользовательской ЕИ можно использовать не более трех символов.

### 5.5 Конфигурация весов

Войдите в этот раздел меню для настройки параметров передачи данных.

#### 5.5.1 Раздел меню Balance Setup (Настройка весов)

Функции экспорта и импорта

Экспортируя профиль основных весов через USB-накопитель, можно одинаково настроить несколько весов. Средства управления данными позволяют сохранить на USB-накопителе пользовательские настройки и параметры режима, чтобы затем легко перенести их на другие весы семейства Adventurer. Сохраненные данные можно затем использовать для настройки дополнительных весов Adventurer с применением параметров, импортированных с ранее настроенных весов.





### 5.5.2 Экспорт на USB

Экспорт данных на USB-накопитель. Можно экспортировать данные двух типов:

- Настройки режимов (APW, значение эталонного веса и т.п.)
- Настройки меню (функции настройки весов и т.п.)



**Примечание.** Для переноса данных на USB-накопитель необходимо включить соответствующую функцию (Save to USB = ON). Подробнее см. в Разделе 5.6.



### 5.5.3 Импорт с USB

Импорт данных с USB-накопителя.



### 5.5.4 Сведения о весах

В этом разделе содержится информация о весах. Отображаются следующие данные: идентификационный номер весов, наименование весов, НПВ, дискретность и версия ПО.

## 5.6 Передача данных

Воспользуйтесь этим разделом меню, чтобы задать метод передачи данных на внешние устройства и параметры печати. Можно передавать данные на принтер или на ПК.

Заводские настройки по умолчанию показаны жирным шрифтом. В этом разделе содержится информация о весах.

### 5.6.1 Раздел меню Communication (Передача данных)



Стандарт RS-232



Настройки печати



Сохранить на USB-накопителе

Стандарт RS-232:  
Введите



### 5.6.2 Скорость передачи данных

Задайте скорость передачи данных (битов в секунду, bps).

2400	= 2400 bps
4800	= 4800 bps
<b>9600</b>	= 9600 bps
19200	= 19200 bps
38400	= 38400 bps





### 5.6.3 Формат передачи данных

Задайте количество битов данных, стоповых битов и метод контроля четности.

- 7 EVEN 1 = 7 битов данных, проверка на четность
- 7 ODD 1 = 7 битов данных, проверка на нечетность
- 7 EVEN 2 = 7 битов данных, проверка на четность
- 7 ODD 2 = 7 битов данных, проверка на нечетность
- 7 NONE 1 = 7 битов данных, без бита четности
- 8 NONE 1** = 8 битов данных, без бита четности
- 7 NONE 2 = 7 битов данных, без бита четности
- 8 NONE 2 = 8 битов данных, без бита четности



### 5.6.4 Квитирование

Задайте метод контроля приема-передачи данных.

- NONE = без квитирования
- XON-XOFF = квитирование XON/XOFF
- HARDWARE = аппаратное квитирование

## Настройки печати

Этот раздел меню предназначен для настройки параметров передачи данных.

### Раздел меню Balance Setup (Настройка весов)




Вывод на печать



Автоматическая печать



Данные для печати

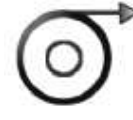

Подача



### 5.6.5 Вывод на печать

#### Stable Weight Only (Только стабильное значение веса)

Выберите критерий печати

- OFF = значения печатаются без задержки, независимо от стабилизации.
- ON = значения печатаются только при соблюдении критериев стабильности.

#### Numeric Value Only (Только числовые значения)

Выберите критерий печати.

- OFF = Печатаются все результаты и значения брутто-нетто-тара. Подробнее см. в Разделе 7,2.
- ON = Печатаются только числовые данные

#### Только один заголовок

Выберите критерий печати.

- OFF = Печатаются все заголовки
- ON = Печатается только один заголовок



### 5.6.6 Автоматическая печать

Задайте параметры автоматической печати.

<b>OFF</b>	= отключена
<b>ON</b>	= печать запускается каждый раз при стабилизации веса.
<b>INTERVAL</b>	= печать запускается с заданной периодичностью.
<b>CONTINUOUS</b>	= печать выполняется непрерывно.

При выборе значения **ON** необходимо задать условия печати.

<b>LOAD</b>	= Печатать, когда отображаемая величина стабильна.
<b>LOAD ZERO</b>	= Печатать, когда отображаемая величина и нулевое значение стабильны.

При выборе значения **INTERVAL** необходимо задать величину интервала с помощью цифровой клавиатуры.

Допустимые величины — от 1 до 3600 секунд. Интервал по умолчанию — 0.



### 5.6.7 Данные для печати



 
Определите в этом разделе меню содержание выводимых на печать данных.

#### Выбор

Установите параметр.

**Deselect All** = отключить все типы данных (OFF)

**Select All** = включить все типы данных (ON)



### 5.6.8 Подача

Задайте параметр подачи бумаги.

<b>1 LINE</b>	= после печати строки перемещать на 1 строку вверх.
<b>4 LINE</b>	= после печати строки перемещать на 4 строки вверх.

### Save to USB (Сохранять на USB-накопителе)

Установите параметр.

**OFF** = не сохранять на USB-накопителе

**ON** = сохранять на USB-накопителе

## 5.7 Данные GLP и GMP

Этот раздел меню предназначен для ввода данных, требуемых стандартом GLP.

### 5.7.1 Раздел GLP Data (Данные GLP)



Заголовок



Наименование весов



Имя пользователя



Наименование проекта



#### 5.7.2 Header (Заголовок)

Разрешение печати заголовков GLP. Возможна печать до 5 заголовков.

В каждом из заголовков можно использовать до 25 буквенных и числовых символов.



#### 5.7.3 Balance Name (Наименование весов)

Задайте идентификатор весов.

Можно использовать до 25 буквенных и числовых символов. Наименование по умолчанию — **Adventurer**.



#### 5.7.4 User name (Имя пользователя)

Задайте идентификатор пользователя.

Можно использовать до 25 буквенных и числовых символов. Идентификатор по умолчанию отсутствует.



#### 5.7.5 Project Name (Наименование проекта)

Войдите в этот раздел, чтобы задать идентификатор проекта.

Можно использовать до 25 буквенных и числовых символов. Идентификатор по умолчанию отсутствует.

## 5.8 Factory Reset (Возврат к заводским настройкам)

Воспользуйтесь этой функцией для сброса всех текущих установок весов к заводским настройкам.

Reset All = вернуть все меню к заводским настройкам.  
Exit = вернуться на рабочий стол приложения без сброса каких-либо настроек.

## 5.9 Lockout (Блокировка)

Используйте эту функцию для блокировки и разблокировки определенных меню. На пиктограмме заблокированного меню появляется изображение замка. Доступ пользователя в такое меню закрыт.

Щелкните на меню и выберите:

OFF = блокировка меню выключена  
ON = блокировка меню включена

## 6. РЕЖИМ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ (LFT)

Если весы используются в торговле или в других регулируемых законодательством областях, они должны быть настроены, поверены и опломбированы в соответствии с действующими правилами метрологического надзора. Ответственность за соблюдение этих правил несет пользователь весов.

### 6.1 Настройки

Перед проверкой и опломбированием весов необходимо выполнить в указанном порядке следующие операции:

1. Установите параметры в меню в соответствии с действующими метрологическими нормами и правилами.
2. Убедитесь, что все включенные функции не противоречат действующим метрологическим нормам и правилам.
3. Выполните процедуру калибровки, как указано в разделе 5.
4. Установите аварийный выключатель в заблокированное положение.
5. Установите значение ON параметра Approved Mode (Режим разрешения) в меню настройки весов.

**Примечание.** При установке значения ON параметра Approved Mode калибровка с использованием внешних калибровочных гирь невозможна.

### 6.2 Поверка

Процедура поверки выполняется представителем органа метрологического контроля или уполномоченным сервисным специалистом (Государственным Метрологом).

### 6.3 Опломбирование

Во избежание несанкционированного доступа к параметрам, регулируемым законодательством, весы после поверки необходимо опломбировать. Перед опломбированием убедитесь в том, что аварийный выключатель находится в заблокированном положении, а параметр Approved Mode в меню настройки весов имеет значение ON (ВКЛ).

Бумажная наклейка приклеивается на аварийный выключатель и дно корпуса, как показано на рисунке.

При использовании проволоки, ее следует пропустить через петли аварийного выключателя и дна корпуса, как показано на следующем рисунке.

Выключатель не  
заблокирован



Выключатель  
заблокирован с  
помощью бумажной  
наклейки



Выключатель  
заблокирован с  
помощью проволоки



## 7. ПЕЧАТЬ

### 7.1 Подключение к принтеру и компьютеру, настройка и тестирование интерфейса

Для подключения к принтеру или компьютеру пользуйтесь встроенным портом RS-232 или USB.

В случае подключения к компьютеру используйте программу HyperTerminal или аналогичное ПО.

(Найдите программу HyperTerminal в разделе операционной системы Windows XP, относящемся к связи с периферийными устройствами).


Используйте для подключения к компьютеру стандартный (прямой) последовательный кабель.

Выберите **New Connection (Новое подключение)**, опция «connect using» — COM1 (или свободный COM-порт)

Задайте параметры **Baud=9600; Parity=8 None; Stop=1; Handshaking=None**. Нажмите ОК.

Выберите Properties/Settings (Свойства и настройки), затем ASCII Setup (Настройка ASCII).

Установите флажки, как показано на рисунке: **Send line ends...**(Переход на следующую строку...); **Echo typed characters...**(Отображать введенные символы...); **Wrap lines...**(Разбивка строк...)

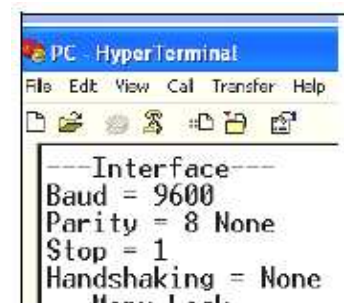

Для управления весами через ПК пользуйтесь командами интерфейса RS232 (см. раздел 9.6.1).

**Примечание.** Программа HyperTerminal по завершении настройки автоматически отправит на печать результаты проверки калибровки (**Cal Test**) и команды отображения введенных символов, посланные на весы.

#### Подключение принтера

Компания Ohaus поставляет модели принтеров, совместимых с весами Adventurer. (См. раздел 9.3) Подключите стандартный (прямой) последовательный кабель к порту RS-232 весов.



Ниже даны примеры форматов для вывода на печать. Компания Ohaus поставляет две модели принтеров, совместимых с весами Adventurer.

### 7.2 Форматы вывода на печать

Результаты взвешивания и данные брутто-нетто-тара выводятся в следующем формате:

Поле:	Текст <sup>1</sup>	Пробел <sup>2</sup>	Вес <sup>3</sup>	Пробел <sup>2</sup>	ЕИ <sup>4</sup>	Пробел	Стабилизация <sup>5</sup>	Пробел	G/N <sup>6</sup>	Пробел	Символы окончания <sup>7</sup>
Длина строки:		1	11	1		1	≤ 1	≤ 1	≤ 3	0	≤ 8

1. В некоторых случаях вставляется текстовое поле длиной до 11 символов.
2. За каждым полем следует разделяющий пробел (ASCII 32).
3. Поле «Вес» содержит 11 символов с выравниванием по правому краю. Если значение отрицательное, символ «-» располагается непосредственно слева от цифры самого старшего разряда.
4. Поле «ЕИ» содержит сокращенное обозначение единицы измерения (не более 5 символов).
5. Если значение веса нестабильно, в поле «Стабилизация» вводится знак «?». Если значение веса стабильно, поле «Стабилизация» и последующий пробел пропускаются.
6. Поле G/N содержит указание на вес брутто или нетто соответственно. В случае веса нетто поле содержит запись «NET». В случае веса брутто поле содержит «G» или остается пустым.
7. В зависимости от значения параметра меню LINE FEED, поле «Символы окончания» содержит запись CRLF, Four CRLF или Form Feed (ASCII 12).

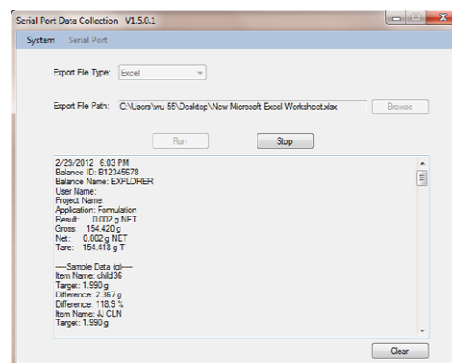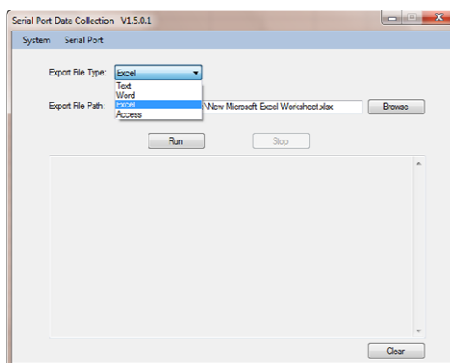

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 8.1 Калибровка

Периодически проверяйте весы, взвешивая на них эталонную гирию. Если требуется калибровка, см. раздел 5.2.

### 8.2 Очистка



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Прежде чем приступить к очистке весов Adventurer, отключите их от электропитания. Следите за тем, чтобы жидкость не проникала внутрь весов.

Производите очистку весов регулярно.

Поверхность корпуса можно протирать без ворсовой тканью, немного смоченной водой или раствором мягкого моющего средства.

Стекланные поверхности очищайте имеющимся в продаже стеклоочистителем. Следуйте инструкциям ниже по разборке/сборке ветрозащитного кожуха весов.



**Внимание!** Не применяйте растворители, сильные химикаты, нашатырный спирт или абразивные средства.

**Разборка/сборка панелей ветрозащитного кожуха весов для последующего обслуживания:**

#### Шаг 1.

На задней панели кожуха весов, Найдите и нажмите стопорную защелку для для разблокировки боковых дверей.



#### Шаг 2.

После чистки, установите дверцы кожуха в пазы конструкции и затем нажимайте на ограничительный пин до его первоначального положения (шаг 1).



#### Шаг 3.

Сдвиньте дверцы кожуха до рабочего положения.



### 8.3 Поиск и устранение неисправностей

ТАБЛИЦА 8-1. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак неисправности или сообщение на дисплее	Возможная причина	Способ устранения
Весы не включаются	На весы не поступает электропитание	Проверьте контакт и напряжение сети
Большая погрешность взвешивания	Неадекватная калибровка, нестабильные условия окружающей среды	Выполните процедуру калибровки Перенесите весы в более подходящие условия
Невозможно выполнить калибровку весов	Заблокировано меню калибровки. Включен режим Approved Mode Нестабильные условия окружающей среды, ошибочный выбор калибровочной гири	Отключите блокировку меню калибровки Отключите режим Approved Mode Перенесите весы в более подходящие условия. Используйте соответствующую гирю
Невозможно изменить настройки меню	Раздел меню заблокирован Включен режим Approved Mode	Разблокируйте раздел меню Отключите режим Approved Mode
Слишком мал определяемый вес	Слишком мал определяемый вес Груз, помещенный на чашку весов, слишком мал для корректного определения веса	Увеличьте размер выборки
Неверный вес предмета	Слишком мал средний вес предмета	Увеличьте средний вес предмета
Пауза	Показание весов не стабилизируется	Перенесите весы в более подходящие условия.
----	Весы выполняют операцию (тарирование, обнуление, вывод на печать, ожидание стабилизации веса)	Дождитесь завершения операции

### 8.4 Техническая поддержка

Если возникшая неисправность не описана в предыдущем разделе или рекомендованные меры по ее устранению не дают результата, обратитесь к уполномоченному сервисному представителю Ohaus. Адреса региональных офисов указаны на сайте компании [www.ohaus-cis.ru](http://www.ohaus-cis.ru). Специалист по обслуживанию продуктов Ohaus окажет необходимую помощь.

## 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 9.1 Технические характеристики

#### Условия окружающей среды

- Место установки: только для закрытых помещений
- Высота над уровнем моря: До 2000 м
- Диапазон температур: от 10 °С до 30 °С
- Влажность: максимальная относительная влажность 80 % при температурах до 30 °С с линейным снижением до 50% при 40 °С
- Допустимые отклонения напряжения в сети электропитания: до  $\pm 10\%$  от номинального напряжения
- Категория импульсных перенапряжений: II
- Степень загрязнения окружающей среды: 2

#### Материалы

- Нижняя часть корпуса изготовлена из алюминиевого литья и окрашена
- Грузоприемная платформа: Нержавеющая сталь 18/10
- Корпус весов: высокопрочный пластик (ABS)
- Ветрозащитный кожух: стекло, пластмасса (ABS-сополимер)
- Опоры весов: Пластик (ABS)



ТАБЛИЦА 9-1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Adventurer:	AX124	AX124/E	AX224	AX224/E	AX324
НПВ	120 г	120 г	220 г	220 г	320 г
Дискретность (d)	0,0001 г				
Повторяемость (ст. откл.)	0,0001 г				
Нелинейность	±0,0002 г				
Класс точности (ГОСТ OIML R 76-1-2011)	I				
Калибровочные точки диапазона	25 г, 50 г, 75 г, 100 г	25 г, 50 г, 75 г, 100 г	50 г, 100 г, 150 г, 200 г	50 г, 100 г, 150 г, 200 г	100 г, 200 г, 300 г
Единицы измерения	Бат, карат, гран, грамм, миллиграмм, месгаль, момма, ньютон, унция, пеннивейт, фунт, таэль (Гонконг), таэль (Сингапур), таэль (Тайвань), тикаль, тола, тройская унция, пользовательская ЕИ (1)				
Режимы работы	Взвешивание, подсчет штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, взвешивание животных, взвешивание по рецептурам, определение плотности, суммирование, фиксация показаний дисплея				
Время стабилизации (типичное значение)	≤ 3 с				
Температурный дрейф чувствительности (млн <sup>-1</sup> /К)	1,5				
Дисплей	Полноцветный графический ЖК-дисплей с разрешением WQVGA				
Размер дисплея	10,9 см (диагональ)				
Подсветка	Белая (светодиоды)				
Органы управления	4-проводной резистивный сенсорный экран, кнопки клавиатуры				
Передача данных	RS-232, USBx2				
Потребляемая весами мощность	12 В пост. тока, 0,5 А				
Электропитание	Входное напряжение сетевого блока питания: 100-240 В перем. тока, 0,3 А, 50-60 Гц Выходное напряжение блока питания: 12 В пост. тока, 0,84 А				
Диаметр платформы	90 мм				
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	354 x 230 x 340 мм				
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	507 x 387 x 531 мм				
Вес нетто	5,1 г				
Вес при поставке	7,8 кг				

ТАБЛИЦА 9-2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Модель Adventurer:	AX223	AX223/E	AX423	AX423/E	AX523	AX523/E
НПВ	220 г	220 г	420 г	420 г	520 г	520 г
Дискретность (d)	0,001 г					
Повторяемость (ст. откл.)	0,001 г					
Нелинейность	±0,002 г					
Класс точности (ГОСТ OIML R 76-1-2011)	II					
Калибровочные точки диапазона	50 г, 100 г, 150 г, 200 г	50 г, 100 г, 150 г, 200 г	100 г, 200 г, 300 г, 400 г	100 г, 200 г, 300 г, 400 г	200 г, 300 г, 400 г, 500 г	200 г, 300 г, 400 г, 500 г
Единицы измерения	Бат, карат, гран, грамм, миллиграмм, месгаль, момма, ньютон, унция, пеннивейт, фунт, таэль (Гонконг), таэль (Сингапур), таэль (Тайвань), тикаль, тола, тройская унция, пользовательская ЕИ (1)					
Режимы работы	Взвешивание, подсчет штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, взвешивание животных, взвешивание по рецептурам, определение плотности, суммирование, фиксация показаний дисплея					
Время стабилизации (типичное значение)	≤ 2 с					
Температурный дрейф чувствительности (млн <sup>-1</sup> /К)	3					
Дисплей	Полноцветный графический ЖК-дисплей с разрешением WQVGA					
Размер дисплея	10,9 см (диагональ)					
Подсветка	Белая (светодиоды)					
Органы управления	4-проводной резистивный сенсорный экран, кнопки клавиатуры					
Передача данных	RS-232, USBx2					
Потребляемая весами мощность	12 В пост. тока, 0,5 А					
Электропитание	Входное напряжение сетевого блока питания: 100-240 В перем. тока, 0,3 А, 50-60 Гц Выходное напряжение блока питания: 12 В пост. тока, 0,84 А					
Диаметр платформы	130 мм					
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	354 x 230 x 340 мм					
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	507 x 387 x 531 мм					
Вес нетто	5,8 кг / 5,6 кг, для весов с внешней калибровкой					
Вес при поставке	8,5 кг/ 8,3 кг, для весов с внешней калибровкой					

ТАБЛИЦА 9-3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Модель Adventurer:	AX622	AX622/E	AX1502	AX1502/E	AX2202	AX2202/E	AX4202	AX4202/E	AX5202
НПВ	620 г	620 г	1520 г	1520 г	2200 г	2200 г	4200 г	4200 г	5200 г
Дискретность (d)	0,01 г								
Повторяемость (ст. откл.)	0,01 г								
Нелинейность	±0,02 г								
Класс точности (ГОСТ OIML R 76-1-2011)	II								
Калибровочные точки диапазона	300 г, 400 г, 500 г, 600 г	300 г, 400 г, 500 г, 600 г	500 г, 1000 г, 1500 г	500 г, 1000 г, 1500 г	500 г, 1000 г, 1500 г, 2000 г	500 г, 1000 г, 1500 г, 2000 г	1000 г, 2000 г, 3000 г, 4000 г	1000 г, 2000 г, 3000 г, 4000 г	2000 г, 3000 г, 4000 г, 5000 г
Единицы измерения	Бат, карат, гран, грамм, килограмм, месгаль, момма, ньютон, унция, пеннивейт, фунт, таэль (Гонконг), таэль (Сингапур), таэль (Тайвань), тикаль, тола, тройская унция, пользовательская ЕИ (1)								
Режимы работы	Взвешивание, подсчет штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, взвешивание животных, взвешивание по рецептурам, определение плотности, суммирование, фиксация показаний дисплея								
Время стабилизации (типовое значение)	≤ 1,5 с								
Температурный дрейф чувствительности (млн <sup>-1</sup> /К)	3								1,9
Дисплей	Полноцветный графический ЖК-дисплей с разрешением WQVGA								
Размер дисплея	10,9 см (диагональ)								
Подсветка	Белая (светодиоды)								
Органы управления	4-проводной резистивный сенсорный экран, кнопки клавиатуры								
Передача данных	RS-232, USBx2								
Потребляемая весами мощность	12 В пост. тока, 0,5 А								
Электропитание	Входное напряжение сетевого блока питания: 100-240 В перем. тока, 50-60 Гц Выходное напряжение блока питания: 12 В пост. тока, 0,84 А								
Размер платформы	175 x 195 мм								
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	354 x 230 x 100 мм								
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	557 x 392 x 301 мм								
Вес нетто	4,6 кг / 3,9 кг, для весов с внешней калибровкой								
Вес при поставке	6,5 кг / 5,8 кг, для весов с внешней калибровкой								

ТАБЛИЦА 9-60. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Модель Adventurer:	AX4201	AX4201/E	AX8201	AX8201/E
НПВ	4200 г	4200 г	8200 г	8200 г
Дискретность (d)	0,1 г			
Повторяемость (ст. откл.)	0,1 г			
Нелинейность	±0,2 г			
Класс точности (ГОСТ OIML R 76-1-2011)	III		II	
Калибровочные точки диапазона	1000 г, 2000 г 3000 г, 4000 г	1000 г, 2000 г 3000 г, 4000 г	2000 г, 4000 г 6000 г, 8000 г	2000 г, 4000 г 6000 г, 8000 г
Единицы измерения	Бат, карат, гран, грамм, килограмм, месгаль, момма, ньютон, унция, пеннивейт, фунт, таэль (Гонконг), таэль (Сингапур), таэль (Тайвань), тикаль, тола, тройская унция, пользовательская ЕИ (1)			
Режимы работы	Взвешивание, подсчет штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, взвешивание животных, взвешивание по рецептурам, определение плотности, суммирование, фиксация показаний дисплея			
Время стабилизации (типичное значение)	≤ 1,5 с			
Температурный дрейф чувствительности (млн <sup>-1</sup> /К)	9			
Дисплей	Полноцветный графический ЖК-дисплей с разрешением WQVGA			
Размер дисплея	10,9 см (диагональ)			
Подсветка	Белая (светодиоды)			
Органы управления	4-проводной резистивный сенсорный экран, кнопки клавиатуры			
Передача данных	RS-232, USBx2			
Потребляемая весами мощность	12 В пост. тока, 0,5 А			
Электропитание	Входное напряжение сетевого блока питания: 100-240 В перем. тока, 0,3 А, 50-60 Гц Выходное напряжение блока питания: 12 В пост. тока, 0,84 А			
Размер платформы	175x195 мм			
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	354x230x100 мм			
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	557x392x301 мм			
Вес нетто	4,6 кг / 3,9 кг, для весов с внешней калибровкой			
Вес при поставке	6,5 кг / 5,8 кг, для весов с внешней калибровкой			

## 9.2 Размеры весов

Размеры при полной сборке

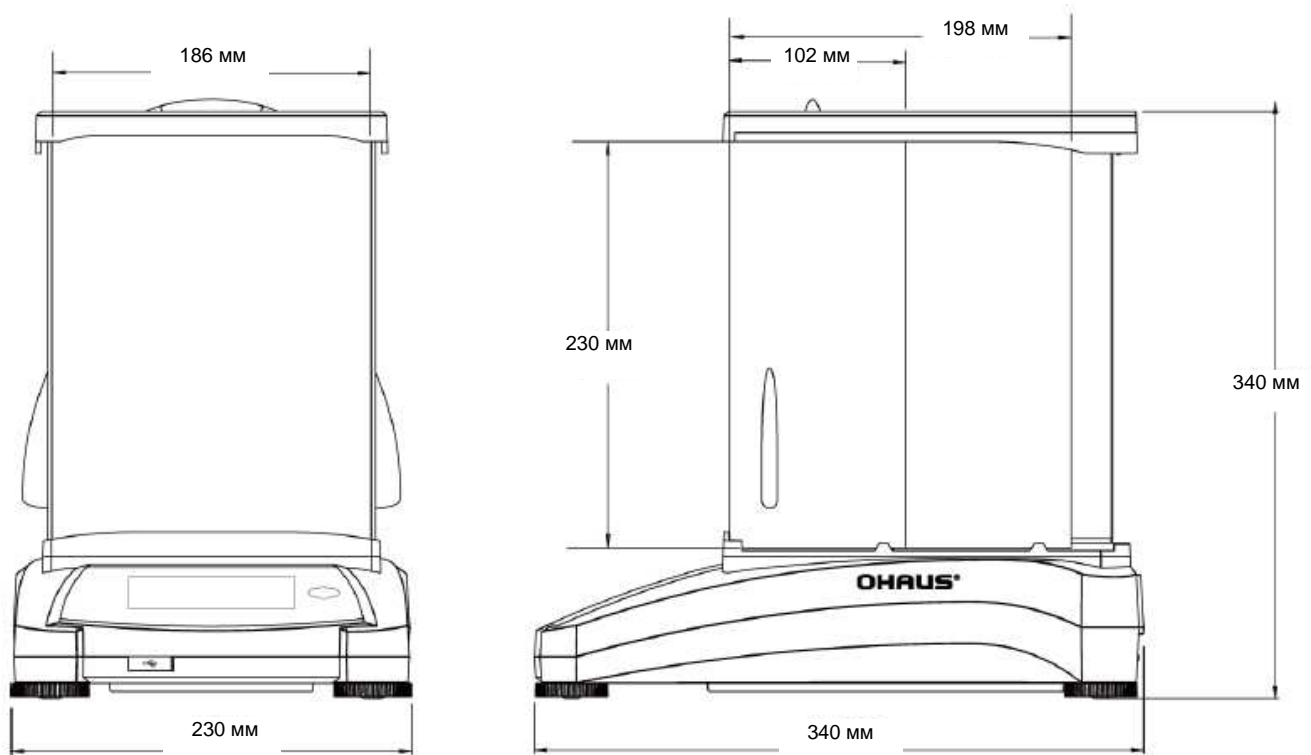


Рисунок 9-1. Модели с ветрозащитным кожухом

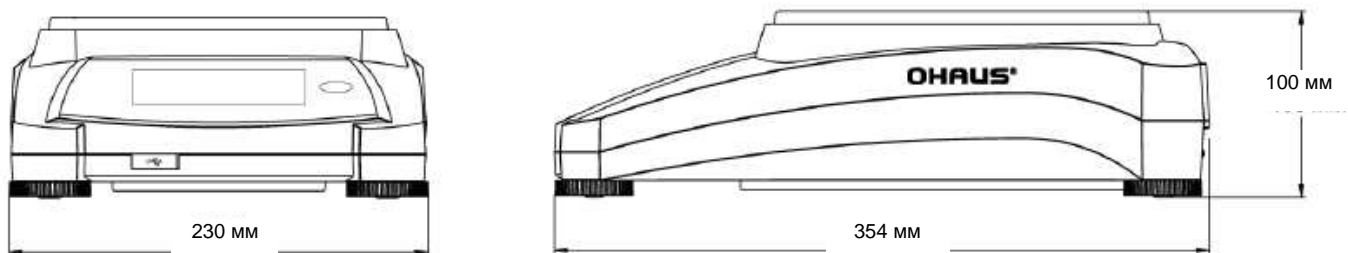


Рисунок 9-2. Модели без ветрозащитного кожуха

## 9.3 Детали и принадлежности

ТАБЛИЦА 9-5. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ
Дополнительный матричный принтер SF40A	30045641
Комплект для определения плотности	80253384
Кабель USB (Тип А-В)	83021085
«Противоугонное» устройство (для ПК)	80850043
Кабель RS232, ПК с 25-контактным разъемом	80500524
Кабель RS232, ПК с 9-контактным разъемом	80500525
Пылезащитный чехол	30093334
Дополнительный дисплей	80251396

## 9.4 Передача данных

### 9.4.1 Команды интерфейса


Перечисленные в следующей таблице команды распознаются весами.  
В случае недопустимой команды весы отправляют сообщение «ES»

ТАБЛИЦА 9-6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРФЕЙСНЫХ КОМАНД ADVENTURER

Командные символы	Функция
IP	Экстренная печать отображаемого значения веса (независимо от стабилизации)
P	Печать отображаемого значения веса (независимо от стабилизации)
CP	Непрерывная печать
SP	Печать после стабилизации
SLP	Автоматическая печать стабильных ненулевых отображаемых значений
SLZP	Автоматическая печать стабильных ненулевых значений и стабильных нулевых значений
xP	Печать с интервалом x = Интервал печати (1-3600 с), команда OP заканчивает печать с интервалом
OP	См. выше
H	Ввести строки заголовка для печати
Z	Аналогично нажатию клавиши Zero (Ноль)
T	Аналогично нажатию клавиши Tare (Тара)
xT	Задает предустановленное значение веса тары в текущих единицах. X = предустановленное значение веса тары. Команда OT обнуляет вес тары (если допустима).
PT	Печать сохраненного в памяти веса тары.
ON	Выход из режима ожидания
OFF	Вход в режим ожидания.
C	Начать калибровку диапазона.
IC	Начать калибровку со встроенной гирей (аналогично пуску из меню калибровки).
AC	Отмена калибровки. Внимание! Команда недопустима, если включен режим разрешения (LFT ON).
PSN	Печатать серийный номер
PV	Печатать версию ПО терминала, версию основного ПО и LFT ON (если включен режим разрешения)
x#	Задать APW (x) в граммах для подсчета (значение APW необходимо сохранить)
P#	Печатать значение APW для подсчета штук.
x%	Задать вес образца в граммах (x) для процентного взвешивания (вес образца должен быть сохранен)
P%	Печатать вес образца для процентного взвешивания
xS	0 = печатать нестабильное значение аналогично команде IP; 1 = печатать только стабильное значение <sup>1)</sup> , аналогично команде SP.
xRL	0 = отключить сообщение; 1 = включить сообщение. Эта команда управляет только сообщением «OK!».

### 9.4.2 Подключение контактов RS232 (DB9)

- Контакт 2: Линия передачи весов (TxD)
- Контакт 3: Линия приема весов (RxD)
- Контакт 5: Земля сигнала (GND)
- Контакт 7: Готовность к приему (аппаратное квитирование) (CTS)
- Контакт 8: Готовность к передаче (аппаратное квитирование) (RTS)

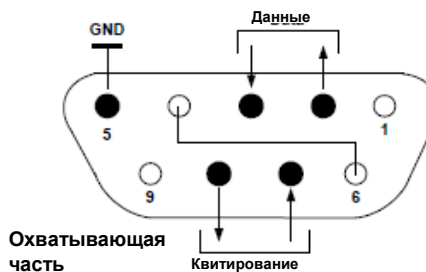

### 9.5 Интерфейс USB

Интерфейс Ohaus USB является уникальным техническим решением для подключения весов к компьютеру с помощью универсальной последовательной шины (USB). Большинство устройств USB распределено на классы, такие как дисковые накопители, цифровые камеры, принтеры и т.д. Весы не относятся ни к одному из стандартных классов, поэтому в Ohaus USB использован многофункциональный интерфейс, основанный на стандарте RS232.

Данные передаются от весов на компьютер в формате USB. Данные USB поступают в *виртуальный порт*. В программном приложении этот порт отображается как RS232.

Команду с компьютера на весы программное приложение отправляет на виртуальный порт так, как если бы это был порт RS232. Затем компьютер отправляет команду с виртуального порта на USB-разъем компьютера, к которому подключены весы. Порт, получив сигнал USB, выполняет команду.

К интерфейсу USB прилагается CD-диск с драйверами, необходимыми для создания виртуального порта на компьютере.

#### Системные требования

- ПК с операционной системой Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows 7® или Windows 7®
- Свободный порт USB (тип А, 4-штырьковый, охватывающий)

#### USB-соединение

USB-порт весов заканчивается 4-штырьковым охватывающим разъемом USB типа В. Кабель USB (охватываемый типа В — охватываемый типа А) не входит в комплект поставки.

1. Убедитесь в том, что весы включены и исправны.
2. Включите компьютер и убедитесь в том, что порт USB активирован и работает правильно.
3. Подключите кабель USB к портам USB компьютера и весов. ОС Windows® должна распознать устройство USB и активировать Мастер установки нового оборудования.

#### Установка программного обеспечения виртуального порта

1. Вставьте CD-диск из комплекта поставки в CD-привод компьютера.  
Процедура загрузки драйвера с CD-диска в разных версиях Windows® несущественно различается. В любой из версий Мастер установки нового оборудования помогает пользователю выбрать драйвер.
2. После нажатия кнопки Finish (Готово) виртуальный порт должен быть готов к работе.  
Как правило, Windows® идентифицирует виртуальный порт как последовательный порт с самым большим порядковым номером. Например, на ПК с четырьмя COM-портами виртуальный порт обозначается как COM5.  
При использовании USB-интерфейса совместно с программами, в которых количество возможных обозначений COM-портов ограничено (например, Ohaus MassTracker допускает только COM1, 2, 3 и 4), необходимо присвоить виртуальному порту одно из допустимых обозначений.



Окно Мастера установки нового оборудования в ОС Windows XP

Это возможно с помощью опции Port Settings (Настройки порта) в разделе Device Manager (Менеджер устройств) панели управления Windows.

**ВХОД USB**

Весы выполняют различные команды, отправляемые через интерфейсный адаптер. Команда должна завершаться переводом строки [CR] или [CRLF].

**Команды Adventurer**

<b>C</b>	выполнить калибровку диапазона
<b>0S</b>	печатать нестабильные значения
<b>1S</b>	печатать только стабильные значения
<b>P</b>	равносильно нажатию кнопки Print (Печать)
<b>SP</b>	печатать только стабильные значения
<b>IP</b>	экстренная печать отображаемого значения веса (независимо от стабилизации)
<b>CP</b>	непрерывная печать значений веса
<b>SLP</b>	автоматическая печать только стабильных ненулевых значений веса
<b>SLZP</b>	автоматическая печать стабильных ненулевых значений и стабильных нулевых значений
<b>xP</b>	автоматическая печать с интервалом от 1 до 3600 секунд (x = 1 до 3600)
<b>0P</b>	закончить печать с интервалом
<b>T</b>	равносильно нажатию кнопки Tare (Тара)
<b>Z</b>	равносильно нажатию кнопки Zero (Ноль)
<b>PV</b>	печать версии ПО

**Автоматическая печать**

Когда в меню включена функция автоматической печати, весы отправляют на печать соответствующие данные. Если в момент включения автоматической печати в буфере принтера остаются данные, принтер сначала закончит их печать.




**10. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**



Ohaus постоянно совершенствует программное обеспечение весов. Для того чтобы получить новейшую версию ПО, обратитесь в представительство Ohaus или к своему поставщику оборудования Ohaus. Детали технической и сервисной поддержки по России и странам СНГ можно получить на сайте компании [www.ohaus-cis.ru](http://www.ohaus-cis.ru) Адрес электронной почты для запросов по сервису и ремонту, консультаций по техническим характеристикам оборудования Ohaus, а также для вопросов сертификации и ежедневной эксплуатации весов: [ru.ohauservice@ohaus.com](mailto:ru.ohauservice@ohaus.com)



## 11. СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ

Приведенные ниже знаки указывают на соответствие продукта требованиям следующих стандартов:

Знак	Стандарт
	Данный продукт соответствует требованиям директивы по ЭМС 2004/108/ЕС (ЭМС), директивы 2006/95/ЕС (низковольтное оборудование) и директивы 2009/23/ЕС (неавтоматические весоизмерительные приборы). Полный текст Декларации соответствия можно найти на странице <a href="http://europe.ohaus.com/europe/en/home/support/compliance/ce-declaration-of-conformity.aspx">http://europe.ohaus.com/europe/en/home/support/compliance/ce-declaration-of-conformity.aspx</a> .
	AS/NZS CISPR 11, AS/NZS 61000.4.3
	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 UL Std. No. 61010-1 (3-е издание)

<b>Информация по использованию поверенного весоизмерительного оборудования</b>	
	Весоизмерительные приборы, прошедшие поверку на месте изготовления, имеют один из показанных слева знаков на упаковочной этикетке и стикер зеленого цвета с буквой «М» (метрология) на паспортной табличке. Такие приборы готовы к эксплуатации сразу после получения.
	Весоизмерительные приборы, поверка которых должна осуществляться в два этапа, маркируются на упаковке одним из показанных слева знаков и не имеют стикера на паспортной табличке. Второй этап первичной поверки выполняется уполномоченной сервисной службой авторизованного представителя в странах ЕС или национальными органами метрологического контроля (W+M).  Первый этап первичной поверки весов выполняется на заводе-изготовителе.  Он включает в себя все испытания, предусмотренные стандартом EN45501:1992, параграф 8.2.2.  Если национальные правила требуют периодической повторной поверки весоизмерительного оборудования, пользователь должен строго соблюдать сроки поверки и своевременно уведомлять соответствующие органы метрологического контроля.

### Уведомление FCC (ФКС США)

Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим установленным нормам для цифровых устройств класса А согласно Части 15 Правил FCC. Эти нормы обеспечивают целесообразный уровень защиты от помех при эксплуатации оборудования в производственных условиях. Это изделие использует и генерирует радиочастотную энергию, и если оно установлено и используется без соблюдения инструкций руководства, это может привести к возникновению помех в работе устройств радиосвязи. При эксплуатации в жилых районах данное оборудование может стать источником помех; в этом случае пользователь должен устранить их за свой счет.

### Заявление Министерства промышленности Канады

Данное цифровое устройство класса А отвечает требованиям канадского стандарта ICES-001.

**Сертификат ISO 9001 корпорации Ohaus**

OHAUS Corporation, США, получила сертификат ISO 9001 в 1994 г. по результатам проверки, проведенной организацией Bureau Veritas Quality International (BVQI). Этот сертификат подтверждает, что система управления качеством компании OHAUS Corporation, США, отвечает требованиям стандарта ISO 9001. Действие сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2008 для компании OHAUS Corporation, США, было подтверждено 21 июня 2012 г. Согласно Европейской

**Утилизация**

В соответствии с директивой Европейского Сообщества 2002/96 ЕС по утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE) не допускается утилизировать данное оборудование вместе с бытовыми отходами. В странах, не входящих в Европейский Союз, утилизация оборудования должна осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами.

Начиная с сентября 2008 г. директивой ЕС 2006/66/ЕС в странах-членах ЕС вводятся новые требования в отношении извлекаемости химических элементов питания из утилизируемого оборудования. Конструкция данного устройства, разработанная в соответствии с требованиями этой директивы, обеспечивает возможность безопасного извлечения элементов питания при утилизации устройства на предприятии по переработке отходов.

Настоятельно рекомендуется утилизировать данное оборудование на специальных пунктах сбора электрического и электронного оборудования.

Для получения необходимой информации обратитесь в уполномоченную организацию либо к своему поставщику оборудования.

Эти рекомендации должны быть также доведены до сведения третьей стороны в случае передачи ей оборудования (для использования в личных или коммерческих целях).

Инструкции по утилизации для ЕС см. на веб-сайте  
<http://europe.ohaus.com/europe/en/home/support/weee.aspx>

Благодарим вас за вклад в охрану окружающей среды.

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Компания OHAUS гарантирует отсутствие дефектов в использованных материалах и готовых продуктах в течение всего гарантийного срока, начиная со дня доставки. В течение всего гарантийного срока компания OHAUS бесплатно отремонтирует или заменит, по своему усмотрению, любые компоненты, признанные дефектными, при условии возврата продукта с предоплатой транспортных расходов.

Эта гарантия не распространяется на продукты, поврежденные случайно или в результате неправильного использования, из-за воздействия радиоактивных или агрессивных веществ, в результате попадания посторонних объектов внутрь продукта или в результате ремонта или модификации, выполненной персоналом, не уполномоченным компанией OHAUS. В отсутствие правильно заполненной и возвращенной компании OHAUS регистрационной карточки гарантийный срок отсчитывается со дня отгрузки оборудования авторизованному дилеру. Корпорация OHAUS не принимает на себя никаких других прямых или подразумеваемых гарантийных обязательств. Корпорация OHAUS не несет ответственность за какие бы то ни было косвенные убытки.

В связи с расхождениями в законодательстве различных штатов и стран для уточнения вопросов, связанных с гарантией, обратитесь непосредственно в компанию OHAUS или к местному дилеру OHAUS.







Представительство в СНГ:

OHAUS Corporation  
Россия, 101000, Москва  
Сретенский бульвар 6/1, офис 6

Тел.: +7 (495) 621 4897

Факс: +7 (499) 272 2274

E-mail: [ru.ohauservice@ohaus.com](mailto:ru.ohauservice@ohaus.com)

Сайт в сети интернет: [www.ohaus-cis.ru](http://www.ohaus-cis.ru)

