

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ СЕРИИ ЕК-і и ЕW-і

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЕК-120і
ЕК-410і
ЕК-1200і
ЕК-4100і

ЕК-200і
ЕК-610і
ЕК-2000і
ЕК-6100і
ЕК-12Кі

ЕК-300і
ЕК-600і
ЕК-3000і
ЕК-6000і

EW-150і

EW-1500і

EW-12Кі



AND
Эй энд Ди, Япония

Содержание

1. Введение	3
2. Распаковка	3
3. Наименования частей и функции.....	4
4. Установка.....	5
4-1. Установка весов.....	5
4-2. Источник питания.....	5
5. Работа весов.....	6
5-1. Включение / отключение питания	6
5-2. Подсветка дисплея	6
5-3. Единицы измерения	7
5-4. Выбор единиц измерения	8
5-5. Основная операция.....	7
5-6. Диапазон взвешивания для серии EW- <i>i</i>	9
5-7. Режим счета предметов (pcs)	10
5-8. Режим вычисления процентов (%).....	11
6. Компаратор	12
6-1. Пример установки.....	11
7. Калибровка	14
7-1. Калибровка с помощью гири	14
7-2. Поправка на изменение ускорения силы тяжести.....	16
8. Функции	17
8-1. Работа с клавиатурой.....	17
8-2. Вход в режим установки функций	16
8-3. Пример установки.....	18
8-4. Запоминание единиц измерения	19
8-5. Перечень функций.....	20
9. Серийный интерфейс RS-232C	22
9-1. Спецификация интерфейса.....	22
9-2. Формат данных	23
9-3. Режим вывода данных	23
9-4. Командный режим	24
10. Идентификационный номер и нормы организации работ в лаборатории	24
10-1. Установка идентификационного номера.....	25
10-2. Пример вывода данных	25
10-3. Процедура вывода “Отчета о калибровке”	27
10-4. Процедура вывода “Отчета о калибровочном тесте”	28


10-5. Процедура вывода “Блока начала” и “Блока конца”	30
11. Опции	31
11-1. ОР-04 Релейный выход компаратора и звуковой сигнал.....	32
11-2. ОР-07 Блок поддонного крюка.....	33
11-3. ОР-09 Блок аккумуляторных батарей (Ni-MH)	33
11-4. ОР-12 Футляр	33
12. Обслуживание	34
12-1. Замечания по обслуживанию	34
12-2. Сообщения об ошибках	35
13. Ссылка на методику поверки.....	34
14. Гарантийный и текущий ремонт	34
14-1. Гарантийный ремонт	34
14-2. Текущий ремонт.....	35
15. Хранение и утилизация.....	34
16. Основные технические характеристики	36
17. Спецификация производителя.....	36
17-1. Серия EK- <i>i</i>	36
17-2. Серия EW- <i>i</i>	37
17-3. Другие единицы измерения.....	43
17-4. Габаритные размеры.....	44
Карта ускорения свободного падения	39

1. Введение

В этом руководстве описываются принципы работы весов, и даются рекомендации по улучшению результатов их работы.

Весы серий EK-*i* и EW-*i* имеют следующие характеристики:

- Весы серии EK-*i* – это электронные весы с высоким разрешением (1/6,000 ~ 1/60,000).
- Весы серии EW-*i* – это весы с тройным диапазоном взвешивания; каждый диапазон имеет разрешение 1/3,000.
- Весы обеих серий обладают аналогичными функциями, в том числе функцией счета, вычисления процентов и компаратора.
- LCD дисплей с подсветкой позволяет работать в слабо освещенных помещениях.
- Стандартный серийный интерфейс RS-232C позволяет выполнять подключение к принтеру или персональному компьютеру.
- Возможен вывод отчета в соответствии с требованиями GLP (Нормы организации работ в лаборатории) через серийный интерфейс.
- Весы могут работать портативно, если используется блок аккумуляторных батарей (опция OP-09).

 **Сохраняйте инструкцию для последующего применения. Сохраняйте упаковку для ее дальнейшего использования при доставке весов в органы сертификации для регулярной ежегодной поверки.**


2. Распаковка весов

2-1. Распаковка

При распаковке проверьте комплектность поставки (см. пункт 2.2):

2-2. Комплектность поставки

	Наименование	Количество
1	Весы	1 шт.
2	Адаптер сетевого питания	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	1 экз.
4	Методика поверки	1 экз.

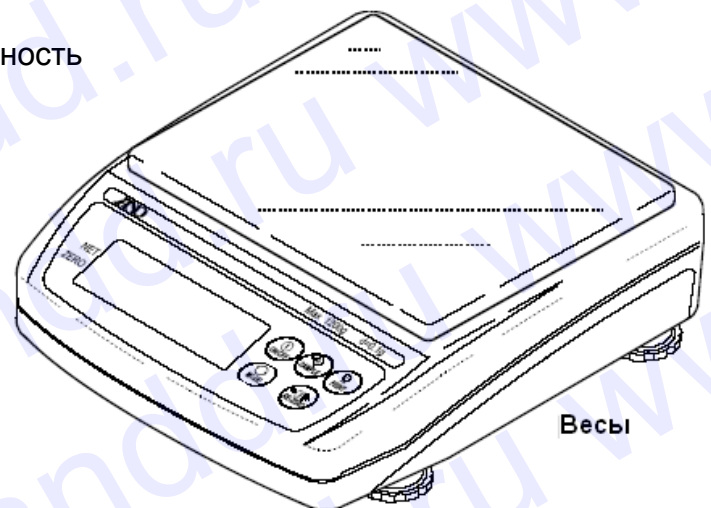

Сетевой адаптер




Руководство пользователя



 Убедитесь, что тип сетевого адаптера соответствует параметрам Вашей сети.

3. Наименования частей и функции

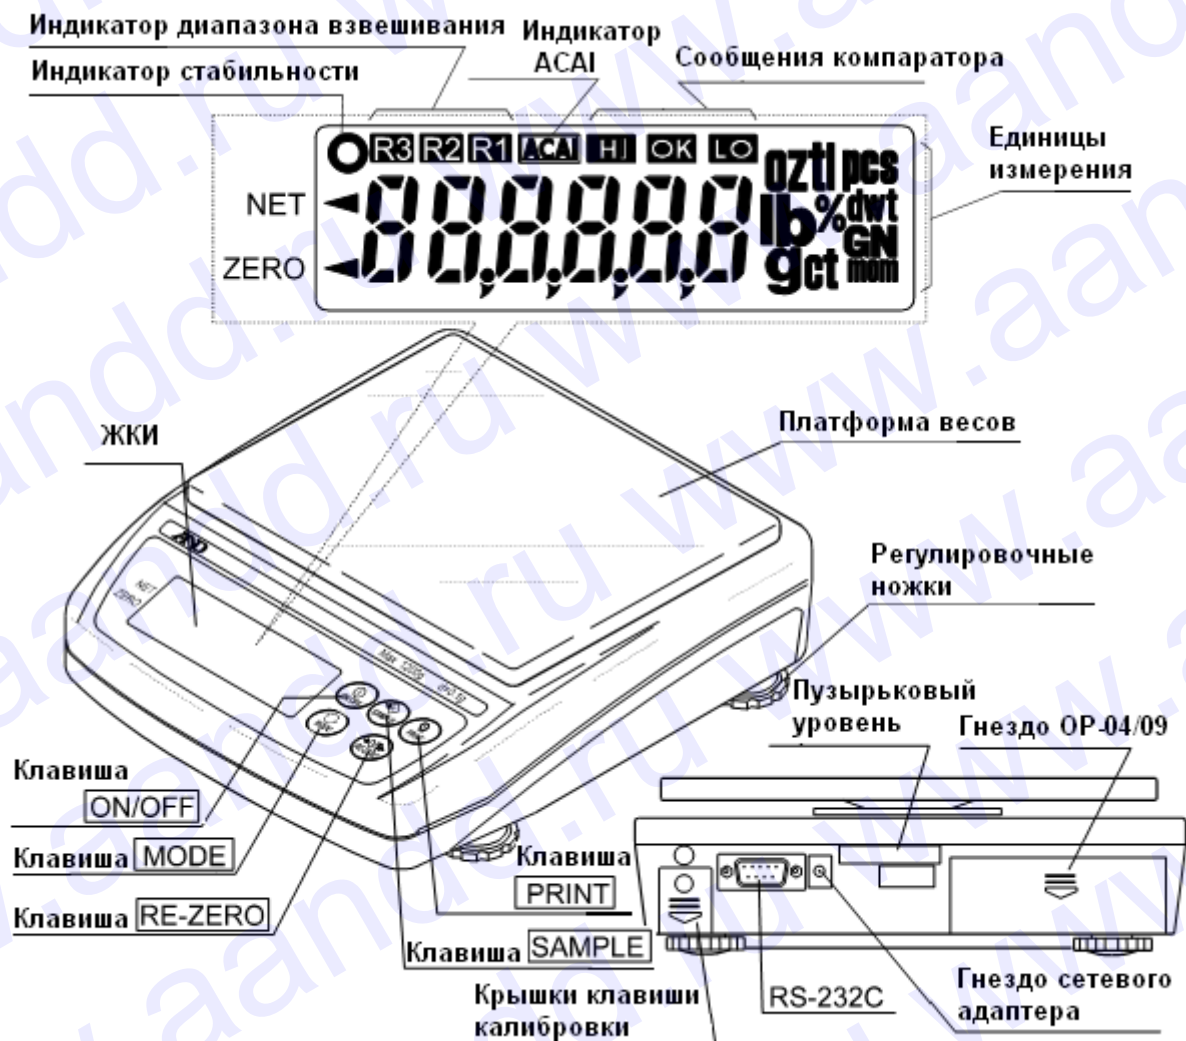


Включение/Выключение питания.



Распечатка результатов взвешивания на принтере.



 Нажмите для входа в режим установки функций.



Переключение единиц измерения (режим взвешивания).

Режим взвешивания (только EW-*i*):
изменение диапазона

взвешивания (если выбрано rng 0).

Режим счета предметов PCS:

вход в режим запоминания веса
одного предмета.

Режим вычисления процентов:

вход в режим запоминания веса,
принятого за 100%.



Обнуление дисплея.

4. Установка

4-1. Установка весов

1. Поместите чашку на основное устройство, как показано на предыдущей странице.
2. Отрегулируйте уровень весов с помощью регулировочных ножек. Проверьте точность регулировки с помощью пузырькового уровня.
3. Перед началом работы откалибруйте весы (см. раздел «7. Калибровка»).

Размещение весов

Для обеспечения точности измерений и создания наилучших условий для работы весов, необходимо соблюдать следующие правила:

- Не устанавливайте весы в тех местах, где возможны сквозняки, вибрация, запыленность, значительные колебания температуры, конденсация, а также возникновение магнитных полей.
- Не устанавливайте весы на мягких поверхностях, а также таких, которые могут вызвать смещение уровня весов.
- Не устанавливайте весы в местах, подверженных воздействию солнечного света.
- Не устанавливайте весы рядом с нагревательными приборами или кондиционерами.
- Не пользуйтесь нестабильными источниками переменного тока.
- Не устанавливайте весы там, где возможно присутствие горючих или коррозионных газов.
- Прежде чем приступить к работе, дождитесь, пока температура весов станет равна температуре окружающего воздуха.
- Включите питание весов, по крайней мере, за полчаса до начала работы, чтобы весы смогли прогреться.
- После первоначальной установки весов, а также при их перемещении выполните калибровку, как описано в п. «7. Калибровка».

4-2. Источник питания

В качестве источника питания может использоваться сетевой адаптер или блок аккумуляторных батарей (Опция OP-09).

Работа с сетевым адаптером

Используйте стабильный источник питания. Для работы подключите сетевой адаптер к специальному разъему на задней панели весов EK/EW-*i*.

Использование блока аккумуляторных батарей (OP-09)

Вставьте блок аккумуляторных батарей в специальное отделение весов.

Весы могут работать от аккумуляторных батарей непрерывно в течение 9 часов.

- Если при работе от батарей на дисплее появилось “Lb0”, зарядите батареи или используйте сетевой адаптер.**
- Инструкции по установке и зарядке батарей см. в п. “11-3 OP-09 Блок аккумуляторных батарей”.**
- Не забудьте зарядить батареи перед первым использованием.**

5. Работа весов

5-1. Включение/отключение питания

1. Для включения питания нажмите клавишу **ON/OFF**.



На дисплее высветятся все символы, как показано на рисунке.
(На дисплее появятся все доступные единицы измерения.)

Затем все символы дисплея погаснут за исключением единицы измерения и десятичной точки.

Весы стабилизируются, и на дисплей будет выведено нулевое значение массы и индикатор ZERO (нулевое значение при работающих весах).

Диапазон нулевого значения при работающих весах составляет $\pm 10\%$ от наибольшего предела взвешивания относительно откалиброванной нулевой точки. Если весы включены в то время, когда на них находится груз, масса которого выходит за пределы этого диапазона, будет выполнено тарирование весов, и появятся индикаторы NET и ZERO.

2. При повторном нажатии клавиши **ON/OFF** питание весов выключится.

☐ Функция автоматического отключения питания

Возможно автоматическое отключение питания в том случае, если на дисплее в течение 5 минут сохраняется нулевое значение массы. См. «8-5. Перечень функций», функция «roff».


5-2. Подсветка дисплея

Подсветка дисплея включается в том случае, если значение массы изменяется более чем на 4 цифры (цифра – дискретность дисплея), а также при нажатии на любую клавишу. После того, как значение массы стабилизируется на какое-то время, подсветка автоматически выключится. Можно сделать установку, при которой подсветка дисплея будет всегда включена или всегда выключена. Подробнее см. «8-5. Перечень функций», функция «ltup».

5-3. Единицы измерения

Наиболее часто в качестве единицы измерения массы используется грамм, но иногда бывает нужно выбрать другие единицы измерения, или установить режим счета предметов или вычисления процентов.

Ниже показаны единицы измерения и порядок их появления на дисплее:

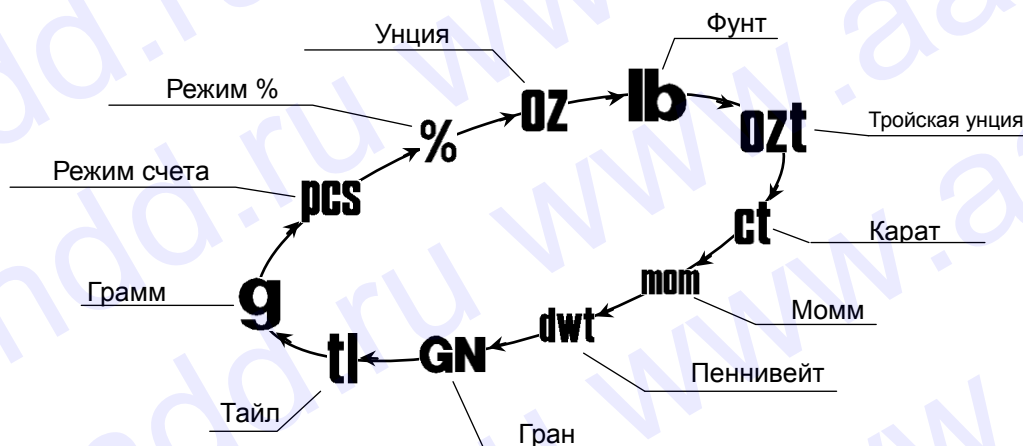

Единицы измерения, доступные для пользователя, устанавливаются на заводе изготовителе.

Единицы измерения могут быть выбраны в режиме установки функций. Порядок появления единиц измерения при этом не изменяется, а недоступные пользователю единицы измерения пропускаются.

Некоторые единицы измерения не могут использоваться в моделях весов с меньшим (большим) значением НПВ. Подробнее см. в “13. Спецификация”.

☐ Замечание

Можно сохранить только те единицы измерения, которые будут реально использоваться. Кроме того, можно определить, какая единица измерения будет появляться на дисплее после включения весов. Подробнее см. в “8-4. Запоминание единиц измерения”.

Единицы измерения и их значения

Единицы измерения	Наименование	Перевод в граммы
oz	Унция	28.349523125 г
lb	Фунт (Великобритания)	453.59237 г
ozt	Тройская унция	31.1034768 г
ct	Метрический карат	0.2 г
mom	Момм	3.75 г
dwt	Пеннивейт	1.55517384 г
GN	Гран (Великобритания)	0.06479891 г
tl	Тайл (Гонконг, Сингапур)	37.7994 г

 
☐ Замечание

Единица измерения “tl (тайл)” используется только в специальных версиях весов.

5-4. Выбор единиц измерения

Для выбора единиц измерения нажмите клавишу **MODE**.

В следующих разделах описываются три наиболее распространенные единицы измерения: g (режим измерения массы), PCS (режим счета предметов) и % (режим вычисления %).






Каждое нажатие этой клавиши переключает единицы измерения в порядке, описанном на предыдущей странице.

5-5. Основная операция


1. Выберите единицу измерения.
2. Если показания дисплея отличны от нуля, нажмите клавишу **RE-ZERO** для обнуления дисплея.
3. Если вы используете тару (контейнер), поместите ее на чашку весов и нажмите клавишу **RE-ZERO** для обнуления дисплея.
4. Поместите взвешиваемый предмет на чашку весов или в контейнер. Дождитесь появления индикатора стабильности (○) и прочтите результат.
5. Удалите груз с чашки весов.

□ Замечание

Нажатие клавиши RE-ZERO приводит к обнулению весов в том случае, если отклонение массы от нулевого значения при работающих весах составляет $\pm 2\%$ значения НПВ. При этом на дисплее появляется индикатор ZERO ◀. Если масса превышает $+2\%$ от значения НПВ, она будет вычтена, как масса тары. В этом случае на дисплее появятся индикаторы ZERO и NET.

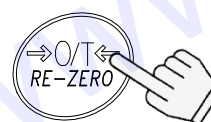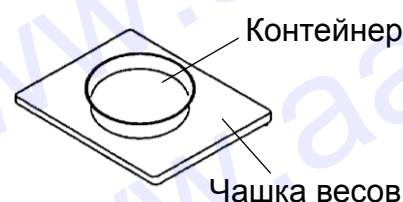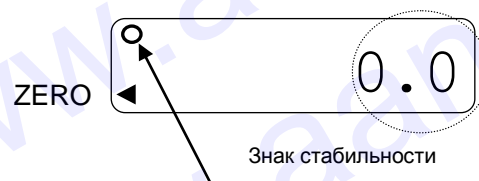

Взвешиваемый объект

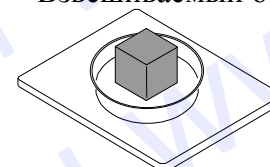

Предостережения в процессе работы

- При считывании или запоминании результата убедитесь, что на дисплее присутствует индикатор стабильности.
- Не нажимайте на клавиши острыми предметами (например, карандашом).
- Не кладите на чашку весов предметы, масса которых превышает НПВ весов.
- Не допускайте попадания жидкости и пыли на поверхность весов.
- Периодически калибруйте весы, чтобы обеспечить точность взвешивания (см. главу «7. Калибровка»).

5-6. Диапазон взвешивания для серии EW-i

- Весы серии EW-i имеют 3 диапазона взвешивания. На дисплее диапазон, к которому принадлежит взвешиваемый груз, отмечается маркером R1, R2 или R3.
- Имеется функциональная установка, позволяющая выбрать, как изменяется диапазон взвешивания.
- Можно установить автоматический диапазон (rng 1), ручной (rng 0) или фиксированный (rng 2 - 4).

Процедура


Установка	Действия
rng 1	<p>Автоматический диапазон</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Если значение массы превышает максимальное значение диапазона взвешивания, диапазон взвешивания изменяется автоматически с более низкого на более высокое значение.<input type="checkbox"/> Если чашка весов пуста, дисплей имеет нулевое значение, и на нем присутствует индикатор ZERO, диапазон взвешивания изменяется от более высокого к более низкому значению.<input type="checkbox"/> Если в то время, когда весы находятся в более высоком диапазоне, будет нажата клавиша RE-ZERO, весы будут тарированы и обнулены, и будет установлен самый низкий диапазон взвешивания.
rng 0	<p>Ручной диапазон</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Нажмите клавишу SAMPLE в то время, когда на дисплее находится результат взвешивания (за исключением режима счета и вычисления %). Диапазон измерения изменяется на более высокий при любой нагрузке.<input type="checkbox"/> Нажмите клавишу SAMPLE для перехода из более высокого диапазона в самый низкий. При этом чашка весов должна быть пуста, а дисплей должен быть нулевым и показывать индикатор ZERO.<input type="checkbox"/> Если нажата клавиша RE-ZERO в то время, когда весы находятся в более высоком диапазоне взвешивания, они будут тарированы и обнулены, и будет установлен самый низкий диапазон измерения. Если масса груза не превышает 2% НПВ, при нажатии клавиши RE-ZERO не происходит тарирования весов, но происходит их обнуление, и диапазон взвешивания не изменяется. Для изменения диапазона при нулевом дисплее нажмите клавишу SAMPLE.
rng 2 - 4	<p>Фиксированный диапазон</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Диапазон взвешивания фиксирован. Установите диапазон в соответствии с целями взвешивания.

5-7. Режим счета предметов (pcs)

Позволяет определить число предметов в навеске. Масса стандартного образца (одного предмета) используется для пересчета результата взвешивания с целью определения количества взвешиваемых предметов.


Выбор режима счета предметов

 1. Нажмите клавишу **MODE**, чтобы выбрать режим **pcs***.
*(**pcs** :шт)





Запоминание массы одного предмета

 2. Нажмите клавишу **SAMPLE** для входа в режим запоминания веса одного предмета.
3. Чтобы выбрать количество предметов в образцовой навеске, нажмите клавишу **SAMPLE**. Количество может быть установлено равным 5, 10, 25, 50, или 100.



Каждое нажатие этой клавиши изменяет количество образцов, которые будут использованы

 4. Поместите контейнер на чашку весов и нажмите клавишу **RE-ZERO**. Убедитесь, что справа от числа предметов в навеске на дисплее находится 0.
5. Поместите указанное число предметов в контейнер. В данном примере – 25 шт.

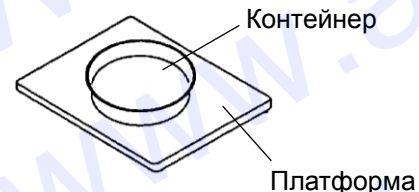

6. Нажмите клавишу **PRINT**, чтобы вычислить и запомнить значение массы одного предмета. Уберите образец. Весы готовы к счету предметов с заданным значением массы одного предмета.




Проверьте дисплей



Счет предметов

7. Поместите на чашку весов предметы, которые нужно пересчитать.

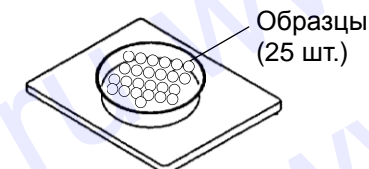

Режим счета предметов с использованием функции ACAI

ACAI™ (функция автоматического повышения точности счета) – это функция, которая позволяет повысить точность счета предметов путем коррекции массы одного предмета по мере увеличения количества предметов в образцовой навеске.



Запоминание

8. Если добавить еще несколько предметов, загорается индикация ACAI. (Чтобы избежать ошибки, добавьте 3 или более предметов. В случае перегрузки индикация ACAI не появляется).



Индикатор ACAI


9. Если индикатор ACAI мигает, – весы пересчитывают массу одного предмета. Не прикасайтесь к весам или образцу на чашке весов до тех пор, пока не отключится индикация ACAI.
10. Отключение индикации ACAI означает, что точность счета была повышена. Всякий раз при выполнении описанной процедуры будет рассчитываться более точный массы одного предмета. Не существует каких-либо определенных ограничений для диапазона ACAI, если количество предметов превышает 100шт. Старайтесь добавлять такое количество предметов, которое показано на дисплее.

5-8. Режим вычисления процентов (%)

На дисплей выводится результат взвешивания, выраженный в процентах по отношению к массе, принятой за 100%.


Выбор режима вычисления процентов

1. Нажмите клавишу **MODE** для выбора **%**.
(%:процент)

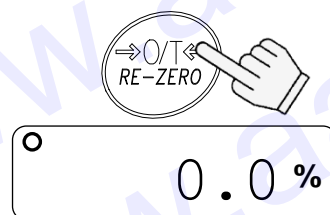

Запоминание эталонного (100%) веса


2. Нажмите клавишу **SAMPLE** для входа в режим запоминания эталонной массы.

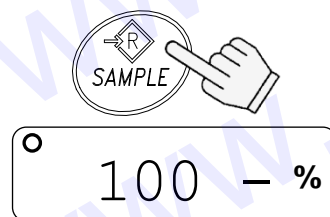

3. Нажмите клавишу **RE-ZERO** для вывода на дисплей сообщения **100 0%**.



4. Поместите на чашку весов объект, который будет принят за эталон.

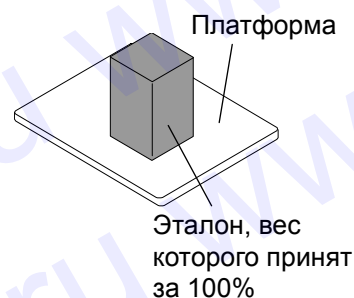


5. Нажмите клавишу **PRINT** для запоминания значения эталонной массы. Снимите эталон с чашки.



Считывание значения веса образца в %

6. Поместите на чашку весов образец, масса которого необходимо сравнить с эталонной. На дисплей выводится значение массы образца в % относительно эталонной.

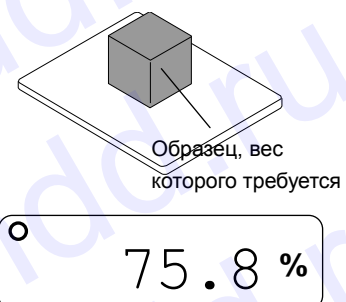

6. Компаратор

Результаты измерений выводятся на дисплей в виде сообщений HI, OK или LO.
При этом:

$LO < \text{значение нижнего предела} \leq OK \leq \text{значение верхнего предела} < HI$

Условия выполнения (см. установку функции "Cp"):

- Сравнение не выполняется (функция сравнения отключена).
- Сравнение всех данных.
- Сравнение всех стабильных данных.
- Сравнение всех положительных данных, превышающих +4d.
- Сравнение стабильных положительных данных, превышающих +4d.
- Сравнение всех данных, значение которых больше +4d или меньше -4d.
- Сравнение стабильных данных, значение которых больше +4d или меньше -4d.

d = дискретность дисплея

Числовые значения верхнего и нижнего пределов – одни и те же для режимов взвешивания, счета и определения процентов. Ниже приводится пример для моделей EK-1200i/2000i/3000i.

Значение верхнего предела "001010": "101.0g"

"1010pcs" "101.0%"

Значение нижнего предела "000990": "99.0g"

 
 
 
 
 
"990pcs" "99.0%"

6-1. Пример установки

В этом примере выполняется "Сравнение положительных данных, превышающих +4d".

Выбор режима сравнения

1. Нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** до появления на дисплее сообщения **func**.
(Если режим сравнения уже установлен, нажмите клавишу **SAMPLE** для перехода на "Ввод значений верхнего и нижнего пределов").
2. Нажмите клавишу **PRINT**, на дисплее весов появится **poff X**.
3. Несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** до появления на дисплее **Cp X**.
4. Несколько раз нажмите клавишу **RE-ZERO** до появления на дисплее **Cp 3**.
5. Нажмите клавишу **PRINT** для сохранения установок. После **end** появляется **Cp Hi**.



Ввод значений верхнего и нижнего пределов

6. Имея на дисплее $\boxed{Cp\ Hi}$, нажмите клавишу \boxed{PRINT} . Введите значение верхнего предела, используя следующие клавиши.

\boxed{SAMPLE}

Используется для выбора цифры, значение которой нужно изменить.

$\boxed{RE-ZERO}$

Используется для установки значения выбранной цифры. Для переключения полярности нажмите и удерживайте клавишу.

(“N” обозначает отрицательное значение.)

\boxed{PRINT}

Используется для запоминания значения и перехода на следующий шаг.

\boxed{MODE}

Используется для отмены значения и перехода на следующий шаг.

7. Имея на дисплее $\boxed{Cp\ Lo}$, нажмите клавишу \boxed{PRINT} . Введите значение нижнего предела, используя следующие клавиши.

\boxed{SAMPLE}

Используется для выбора цифры, значение которой нужно изменить.

$\boxed{RE-ZERO}$

Используется для установки значения выбранной цифры. Для переключения полярности нажмите и удерживайте клавишу (См. шаг 6).

\boxed{PRINT}

Используется для запоминания значения и перехода на следующий шаг.

\boxed{MODE}

Используется для отмены значения и перехода на следующий шаг.

8. Нажмите клавишу \boxed{PRINT} . После \boxed{end} появится \boxed{Unit} .

9. Для возвращения в режим взвешивания нажмите клавишу \boxed{MODE} .

$Cp\ Hi$



000000

 
Установка с использованием соответствующих клавиш

001234 N



Запоминание


$Cp\ Lo$



000000

Установка с использованием соответствующих клавиш

 
001230



Запоминание

end

 Unit




Возвращение в режим взвешивания

7. Калибровка

Это функция настройки весов на точное взвешивание. Выполняйте калибровку в следующих случаях.

- При первом использовании весов.
- При перемещении весов.
- При изменении внешних условий.
- Периодическая калибровка.

Нажмите и опустите вниз крышку переключателя калибровки

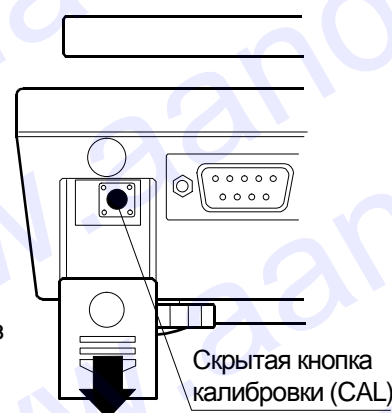

7-1. Калибровка с помощью гири

1. Прогрейте весы в течение как минимум получаса. Чашка весов при этом должна быть пуста.

2. Нажмите и удерживайте клавишу калибровки (CAL) до появления на дисплее индикации **Cal**, затем отпустите клавишу.

3. На дисплее появится индикация **Cal 0**.

Чтобы изменить значение калибровочной массы, перейдите на шаг 4.

Чтобы использовать значение калибровочной массы, хранящееся в памяти, – перейдите на шаг 5.

4. Нажмите клавишу **SAMPLE**. На дисплей выводится значение калибровочной массы, хранящееся в памяти. Единица измерения – грамм. Чтобы изменить это значение, используйте следующие клавиши:

SAMPLE

Выбор цифры, значение которой нужно изменить.

RE-ZERO

Установка значения выбранной цифры.

PRINT

Запоминание значения и возвращение на шаг 3.

MODE

 
 
Отмена процедуры и возвращение на шаг 3.



Нажмите и удерживайте клавишу CAL.




Отпустите клавишу CAL.



Установите значение веса с помощью соотв-х клавиш




 5. На шаге 3 при нажатии клавиши **PRINT** происходит калибровка нулевой точки. Не прикасайтесь к чашке весов во время взвешивания.




Чашка пуста

 
Запоминание



6. Поместите на чашку весов калибровочную гирию, масса которой равна значению, показанному на дисплее. Нажмите клавишу **PRINT** для взвешивания гири. Не прикасайтесь к чашке весов во время взвешивания.

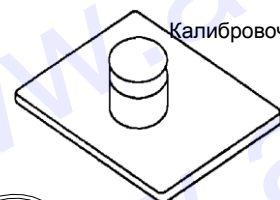

Запоминание

 

7. На дисплее появится индикация **end**. Снимите гирию с чашки и нажмите клавишу **CAL** или **MODE** для возвращения в режим взвешивания.

Замечание

Значение массы, установленное на шаге 4, сохраняется в памяти весов даже при отключении питания весов.

При перемещении весов откалибруйте их с помощью калибровочной гири, следуя описанной выше процедуре. При этом необходимо учитывать поправку на изменение ускорения силы тяжести в месте установки весов (См. следующую главу).

7-2. Поправка на изменение ускорения свободного падения

При первом использовании весов или их перемещении необходимо выполнить калибровку весов с помощью калибровочной гири.

При отсутствии калибровочной гири настройка весов происходит за счет корректировки ускорения свободного падения*. Установите значение ускорения свободного падения в соответствии географическим положением местности, где будут использоваться весы. См. карту в конце данного руководства.

* - если Вы приобрели весы у официальных представителей компании A&D на территории России, весы уже прошли процедуру калибровки через ускорение свободного падения (для центрального региона 9,814), ее менять не нужно. При использовании весов, в регионе с другим ускорением свободного падения, проведите процедуру установки нового значения ускорения свободного падения.

☐ Замечание

Корректировка с учетом изменения ускорения свободного падения не требуется, если весы калибруются с помощью калибровочной гири по месту своего использования.


1. Нажмите и удерживайте клавишу калибровки (CAL) до появления на дисплее индикации **Cal**. Затем отпустите клавишу.



Нажмите и удерживайте клавишу CAL



2. На дисплее весов: **Cal 0**.

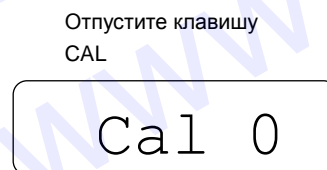

Отпустите клавишу CAL

3. Нажмите клавишу **RE-ZERO**.

На дисплей будет выведено значение ускорения свободного падения, сохраненное в памяти.

Для изменения значения используйте следующие клавиши:

SAMPLE

Выбор цифры, значение которой нужно изменить.

RE-ZERO

Установка значения выбранной цифры.

PRINT

 
Запоминание значения и возвращение на шаг 2.

MODE

Отмена процедуры и возвращение на шаг 2.




Установка значения с помощью соответствующих клавиш




Запоминание

 4. После установки значения нажмите клавишу **PRINT**. На дисплее снова появится индикация **Cal 0**.



 5. При необходимости калибровки весов с помощью калибровочной гири перейдите на шаг 4 (п. 7-1). Для завершения установок нажмите клавишу **MODE**.




Возвращение в режим взвешивания

6. На дисплее появится индикация **end**, и весы вернуться в режим взвешивания.

8. Функции

8-1. Работа с клавиатурой

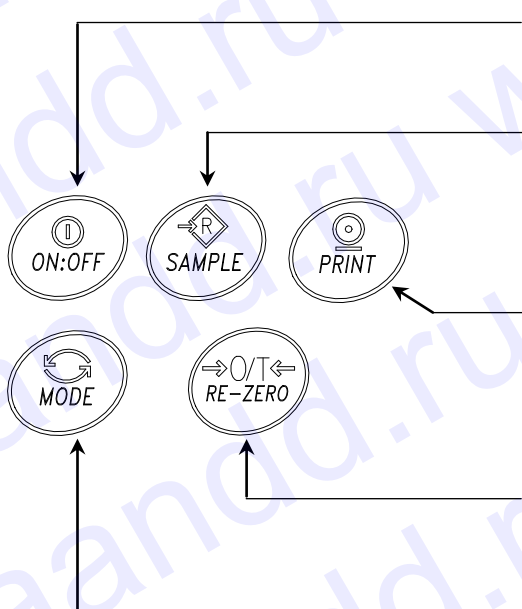

Отменяет операцию и отключает весы.

Клавиша выбора параметра

Выбирает класс и параметр внутри класса.

В режиме взвешивания нажмите и удерживайте данную клавишу для входа в режим установки функций.

Клавиша ввода

Выполняет переход в выбранный класс.

Запоминает установки по классам и выполняет переход в следующий класс.

Клавиша выбора значения параметра

 
Клавиша отмены

Отменяет процедуру и выполняет переход в следующий класс или возвращает в режим взвешивания.


8-2. Вход в режим установки функций

Находясь в режиме взвешивания, нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** для входа в режим установки функций **func**. Каждый раз при нажатии клавиши **SAMPLE** на дисплей по очереди выводятся классы параметров.

Как только класс параметров выбран, можно начать выбор самих параметров (см. "Список функций").



func

 

Ср Hi



Установка с использованием соответствующих клавиш

 
 
8-3. Пример установки

Установить значение для функции автоматического отключения – “Enabled” (включено), а для функции ACAI – “Disabled” (выключено).



1. Нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** до появления на дисплее индикации **func**.



2. Нажмите клавишу **PRINT**. На дисплее появится индикация **poff 0**.



  
3. Нажмите клавишу **RE-ZERO** для получения на дисплее весов сообщения **poff 1**.




4. Несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** для получения на дисплее сообщения **aCai 1**.



 
5. Нажмите клавишу **RE-ZERO** для выбора **aCai 0**.



 6. Для сохранения значений параметров нажмите клавишу **PRINT**. На дисплее появятся сообщения **end** и **Sp Hi**



 7. Для возвращения в режим взвешивания нажмите клавишу **MODE**.




Возвращение в режим взвешивания

8-4. Запоминание единиц измерения

Можно запомнить только те единицы измерения, которые фактически будут использоваться. Доступные единицы измерения описаны в главе “5-3. Единицы измерения”.

Порядок запоминания выбранной единицы измерения описан ниже:

 
1. Нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** для получения на дисплее индикации **func**.



Нажать и удерживать

func

 
2. Несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** для получения на дисплее индикации **Unit**.



Нажать несколько раз


Unit

 3. Нажмите клавишу **PRINT**.



Unit **g**

 4. Для выбора единицы измерения нажмите клавишу **SAMPLE**.



Каждое нажатие переключает единицы измерения в порядке, описанном в п. 5-3

 
Unit

5. Для запоминания единицы измерения нажмите клавишу **RE-ZERO**.



Запоминание


6. Для запоминания единиц измерения, которые будут использоваться, повторите шаги 4 и 5.



Подтверждение


end

 7. Нажмите клавишу **PRINT**. После **end** на дисплее появится индикация **id**.



id

 8. Нажмите клавишу **MODE** для возвращения в режим взвешивания.




Возвращение в режим взвешивания

□ Замечание

При включении весов на дисплей выводится единица измерения, сохраненная первой на шаге 5.

8-5. Перечень функций

Класс	Параметр	Значение	Описание	
func	poff Автоматическое отключение питания	♦ 0	Функция выключена	Автоматически отключает питание.
		1	Функция включена	
rng Диапазон		0	Ручное изменение диапазона	Настройка диапазона для весов серии EW- <i>i</i>
		♦ 1	Автоматическое изменение диапазона	
		2	Фиксировано в нижней части диапазона	
		3	Фиксировано в середине диапазона	
Cond Отклик		0		Фильтрация с помощью ПО.
		1		
		♦ 2		
		3		
		4		
st-b Ширина диапазона стабильности		0	Стабильность в пределах $\pm 0.5d/0.5s$	Условия появления индикатора стабильности.
		♦ 1	Стабильность в пределах $\pm 1d/0.5s$	
		2	Стабильность в пределах $\pm 2d/0.5s$	
trc Трассировка нуля		0	Отключено	Трассировка дрейфа нулевой точки.
		♦ 1	Включено	
pnt Отделение десятичных разрядов		♦ 0	Точка (.)	Формат знака для отделения десятичных разрядов.
		1	Запятая (,)	
Sp Режим компаратора		♦ 0	Компаратор выключен	Условия сравнения $d =$ дискретность дисплея.
		1	Сравнение всех данных	
		2	Сравнение всех стабильных данных	
		3	Сравнение положит. данных $> +4d$	
		4	Сравнение стабил. положит. данных $> +4d$	
		5	Сравнение данных $> +4d$ или $< -4d$	
ber Звуковой сигнал		♦ 0	Нет звукового сигнала	Звуковой сигнал подается в соответствии с результатами сравнения.
		1	Звуковой сигнал в случае LO.	
		2	Звуковой сигнал в случае OK.	
		3	Звуковой сигнал в случае OK и LO.	
		4	Звуковой сигнал в случае HI.	
		5	Звуковой сигнал в случае HI и LO.	
		6	Звуковой сигнал в случае HI и OK.	
		7	Звуковой сигнал в случае HI, OK и LO.	
prt Режим вывода данных		0	Командный режим и режим потока	Auto-print A: + данные Auto-print B: +/- данные
		♦ 1	Командный и клавишей PRINT	
		2	Командный, клавиша PRINT и auto-print A	
		3	Командный, клавиша PRINT и auto-print B	
pUse Пауза в выводе данных		♦ 0	Нет паузы (основное оборудование)	Интервал для непрерывных данных.
		1	1.6 сек (для AD-8121)	
info Вывод в формате GLP		♦ 0	Нет вывода	Формат вывода GLP.
		1	Формат AD-8121	
		2	Основной формат	
bps Скорость передачи данных		♦ 0	2400 бод	
		1	4800 бод	
		2	9600 бод	

♦ Заводские установки

Класс	Параметр	Значение	Описание	
func	btp _r Длина данных и четность	♦ 0	7 бит, проверка четности	
		1	7 бит, проверка нечетности	
		2	8 бит, нет проверки	
	aCa _i Функция ACAI	0	Функция ACAI выключена	Если установлен "0", дополнительные образцы не требуются.
		♦ 1	Функция ACAI включена	
	Umin Минимальная масса	♦ 0	1 d	d = дискретность дисплея.
		1	1/8 d	
		2	Общая масса образца ≥5d ^(*)	
	smpl Количество образцов	♦ 0	10 шт.	Кол-во образцов, которое выводится на дисплей при входе в режим запоминания массы.
		1	25 шт.	
		2	50 шт.	
		3	100 шт.	
		4	5 шт.	
	ldin	Не используется		
	ltUp Управление подсветкой LCD	0	Всегда выключено	Управление отключением подсветки дисплея. Подсветка включается при изменении массы или при нажатии клавиш.
		1	Выключается через 3 секунд	
		2	Выключается через 10 секунд	
		♦ 3	Выключается через 30 секунд	
		4	Выключается через 60 секунд	
		5	Всегда включено	
SpHi	Верхний предел компаратора	Установка значения верхнего предела	См. "6. Компаратор"	
SpLo	Нижний предел компаратора	Установка значения нижнего предела		
Unit	Единицы измерения, которые будут выводиться на дисплей	Установка единиц измерения	См. "8-4. Запоминание единиц измерения".	
	ID номер для вывода в формате GLP	Установка ID номера	См. "10. ID номер и нормы организации работ в лаборатории"	

♦ Заводская установка

(*) Даже если значение массы на дисплее равно "5d", при некоторых значениях диапазона взвешивания оно может оказаться недостаточным. Это связано с внутренним округлением значения массы.

9. Серийный интерфейс RS-232C

Интерфейс RS-232C позволяет подключать весы серии EK/EW-*i* к многофункциональному принтеру или персональному компьютеру.

- ❑ Интерфейс RS-232C работает в следующих 4 режимах.

Режим потока	Непрерывный вывод данных.
Клавиатурный режим	Вывод данных при нажатии клавиши PRINT .
Режим автопечати	Вывод данных, соответствующих условиям автопечати.
Командный режим	Управление весами путем передачи команд с ПК.
- ❑ Если необходимо, установите параметры формата данных (bps и btpr) и режим вывода данных (prt).
- ❑ Для подключения к компьютеру используйте кабель D-sub 9 штырьковый (прямой тип).

9-1. Спецификация интерфейса

Стандарт передачи Формат передачи Формат данных	EIA RS-232C Асинхронный, двунаправленный, полудуплексный Скорость передачи данных: 2400, 4800, 9600 бод Данные: 7 бит + четность 1 бит (по четному или нечетному) или 8 бит (без проверки четности) Стартовый бит: 1 бит Стоповый бит: 1 бит Код: ASCII Терминатор: C _R L _F (C _R : 0Dh, L _F : 0Ah)
---	---


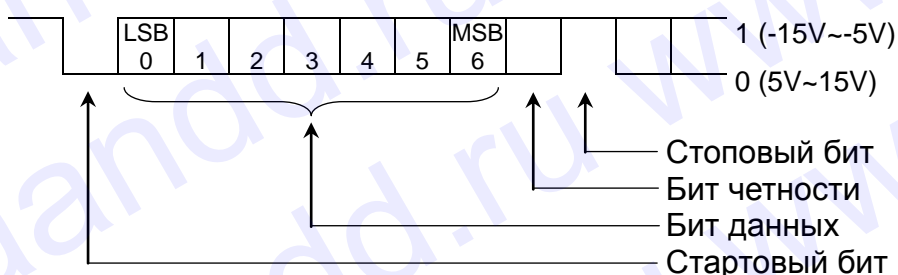


Схема линий интерфейса



9-2. Формат данных

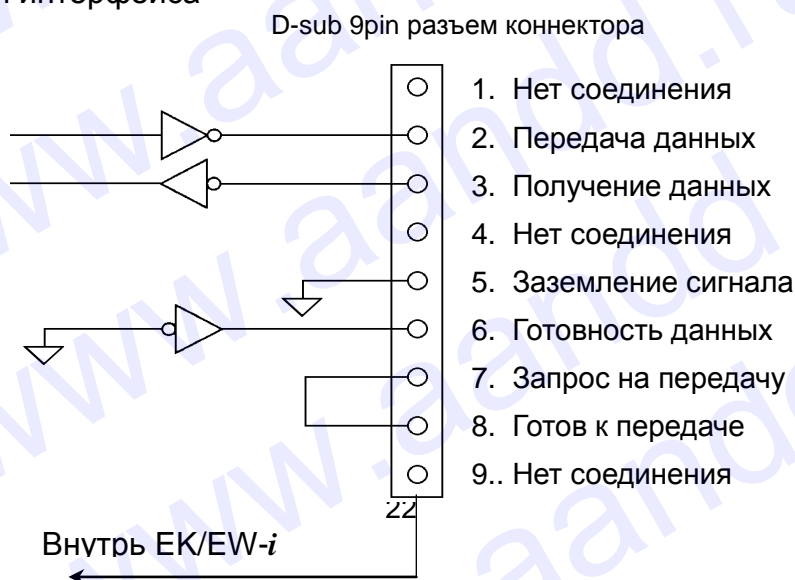

- ❑ Возможны 4 типа заголовков:
 - ST : Данные стабильны (включая режим вычисления %)
 - QT : Данные стабильны (в режиме счета предметов)
 - US : данные нестабильны (включая режимы вычисления % и счета предметов)
 - OL : Выход за границы диапазона измерений (Перегрузка)
- ❑ Данные передаются девятью символами, включая знак и десятичную точку.
- ❑ Возможна передача одной из одиннадцати единиц измерения массы:
 - ▬▬ g : грамм
 - ▬ P C : шт. (режим счета)
 - ▬▬ % : % (режим вычисления процентов)
 - ▬ o z : десятичная унция
 - ▬ l b : десятичный фунт
 - o z t : тройская унция
 - ▬ c t : карат
 - mom : момм
 - d w t : пеннивейт
 - ▬GN : гран
 - ▬ t l : тайл
- ❑ В качестве терминатора всегда используется C_RL_F.
- ❑ Примеры выводимых данных:

Грамм (результат взвешивания)	S T , + 0 0 1 2 3 4 . 5 ▬▬ g C _R L _F
Результат счета	Q T , + 0 0 0 1 2 3 4 5 ▬ P C C _R L _F
Результат вычисления %	S T , + 0 0 0 1 2 3 . 4 ▬▬ % C _R L _F
Перегрузка при взвешивании, грамм (+)	O L , + 9 9 9 9 9 9 . 9 ▬▬ g C _R L _F
Перегрузка при счете, шт. (-)	O L , - 9 9 9 9 9 9 9 9 ▬ P C C _R L _F

9-3. Режим вывода данных

Режим потока

Выполните установки для функции “prt 0”.

Весы выводят текущие показания дисплея. Скорость обновления данных приблизительно 10 раз в секунду, такая же, как скорость обновления дисплея. Когда весы находятся в режиме установки функций, вывод данных не происходит.

Клавиатурный режим

Выполните установку функции "prt 1, 2 or 3".

Весы передают данные, если результаты взвешивания стабильны (на дисплее – индикатор стабильности), и нажата клавиша **PRINT**. Когда передача данных завершится, дисплей мигнет один раз.

Режим автопечати А

Выполните установку функции "prt 2".

Весы передают данные, если показания дисплея стабильны (на дисплее – индикатор стабильности), и значение результата больше, чем +4d (в самом низком диапазоне для серии EW-i).

Следующий вывод данных возможен после того, как показания дисплея станут меньше, чем +4d.

Режим автопечати В

Весы передают данные, если показания дисплея стабильны (на дисплее – индикатор стабильности), и значение результата больше, чем +4d (в самом низком диапазоне для серии EW-i) или меньше, чем -4d.

Следующий вывод данных возможен после того, как показания дисплея будут находиться в интервале между -4d и +4d.

9-4. Командный режим

В этом режиме управление весами выполняется с помощью команд, передаваемых с ПК.

Перечень команд

- Команда запроса текущих результатов взвешивания.

Команда

Q	C _R	L _F
---	----------------	----------------

Отклик

S	T	,	+	0	0	1	2	3	4	.	5	┐	┐	g	C _R	L _F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------

- Команда обнуления или тарирования весов (аналогична клавише **RE-ZERO**).

Команда

Z	C _R	L _F
---	----------------	----------------

Отклик

Z	C _R	L _F
---	----------------	----------------

- Команда изменения единицы измерения (аналогична клавише **MODE**).

Команда

U	C _R	L _F
---	----------------	----------------

Отклик

U	C _R	L _F
---	----------------	----------------

 
10. ID номер и нормы организации работ в лаборатории (GLP)

Идентификационный номер используется для идентификации весов в том случае, если должны быть выполнены требования норм организации работ в лаборатории (GLP). С помощью серийного интерфейса RS-232C на ПК или принтер AD-8121 передаются следующие данные:

- Результат калибровки (“Отчет о калибровке”)
- Результат калибровочного теста (“Отчет о калибровочном тесте”)
- “Блок начала” и “Блок конца” для отчета в формате GLP

10-1. Установка идентификационного номера

1. Нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** до появления на дисплее индикации **func**.



2. Несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** до появления на дисплее индикации **id**.



 
3. Нажмите клавишу **PRINT**. Введите ID номер, используя следующие клавиши:

SAMPLE Выбор цифры, значение которой нужно изменить.

RE-ZERO Установка значения выбранной цифры. Установка символов дисплея см. в таблице, приведенной ниже.

PRINT Запоминание значения и переход на следующий шаг.

MODE Отмена значения и переход на следующий шаг.




Установите с помощью соотв-х клавиш



4. После завершения описанной процедуры появляются сообщения: **end** и **func**



 5. Для возвращения в режим взвешивания нажмите клавишу **MODE**.



Возвращение в режим взвешивания

Символы дисплея

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	␣	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	␣	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

“␣” : Пробел

10-2. Пример вывода данных

Формат данных для “отчета о калибровке”

AD-8121 format “info 1”

```

      A & D
MODEL    EK-120i
S/N      1234567
ID       ABCDEF
DATE     02/05/14
02:53:21 PM
CALIBRATED(EXT.)
CAL.WEIGHT
      +120.00 g
SIGNATURE
-----
    
```

← Manufacturer →
 ← Model →
 ← Serial number →
 ← ID number →
 ← Date →
 ← Time →
 ← Calibration
 executed →
 ← Calibration weight →
 ← Column for
 signature →

General format “info 2”

```

-----A_&_D<CRLF>
MODEL----EK-120i<CRLF>
S/N-----1234567<CRLF>
ID-----ABCDEF<CRLF>
DATE<CRLF>
<CRLF>
TIME<CRLF>
<CRLF>
CALIBRATED(EXT.)<CRLF>
CAL.WEIGHT<CRLF>
-----+120.00_g<CRLF>
SIGNATURE<CRLF>
<CRLF>
<CRLF>
-----<CRLF>
<CRLF>
<CRLF>
    
```

Формат данных для “отчета о калибровочном тесте”

AD-8121 format “info 1”

```

      A & D
MODEL    EK-120i
S/N      1234567
ID       ABCDEF
DATE     02/05/14
03:15:40 PM
CAL.TEST(EXT.)
ACTUAL
      0.00 g
      +119.99 g
TARGET
      +120.00 g
SIGNATURE
-----
    
```

← Manufacturer →
 ← Model →
 ← Serial number →
 ← ID number →
 ← Date →
 ← Time →
 ← Calibration
 test →
 ← Zero value →
 ← Actual weight
 value →
 ← Target weight value →
 ← Column for
 signature →

General format “info 2”

```


-----A_&_D<CRLF>
MODEL----EK-120i<CRLF>
S/N-----1234567<CRLF>
ID-----ABCDEF<CRLF>
DATE<CRLF>
<CRLF>
TIME<CRLF>
<CRLF>
CAL.TEST(EXT.)<CRLF>
ACTUAL<CRLF>
-----0.00_g<CRLF>
-----+119.99_g<CRLF>
TARGET<CRLF>
-----+120.00_g<CRLF>
SIGNATURE<CRLF>
<CRLF>
<CRLF>
-----<CRLF>
<CRLF>
<CRLF>
    
```

␣ : Space, ASCII 20h

CR : Carriage return, ASCII 0Dh

LF : Line feed, ASCII 0Ah

“Блок начала” и “блок конца”

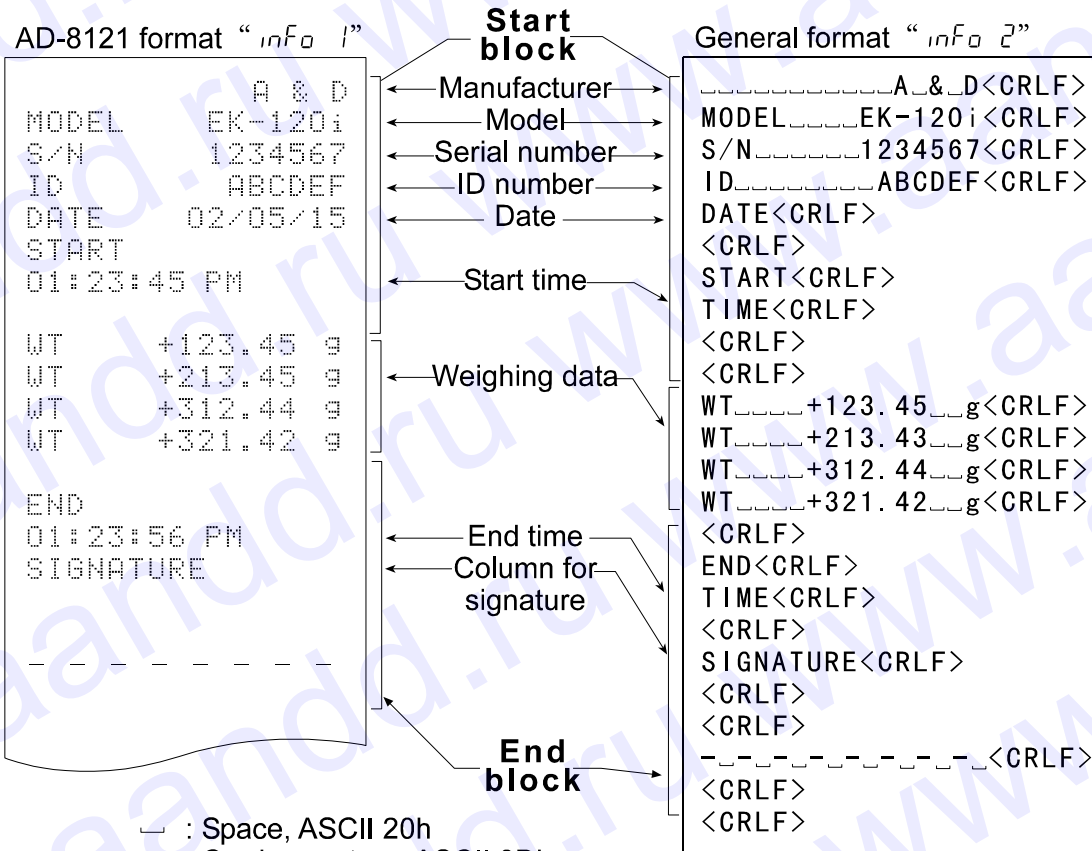

_ : Space, ASCII 20h
 CR : Carriage return, ASCII 0Dh
 LF : Line feed, ASCII 0Ah

10-3. Процедура вывода “Отчета о калибровке”

Установка функции: выбирается “info 1” или “info 2”.

 
1. Нажмите и удерживайте клавишу калибровки (CAL). Когда на дисплее появится индикация **Cal**, отпустите клавишу. Весы начнут процедуру калибровки. Подробнее см. в п. “7. Калибровка”.



Нажмите и удерживайте клавишу CAL



Отпустите клавишу CAL




Процедура калибровки
(См. “7.Калибровка”)

2. После завершения калибровки появится индикация **end**.



 3. На дисплее появится индикация **glp**, после чего будет выведен отчет о калибровке.



4. На дисплей вновь выводится индикация **end**. Для возвращения в режим взвешивания снимите груз и нажмите клавишу **MODE**.

 




Возвращение в режим взвешивания

10-4. Процедура вывода “Отчета о калибровочном тесте”

Установки функции: выбирается “info 1” или “info 2”.

Режим калибровочного тестирования используется для подтверждения точности взвешивания.

1. Нажмите и удерживайте клавишу калибровки (CAL). На дисплее появятся сообщения:  и . После появления индикации  отпустите клавишу.




Нажмите и удерживайте клавишу CAL.



Отпустите клавишу CAL.

 
2. На дисплее появится индикация .



3. Нажмите клавишу  и измените значение массы с помощью следующих клавиш:



Выбор цифры, значение которой нужно изменить.



Установка значения выбранной цифры.




Запоминание значения и возвращение на шаг 2.



Установите значение с помощью соотв-х клавиш



4. На шаге 2 нажмите клавишу . Будет выполнено взвешивание нулевой точки, и результат взвешивания на несколько секунд появится на дисплее.



Чашка весов




Чашка весов пуста



Единица измерения веса - “g”.

5. Поместите на чашку весов груз, масса которого соответствует значению, показанному на дисплее. Нажмите клавишу **PRINT** для того, чтобы выполнить взвешивание. На дисплее на несколько секунд появится результат взвешивания.

2000.0

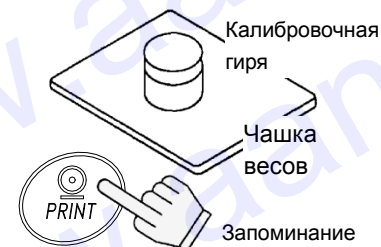

2000.0

2000.0g

Единица измерения веса - "g".

6. На дисплее появится индикация **end**.

 
end

7. Затем появится индикация **glp**, и будет выведен калибровочный тест.

glp Вывод отчета о калибровочном тесте

8. Снова появится индикация **end**. Удалите груз и нажмите клавишу **MODE** для возвращения в режим взвешивания.

end



10-5. Процедура вывода “Блока начала” и “Блока конца”

 
 
Установка функции: выбирается “info 1” или “info 2”.

Блок начала


1. Нажмите и удерживайте клавишу **PRINT**.
Когда на дисплее появится **start**, отпустите клавишу **PRINT**. Весы выведут блок начала.



2. Весы могут вывести результаты взвешивания при нажатии клавиши **PRINT** или в режиме автопечати.



⋮ Вывод результатов взвешивания

 


Блок конца

3. Нажмите и удерживайте клавишу **PRINT**.
Когда на дисплее появится **recend**, отпустите клавишу **PRINT**. Весы выведут блок конца.



 4. На дисплей выводится сообщен **end**. Для возвращения в режим взвешивания нажмите клавишу **MODE**.



Возвращение в режим взвешивания

11. Опции

С весами серии EK/EW-*i* можно использовать следующие опции:

- OP-04 Релейный выход компаратора и звуковой сигнал
- OP-07 Блок поддонного крюка для EK-6000*i*, EK-12K*i* и EW-12K*i*
- OP-09 Блок аккумуляторных батарей (Ni-MH)
- OP-12 Футляра для переноски

11-1. OP-04 Релейный выход компаратора и звуковой сигнал


OP-04 позволяет выводить сигналы результатов сравнения (HI, OK или LO) на внешние устройства.

Возможна подача звукового сигнала в соответствии с каждым типом результата сравнения. Для выбора результата сравнения, при котором будет подаваться звуковой сигнал, см. функцию “ber”.

Функция компаратора on/off, режим сравнения и звуковой сигнал могут быть выбраны с помощью установок функций. См. установки “ср” и “ber”.

OP-04 не может использоваться одновременно с OP-09.

Схема вывода

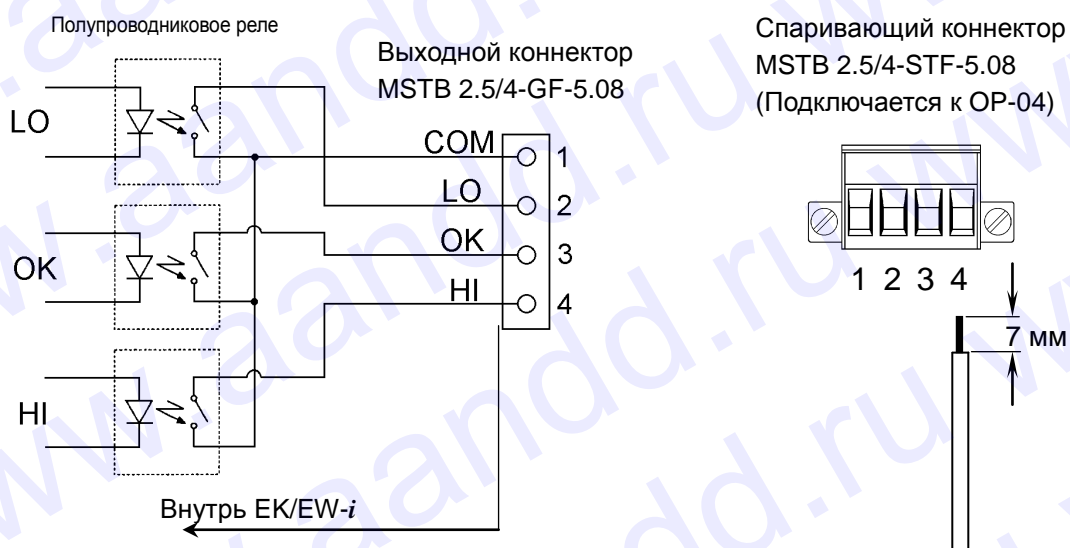


Максимально допустимые значения

Максимально допустимые значения для релейного выхода следующие:

- Максимальное напряжение: 50 В DC
- Максимальная сила тока: 100 мА DC
- Максимальное сопротивление в состоянии *вкл.*: 8Ω

Установка ОР-04

1. Снимите крышку гнезда, предназначенного для подключения дополнительных устройств, на задней панели весов. Для этого нажмите на крышку и опустите ее вниз.
2. Вставьте ОР-04 в гнездо и закрепите с помощью винтов.

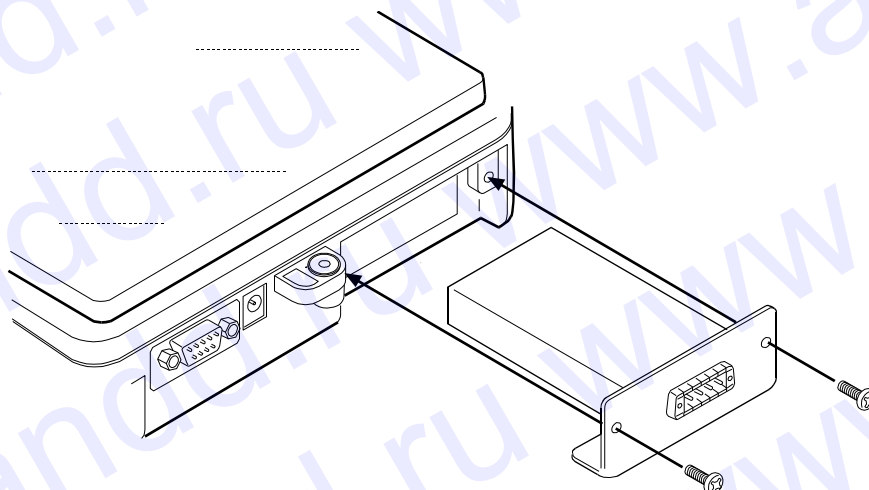


11-2. ОР-07 Блок поддонного крюка

Присоединив поддонный крюк к нижней панели весов, можно взвешивать крупные объекты, которые не помещаются на чашке весов, измерять удельный вес и т.д.

- ❑ *ОР-07 можно использовать только с весами ЕК-6000i / 12Кi и EW-12Кi.*
- ❑ *Для обеспечения точного взвешивания требуется калибровка с помощью гири, подвешенной на крюк.*

Установка ОР-07

Снимите крышку в нижней части весов. Вверните поддонный крюк в крепежное отверстие.

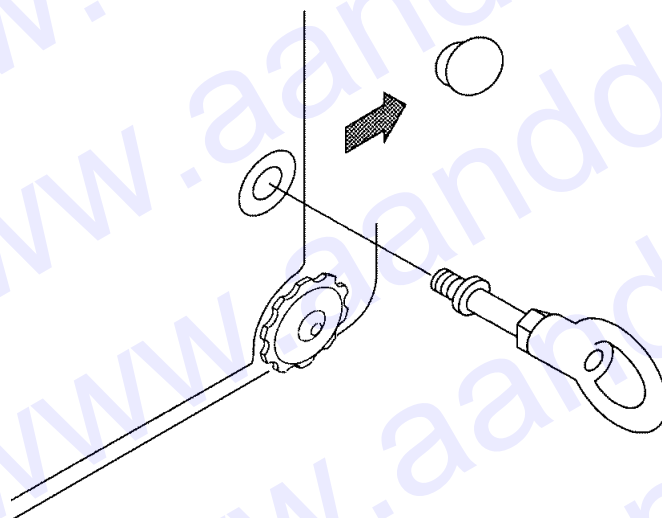

11-3. ОР-09 Блок аккумуляторных батарей (Ni-MH)

При установленном блоке аккумуляторных батарей весы могут работать автономно в течение приблизительно 9 часов (при отключенной подсветке дисплея).

- ОР-09 нельзя использовать одновременно с ОР-04.*
- Срок службы батареек может быть различным в зависимости от характера использования весов, внешней температуры и пр.*

Зарядка аккумуляторных батарей

Подключите сетевой адаптер к весам и включите питание. Начнется зарядка батарей. На полную зарядку требуется приблизительно 15 часов.

- Если при работе от батарей на дисплее возникнет индикация "1b0", немедленно прекратите работу и зарядите батареи с помощью сетевого адаптера.*
- Выполняйте зарядку батарей при температуре 0°C - 40°C.*
- Зарядка не должна продолжаться слишком долго. Чрезмерная зарядка уменьшает срок службы батарей.*
- Обязательно выполните зарядку батарей при их первом использовании, а также в том случае если они не использовались в течение длительного времени (более месяца). Возможно потребуются двух или трехразовая перезарядка для того, чтобы добиться полной зарядки батарей.*
- Пользуйтесь только сетевым адаптером, поставляемым с весами EK/EW-i.*

ОР-09 Установка

См. установку ОР-04.

11-4. ОР-12 Футляр

Имеется специальный футляр для переноски весов. Имейте в виду, однако, что весы являются прецизионным прибором и не выдерживают сильных сотрясений, например, при падении.

12. Обслуживание

12-1. Замечания по обслуживанию

- ❑ Не разбирайте весы. Если Ваши весы нуждаются в ремонте или обслуживании, обратитесь в сервисный центр A&D.
- ❑ Для транспортировки используйте оригинальную упаковку.
- ❑ Не пользуйтесь органическими растворителями для чистки весов. Используйте мягкую ткань без ворса, смоченную в нейтральном моющем средстве.

12-2. Сообщения об ошибках

Перегрузка



Сообщение указывает на то, что на чашку весов был помещен объект, масса которого превышает допустимый предел взвешивания весов. Снимите объект с чашки.

Выход за границы диапазона



 
 
 
 
Это сообщение появляется на дисплее весов EW-i в том случае, если объект весом, превосходящим диапазон взвешивания, был тарирован, а затем снят с чашки весов. Нажмите клавишу **SAMPLE** для измерения диапазона взвешивания или нажмите клавишу **RE-ZERO**.

Ошибочная масса образца



Масса образца в режиме счета предметов слишком мал для установки массы одного предмета.

Сообщения о кол-ве образцов



В режиме счета предметов – количество предметов в образцовой навеске. Если масса образца мала, и ошибка счета может быть большой, весы попросят Вас использовать большее число образцов. Поместите указанное количество образцов на чашку и нажмите клавишу **PRINT** для запоминания массы одного предмета.

Замечание: Нажатие клавиши **PRINT** без добавления образцов может привести к снижению точности подсчета.

После того, как на чашку помещено 100 и более образцов, на дисплее может появиться сообщение **100 -** в том случае, если масса образцов мала. Это информационное сообщение. Нажмите клавишу **PRINT** без добавления образцов.

Указанные сообщения не появляются, если были установлены следующие значения параметров: "aCai 0" (функция ACAI отключена) или "Umin 2".

Ошибки калибровки

Cal e

Сообщение указывает на то, что калибровка была отменена, т.к. калибровочная гиря слишком тяжелая.

-Cal e

Сообщение указывает на то, что калибровка была отменена, т.к. калибровочная гиря слишком легкая.

Проверьте установку чашки весов и калибровочную гирю.

Для возвращения в режим взвешивания нажмите клавишу **MODE**.

Разрядка батарейки

lb0

Сообщение указывает на то, что блок аккумуляторных батарей (OP-09) разрядился. Немедленно прекратите работу и выполните зарядку батарей с помощью сетевого адаптера.

Ошибка стабилизации

error1

Сообщение указывает на то, что масса не стабилизировалась, и весы не могут вывести результат на дисплей. Исключите сквозняки и вибрацию. Для возвращения в режим взвешивания нажмите клавишу **MODE**.

Если Вы не можете устранить ошибку, обратитесь в сервисный центр A&D.

13. Ссылка на методику поверки

Первичная и периодическая поверки весов проводятся в соответствии с документом «Весы электронные ЕК-I, EW-i фирмы «A&D Co.LTD», Япония. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» «27» июля 2006г.

Основные средства поверки - гири класса точности F₂ по ГОСТ 7328-01 «Гири. Общие технические условия».

Межповерочный интервал - 1 год

14. Гарантийный и текущий ремонт

1) ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Сроки гарантии указаны в гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью сопроводительной документации.

Гарантийный ремонт включает в себя выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей и не распространяется на детали отделки, элементы питания, расходные материалы и прочие детали, подверженные естественному износу.

Не разбирайте самостоятельно весы, не пытайтесь производить ремонт своими силами.

Изделие снимается с гарантии:

При наличии механических повреждений, при наличии постороннего вмешательства, при несоблюдении потребителем правил эксплуатации, при умышленной или ошибочной порче изделия, при попадании внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых, при выполнении ремонта в неавторизованных сервисных центрах и внесении изменений в конструкцию прибора.

2) ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

При поломке или отказе в работе изделия потребитель доставляет прибор продавцу или в авторизованный сервисный центр A&D.

Текущий ремонт изделия осуществляется только в авторизованных сервисных центрах (адреса и телефоны сервисных центров см. в гарантийном талоне или на сайте фирмы-поставщика).

Фирма-производитель гарантирует выполнение гарантийных обязательств согласно статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».

15. Хранение и утилизация

Хранение и утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 2.601-95 «ЕСКД. Эксплуатационные документы».

Хранения прибора:

Температура хранения: от -10°C до 40°C.

Влажность воздуха: не менее 30%, не более 85%

Утилизация:

Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать.

Утилизация проводится в соответствии с местным законодательством.

При утилизации обращайтесь в специализированные организации по утилизации.

16. Основные технические характеристики

Таблица 1

Наименование параметра		Модификация весов					
		ЕК-410i	ЕК-600i	ЕК-610i	ЕК-4100i	ЕК-6000i	ЕК-6100i
1	Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	400	600	600	4000	6000	6000
2	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,2	2	0,5	2	20	5
3	Дискретность отсчета (d), г	0,01	0,1	0,01	0,1	1	0,1
4	Цена поверочного деления (e), г	0,01	0,1	0,1	0,1	1	1
5	Число поверочных делений (n)	40000	6000	6000	40000	6000	6000
6	Класс точности	Средний III (по ГОСТ 29329-92)	Средний III (по ГОСТ 24104-01)	Высокий II (по ГОСТ 24104-01)	Средний III (по ГОСТ 29329-92)	Средний III (по ГОСТ 24104-01)	Высокий II (по ГОСТ 24104-01)
7	Пределы допускаемой погрешности взвешивания при первичной поверке (в эксплуатации) для весов:						
	- среднего III класса точности в интервалах, г:						
	от НмПВ до 500е вкл.	$\pm 0,01(\pm 0,01)$	$\pm 0,05(\pm 0,1)$	-	$\pm 0,1(\pm 0,1)$	$\pm 0,5(\pm 1)$	-
	св. 500е до 2000е вкл.	$\pm 0,01(\pm 0,02)$	$\pm 0,1(\pm 0,2)$	-	$\pm 0,1(\pm 0,2)$	$\pm 1(\pm 2)$	-
	св. 2000е до НПВ вкл.	$\pm 0,02(\pm 0,03)$	$\pm 0,15(\pm 0,3)$	-	$\pm 0,2(\pm 0,3)$	$\pm 1,5(\pm 3)$	-
	- высокого II класса точности во всем диапазоне, г	-	-	$\pm 0,03(\pm 0,05)$	-	-	$\pm 0,03(\pm 0,05)$
8	Среднее квадратическое отклонение показание показаний весов при первичной поверке (в эксплуатации) (СКО), г	0,0067 (0,01)	0,05 (0,1)	0,01 (0,0167)	0,067 (0,1)	0,5 (1)	0,1 (0,167)
9	Диапазон выборки массы тары, г	0...400	0...600	0...600	0...4000	0...6000	0...6000
10	Время взвешивания, с, не более	2					
11	Диапазон рабочих температур, °С	От плюс 5 до плюс 40					
12	Параметры адаптера сетевого питания: -напряжение на входе, В -частота, Гц -потребляемая мощность, ВА	220 ^{+10%} _{-15%} 50±1 11					
13	Напряжение электрического питания от источника постоянного тока, В	12					
14	Габаритные размеры, мм	200x190x55	200x190x53	200x190x55	200x190x53		
15	Масса весов, кг, не более	1,1	1,3	1,1	1,5		
16	Вероятность безотказной работы за 1000ч	0,92					
17	Средний срок службы, лет	8					

Таблица 2

Наименование параметра		Модификация весов						
		EK-120i	EK-200i	EK-300i	EK-1200i	EK-2000i	EK-3000i	EK-12Ki
1	Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	120	200	300	1200	2000	3000	12000
2	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,2	0,2	0,2	2	2	2	20
3	Дискретность отсчета (d), г	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	1
4	Цена поверочного деления (e), г	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	1
5	Число поверочных делений (n)	12000	20000	30000	12000	20000	30000	12000
6	Класс точности по ГОСТ 29329-92	Средний III						
7	Пределы допускаемой погрешности взвешивания при первичной поверке (в эксплуатации) для весов: от НмПВ до 500e вкл. св. 500e до 2000e вкл. св. 2000e до НПВ вкл.	±0,01(±0,01) ±0,01(±0,02) ±0,02(±0,03)			±0,01(±0,01) ±0,01(±0,02) ±0,02(±0,03)			±1(±1) ±1(±2) ±2(±3)
8	Среднее квадратическое отклонение показания показаний весов при первичной поверке (в эксплуатации) (СКО), г	0,0067(0,01)			0,067(0,1)			0,67(1)
9	Диапазон выборки массы тары, г	0...120	0...200	0...300	0...1200	0...2000	0...3000	0...12000
10	Время взвешивания, с, не более	2						
11	Диапазон рабочих температур, °С	От плюс 5 до плюс 40						
12	Параметры адаптера сетевого питания: -напряжение на входе, В -частота, Гц -потребляемая мощность, ВА	220 ^{+10%} _{-15%} 50±1 11						
13	Напряжение электрического питания от источника постоянного тока, В	12						
14	Габаритные размеры, мм	200x190x55			200x190x53			
15	Масса весов, кг, не более	1,1			1,5			
16	Вероятность безотказной работы за 1000ч	0,92						
17	Средний срок службы, лет	8						

Таблица 3

Наименование параметра		Модификация весов		
		EW-150i	EW-1500i	EW-12Ki
1	Наибольший предел взвешивания (НПВ ₁ / НПВ ₂ /НПВ ₃), г	30/60/150	300/600/1500	3000/6000/12000
2	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,2	2	20
3	Дискретность отсчета (d ₁ /d ₂ /d ₃), г	0,01/0,02/0,05	0,1/0,2/0,5	1/2/5
4	Цена поверочного деления (e ₁ /e ₂ /e ₃), г	0,01/0,02/0,05	0,1/0,2/0,5	1/2/5
5	Число поверочных делений (n ₁ /n ₂ /n ₃)	3000/3000/3000	3000/3000/3000	3000/3000/2400
6	Класс точности по ГОСТ 29329-92	Средний III		
7	Пределы допускаемой погрешности взвешивания при первичной поверке (в эксплуатации) для весов: от НмПВ до 500e ₁ вкл. св. 500e ₁ до 2000e ₁ вкл. св. 2000e ₁ до НПВ ₁ вкл. св. НПВ ₁ до 2000e ₂ вкл. св. 2000e ₂ до НПВ ₂ вкл. св. НПВ ₂ до 2000e ₃ вкл. св. 2000e ₃ до НПВ ₃ вкл.	±0,01(±0,01) ±0,01(±0,02) ±0,02(±0,03) ±0,02(±0,04) ±0,04(±0,06) ±0,05(±0,1) ±0,1(±0,15)	±0,1(±0,1) ±0,1(±0,2) ±0,2(±0,3) ±0,2(±0,4) ±0,4(±0,6) ±0,5(±1, 0) ±1(±1,5)	±1(±1) ±1(±2) ±2(±3) ±2(±4) ±4(±6) ±5(±10) ±10(±15)
8	Среднее квадратическое отклонение показание показаний весов при первичной поверке (в эксплуатации) (СКО), г	0,0067(0,01)/ 0,013(0,02)/ 0,033(0,05)	0,067(0,1)/ 0,13(0,2)/ 0,33(0,5)	0,67(1)/ 1,3(2)/ 3,3(5)
9	Диапазон выборки массы тары, г	0...150	0...1500	0...12000
10	Время взвешивания, с, не более	2		
11	Диапазон рабочих температур, °С	От плюс 5 до плюс 40		
12	Параметры адаптера сетевого питания: -напряжение на входе, В -частота, Гц -потребляемая мощность, ВА	220 ^{+10%} _{-15%} 50±1 11		
13	Напряжение электрического питания от источника постоянного тока, В	12		
14	Габаритные размеры, мм	200x190x55	200x190x53	
15	Масса весов, кг, не более	1,1	1,5	
16	Вероятность безотказной работы за 1000ч	0,92		
17	Средний срок службы, лет	8		

17. Спецификация производителя

17-1. Серия EK-*i*

Модель	EK-120 <i>i</i>	EK-200 <i>i</i>	EK-300 <i>i</i>	EK-600 <i>i</i>
Наибольший предел взвешивания	120 г	200 г	300 г	600 г
Дискретность дисплея "d"	0.01 г	0.01 г	0.01 г	0.1 г
Кол-во предметов в образцовой навеске (режим счета предметов)	5, 10, 25, 50 или 100 шт.			
Мах кол-во подсчитываемых предметов (режим счета) *	12,000 шт.	20,000 шт.	30,000 шт.	6000 шт.
Min кол-во подсчитываемых предметов (режим счета) *	0.01 г	0.01 г	0.01 г	0.1 г
Дискретность дисплея в режиме взвешивания в процентах (%)	0.1 %			
Min 100 % массы	1 г	1 г	1 г	10 г
Повторяемость (Стандартное отклонение)	0.01 г	0.01 г	0.01 г	0.1 г
Линейность	±0.01 г	±0.01 г	±0.02 г	±0.1 г
Дрейф чувствительности	±20 ppm / °C (10°C~30°C)			
Дисплей	7-сегментный жидкокристаллический дисплей с подсветкой (Высота символов 16 мм)			
Частота обновления дисплея	10 раз в секунду			
Рабочая температура	-10°C~40°C, ОВВ< 85% (без конденсации)			
Источник питания	Сетевой адаптер или дополнительный блок Ni-MH батарей			
Время работы батарей	Приблизительно 9 часов (подсветка выключена)			
Размер чашки весов	110 мм ø			133 мм x 170 мм
Масса (приблизительно)	1.1 кг	1.1 кг	1.1 кг	1.3 кг
Масса калибровочной гири (Заводская установка)	120 г	200 г	300 г	600 г

Модель	EK-1200 <i>i</i>	EK-2000 <i>i</i>	EK-3000 <i>i</i>	EK-6000 <i>i</i>	EK-12Ki
Наибольший предел взвешивания	1200 г	2000 г	3000 г	6000 г	12 кг
Дискретность дисплея "d"	0.1 г	0.1 г	0.1 г	1 г	1 г
Кол-во предметов в образцовой навеске (режим счета предметов)	5, 10, 25, 50 или 100 шт.				
Мах кол-во подсчитываемых предметов (режим счета) *	12,000 шт.	20,000 шт.	30,000 шт.	6000 шт.	12,000 шт.
Min кол-во подсчитываемых предметов (режим счета) *	0.1 г	0.1 г	0.1 г	1 г	1 г
Дискретность дисплея в режиме взвешивания в процентах (%)	0.1 %				
Min 100 % массы	10 г	10 г	10 г	100 г	100 г
Повторяемость (Стандартное отклонение)	0.1 г	0.1 г	0.1 г	1 г	1 г
Линейность	±0.1 г	±0.1 г	±0.2 г	±1 г	±1 г
Дрейф чувствительности	±20 ppm / °C (10°C~30°C)				
Дисплей	7-сегментный жидкокристаллический дисплей с подсветкой (Высота символов 16 мм)				
Частота обновления дисплея	10 раз в секунду				
Рабочая температура	-10°C~40°C, ОВВ< 85% (без конденсации)				
Источник питания	Сетевой адаптер или дополнительный блок Ni-MH батарей				
Время работы батарей	Приблизительно 9 часов (подсветка выключена)				
Размер чашки весов	133 мм x 170 мм				
Масса (приблизительно)	1.5 кг	1.5 кг	1.5 кг	1.5 кг	1.5 кг
Масса калибровочной гири (Заводская установка)	1200 г	2000 г	3000 г	6000 г	12 кг

* Для "U_{min} 0" (заводская установка)

Модель	ЕК-410i	ЕК-610i	ЕК-4100i	ЕК-6100i
Наибольший предел взвешивания	400 г	600 г	4000 г	6000г
Дискретность дисплея "d"	0.01 г	0.01 г	0.1 г	0.1 г
Кол-во предметов в образцовой навеске (режим счета предметов)	5, 10, 25, 50 или 100 шт.			
Мах кол-во подсчитываемых предметов (режим счета) *	40,000 шт.	60,000 шт.	4000 шт.	6000 шт.
Min кол-во подсчитываемых предметов (режим счета) *	0.01 г	0.01 г	0.1 г	0.1 г
Дискретность дисплея в режиме взвешивания в процентах (%)	0.1 %			
Min 100 % масса	1 г	1 г	10 г	10 г
Повторяемость (Стандартное отклонение)	0.01	0.01	0.1	0.1 г
Линейность	±0.01	±0.01	±0.1	±0.1
Дрейф чувствительности	±20 ppm / °C (10°C~30°C)			
Дисплей	7-сегментный жидкокристаллический дисплей с подсветкой (Высота символов 16 мм)			
Частота обновления дисплея	10 раз в секунду			
Рабочая температура	-10°C~40°C, ОВВ< 85% (без конденсации)			
Источник питания	Сетевой адаптер или дополнительный блок Ni-MH батарей			
Время работы батарей	Приблизительно 9 часов (подсветка выключена)			
Размер чашки весов	110 мм ø		133 мм x 170 мм	
Масса (приблизительно)	1.1 кг	1.1 кг	1,5 кг	1,5 кг
Масса калибровочной гири (Заводская установка)	400 г	600 г	4000 г	6000 г

17-2. Серия EW-i

Модель	EW-150i			EW-1500i			EW-12Ki		
Наибольший предел взвешивания	30г	60г	150г	300г	600г	1500г	3кг	6кг	12кг
Дискретность дисплея "d"	0.01г	0.02г	0.05г	0.1г	0.2г	0.5г	1г	2г	5г
Кол-во предметов в образцовой навеске (режим счета предметов)	5, 10, 25, 50 or 100 pieces								
Мах кол-во подсчитываемых предметов (режим счета) *	15,000 шт.			15,000 шт.			12,000 шт.		
Min кол-во подсчитываемых предметов (режим счета) *	0.01 г			0.1 г			1 г		
Дискретность дисплея в режиме взвешивания в процентах (%)	0.1 %								
Min 100 % массы	1 г			10 г			100 г		
Повторяемость (Стандартное отклонение)	0.01г	0.02г	0.05г	0.1г	0.2г	0.5г	1г	2г	5г
Линейность	±0.01г	±0.02г	±0.05г	±0.1г	±0.2г	±0.5г	±1г	±2г	±5г
Дрейф чувствительности	±20 ppm / °C (10°C~30°C)								
Дисплей	7-сегментный жидкокристаллический дисплей с подсветкой (Высота символов 16 мм)								
Частота обновления дисплея	10 раз в секунду								
Рабочая температура	-10°C~40°C, ОВВ< 85% (без конденсации)								
Источник питания	Сетевой адаптер или дополнительный блок Ni-MH батарей								
Время работы батарей	Приблизительно 9 часов (подсветка выключена)								
Размер чашки весов	110 мм ø			133 мм x 170 мм					
Масса (приблизительно)	1.1 кг			1.5 кг			1.5 кг		
Масса калибровочной гири (Заводская установка)	150 г			1500 г			12 кг		

* Для "Umin 0" (заводская установка)

17-3. Другие единицы измерения

Модель		ЕК-120i	ЕК-200i	ЕК-300i	ЕК-410i	ЕК-610i	ЕК-600i	ЕК-1200i	ЕК-2000i	ЕК-3000i	ЕК-4100i	ЕК-6100i	ЕК-6000i	ЕК-12Ki
oz.	НПВ	4.2330	7.0550	10.5820	14110	21,164	21.165	42.330	70.550	105.820	141,10	211,64	211.65	423.30
	Дискретность дисплея	0.0005	0.0005	0.0005	0,001	0.001	0.005	0.005	0.005	0.005	0,01	0.01	0.05	0.05
lb	НПВ	-----	-----	-----	0,8818	1,3228	1.3230	2.6455	4.4090	6.6140	8,818	13,228	13.230	26.455
	Дискретность дисплея	-----	-----	-----	0,0001	0,0001	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0,001	0.001	0.005	0.005
ozt	НПВ	3.8580	6.4300	9.6450	12,860	19.290	19.290	38.580	64.300	96.450	128,60	192.90	192.90	385.80
	Дискретность дисплея	0.0005	0.0005	0.0005	0,001	0.001	0.005	0.005	0.005	0.005	0,01	0.01	0.05	0.05
ct	НПВ	600.00	1000.00	1500.00	2000,0	3000,0	3000.0	6000.0	10000.0	15000.0	20000	30000	-----	-----
	Дискретность дисплея	0.05	0.05	0.05	0,1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	-----	-----
mom	НПВ	32.000	53.335	80.000	106,66	160.000	160.00	320.00	533.35	800.00	1066,65	1600,00	1600.0	3200.0
	Дискретность дисплея	0.005	0.005	0.005	0,005	0.005	0.05	0.05	0.05	0.05	0,05	0.05	0.5	0.5
dwt	НПВ	77.16	128.60	192.90	257,21	385,81	385.8	771.6	1286.0	1929.0	2572,1	3858,1	3858	7716
	Дискретность дисплея	0.01	0.01	0.01	0,01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0,1	0.1	1	1
GN	НПВ	1851.8	3086.4	4629.8	6173,0	9259,4	9260	18518	30864	46298	61730	92594	-----	-----
	Дискретность дисплея	0.2	0.2	0.2	0,2	0.2	2	2	2	2	2	2	-----	-----
tl	НПВ	3.1745	5.2910	7.9365	10,582	15,8735	15.875	31.745	52.910	79.365	105,820	158,735	158.75	317.45
	Дискретность дисплея	0.0005	0.0005	0.0005	0,0005	0.0005	0.005	0.005	0.005	0.005	0,005	0.005	0.05	0.05

Замечание

Единица измерения "tl (тайл)" используется только в специальных версиях весов.

Модель		EW-150i			EW-1500i			EW-12Ki		
oz.	НПВ	1.0580	2.116	5.292	10.580	21.16	52.92	105.80	211.6	423.2
	Дискретность дисплея	0.0005	0.001	0.002	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2
lb	НПВ	-----	-----	-----	0.6615	1.323	3.306	6.615	13.23	26.46
	Дискретность дисплея	-----	-----	-----	0.0005	0.001	0.002	0.005	0.01	0.02
ozt	НПВ	0.9645	1.929	4.822	9.645	19.29	48.22	96.45	192.9	385.8
	Дискретность дисплея	0.0005	0.001	0.002	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2
ct	НПВ	150.00	300.0	750.0	1500.0	3000	7500	-----	-----	-----
	Дискретность дисплея	0.05	0.1	0.2	0.5	1	2	-----	-----	-----
mom	НПВ	8.000	16.00	40.00	80.00	160.0	400.0	800.0	1600	3200
	Дискретность дисплея	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	1	2
dwt	НПВ	19.29	38.58	96.45	192.9	385.8	964.5	1929	3858	7715
	Дискретность дисплея	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	1	2	5
GN	НПВ	463.0	926.0	2315	4630	9260	23150	-----	-----	-----
	Дискретность дисплея	0.2	0.5	1	2	5	10	-----	-----	-----
tl	НПВ	0.7935	1.587	3.968	7.935	15.87	39.68	79.35	158.7	317.4
	Дискретность дисплея	0.0005	0.001	0.002	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2


Замечание

Единица измерения "tl (тайл)" используется только в специальных версиях весов.

17-4. Габаритные размеры

EK-120i / EK-200i / EK-300i

EK-410i / EK-610i / EW-150i

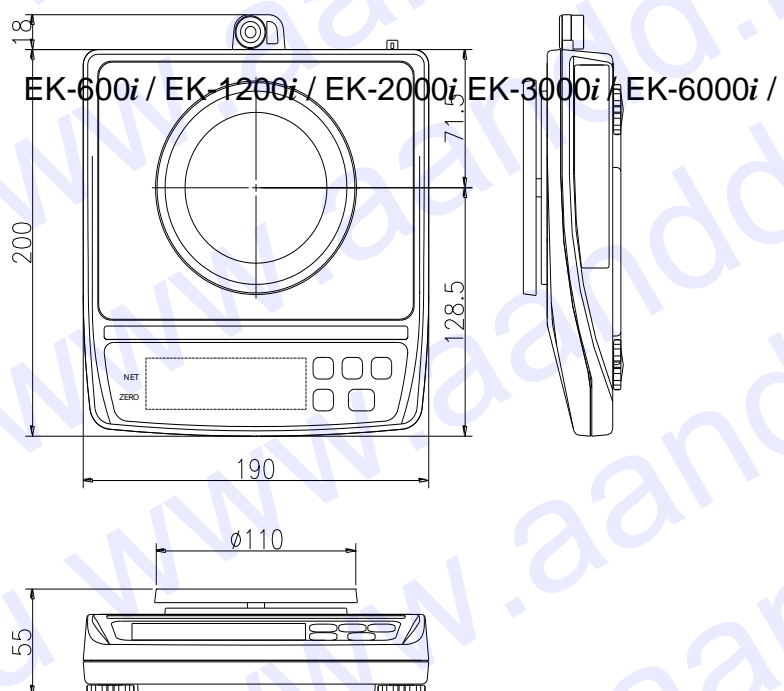


EK-600i / EK-1200i / EK-2000i


EK-3000i / EK-6000i / EK-12Ki

EK-4100i / EK-6100i


EW-1500i / EW-12Ki

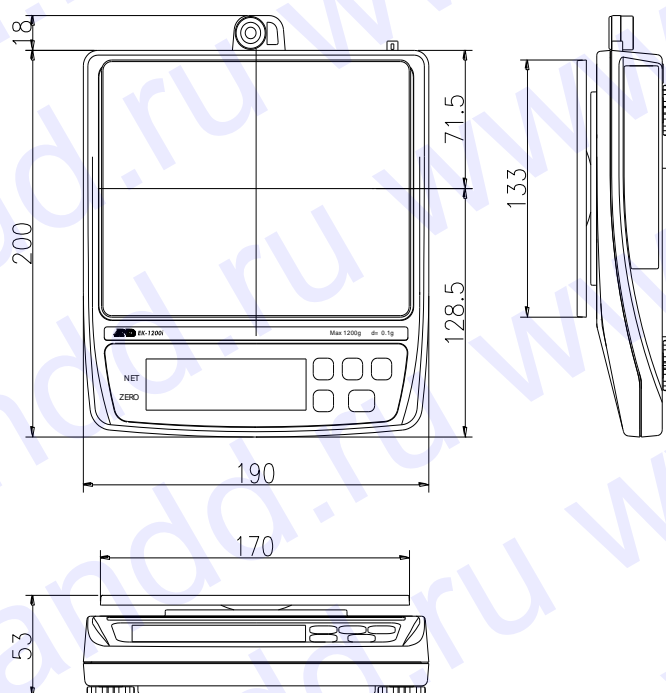

Установка ускорения свободного падения

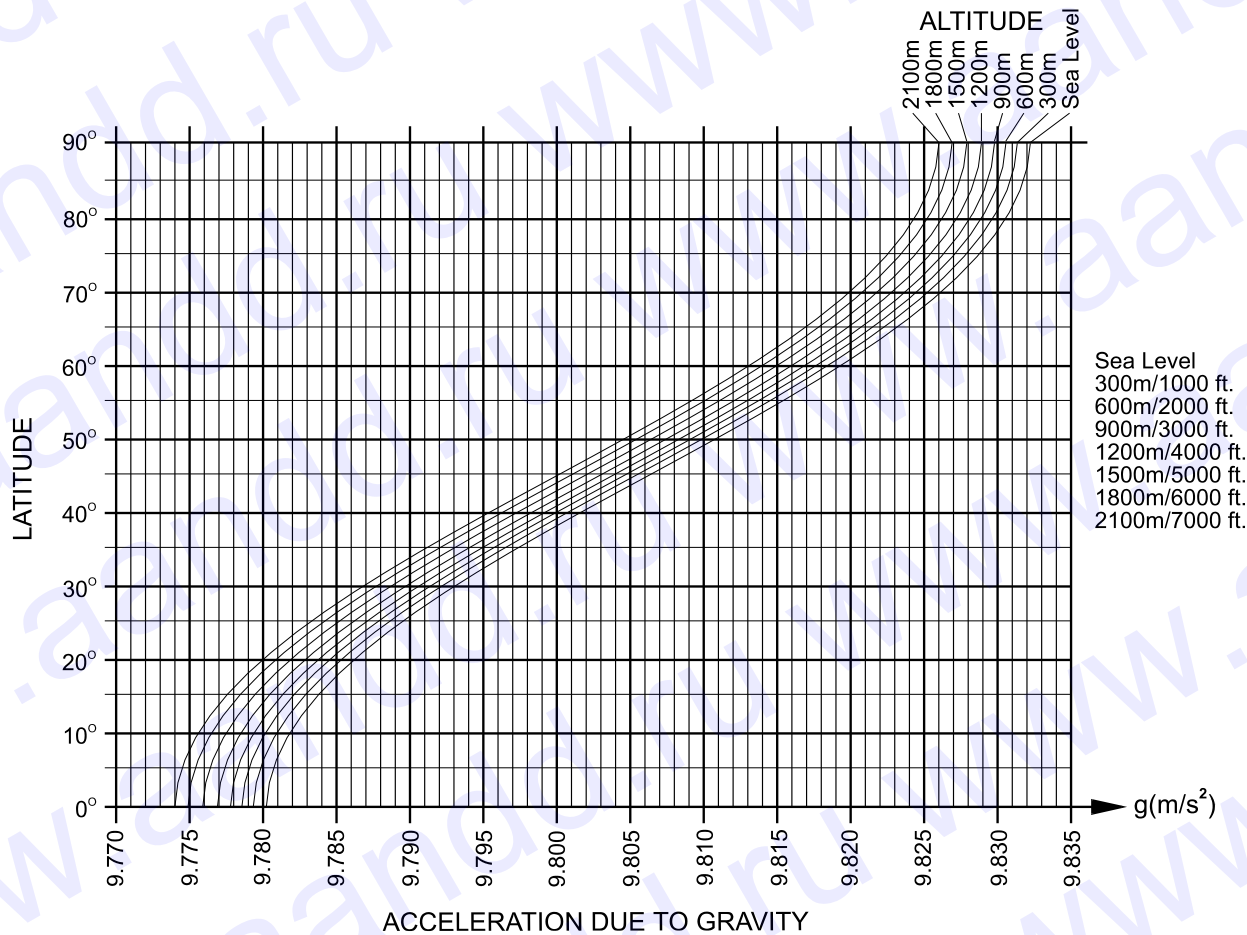

Карта мира

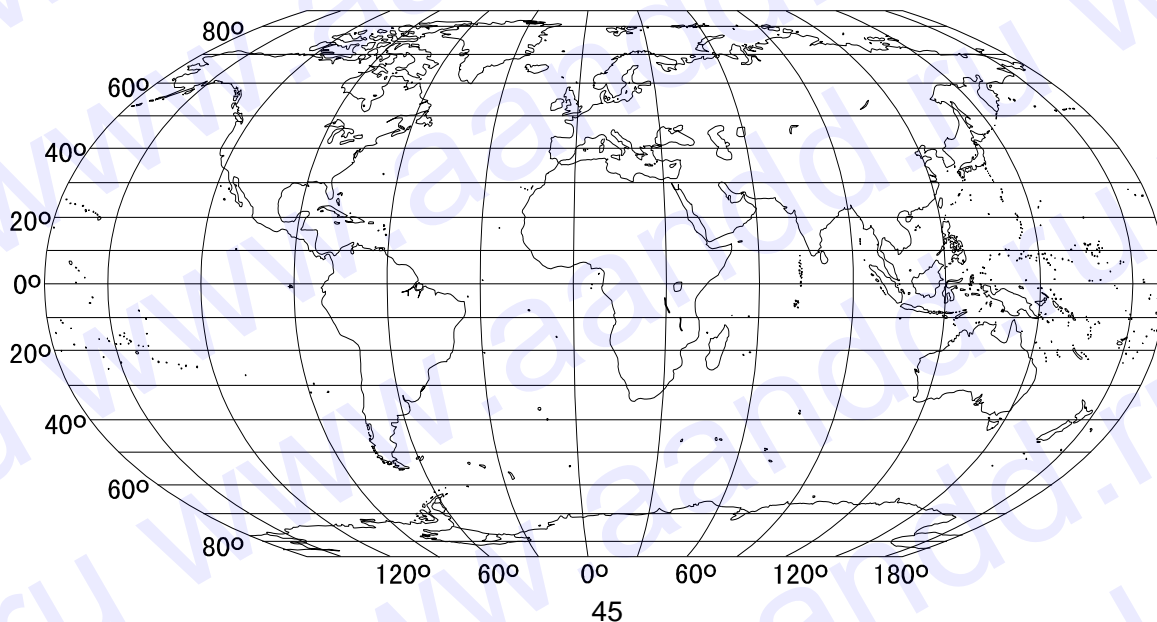



ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

A&D Company, Limited

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN

Telephone: [81] (3) 5391-6132 Fax: [81] (3) 5391-6148

ЭЙ энд ДИ, Япония

170-0013, Япония, г. Токио, Тошима-Ку, Хигаши-икебукуро, 3-23-14

Тел: [81](3)5391-6132

Факс: [81](3)53916148

ФИРМА-ПОСТАВЩИК

A&D RUS CO., LTD, Russia

Vereyskaya st., 112 Kuncovo, Moscow, 121357 RUSSIA

Tel: [7](495)937-33-44

Fax: [7](495)937-55-66

Компания ЭЙ энд ДИ РУС, Россия

121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 112 квартал Кунцево

Тел: [7](495)937-33-44

Факс: [7](495)937-55-66

Дата изготовления:

IMADEKW-i1107