



ЗАО «МАССА-К»

Весы электронные MK_RC_

Модификации:

MK-6.2(-15.2; -32.2)-RC11

MK-6.2(-15.2; -32.2)-RC11



Адрес предприятия-изготовителя - ЗАО «МАССА-К»
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит. А

Торговый отдел: тел./факс (812) 346-57-03 (04)

Отдел гарантийного ремонта / Служба поддержки:
тел.(812) 319-70-87, (812) 319-70-88

E-mail: support@massa.ru

Отдел маркетинга: тел./факс (812) 313-87-98,
тел. (812) 346-57-02, (812) 542-85-52

E-mail: info@massa.ru, <http://www.massa.ru>



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Редакция 7.2
2015

Прочтите перед эксплуатацией

1 Технико-эксплуатационные характеристики

1.1 Условия эксплуатации

| | |
|---|-------------------|
| Диапазон рабочих температур..... | от 0 до +40 °C |
| Относительная влажность воздуха при температуре + 25 °C не более..... | 90 % |
| Диапазон атмосферного давления, кПа..... | от 84,0 до 106,7 |
| Степень защиты весов по ГОСТ 14254: | |
| - весоизмерительное устройство (модуль взвешивающий)..... | IP68 |
| - терминал-регистратор RC..... | IP51 |
| Электропитание весов: | |
| - от адаптера сети переменного тока частотой (50±2) Гц, В..... | от 187,0 до 253,0 |
| (выходное напряжение адаптера, стабилизированное, В..... | от 8,0 до 9,5) |
| - от аккумулятора с выходным напряжением, В..... | от 7,2 до 8,2 |

1.2 Технические данные

Номер весов по Государственному Реестру РФ № 55369-13.

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС N RU Д-RU.MM04.B.02956.

Класс точности весов по ГОСТ OIML R76-1-2011 - средний ^(III).

Минимальная нагрузка (Min), максимальная нагрузка (Max), поверочное деление (e), действительная цена деления (d), пределы выборки массы тары, пределы допускаемой погрешности весов (tpe), приведены в Табл. 2.1.

Погрешность показаний индикации стоимости относительно дискретности отсчета цены не более, ед0,5

Время установления показаний не более, с2

Потребляемая мощность не более, Вт50

Размер грузоприемной платформы336, 240

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), не более, мм370, 390, 435

Масса нетто/брутто, не более, кг5,7/6,4

Печатающее устройствотермопринтер

Время заряда аккумулятора, не более, час5,5

Время работы весов в автономном режиме приведено в Табл. 2.2.

Средний срок службы весов 8 лет.

Табл. 2.1

| Весы электронные | Min, кг | Max ₁ / Max ₂ , кг | (e ₁ /e ₂), г (d ₁ /d ₂), г | Предел выборки массы тары, кг | Интервалы взвешивания, кг | Пределы допускаемой погрешности (tpe), г | |
|------------------|------------|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | При проверке | При эксплуатации |
| MK-6.2-RC11 | 0,02 | 3/6 | 1/2 | 3,0 | От 0,02 до 0,5 вкл. Св. 0,5 до 2,0 вкл. Св. 2,0 до 3,0 вкл. Св. 3,0 до 4,0 вкл Св. 4,0 до 6,0 вкл. | ± 0,5 ± 1,0 ± 1,5 ± 2,0 ± 3,0 | ± 1,0 ± 2,0 ± 3,0 ± 4,0 ± 6,0 |
| MK-15.2-RC11 | 0,04 | 6/15 | 2/5 | 6,0 | От 0,04 до 1,0 вкл. Св. 1,0 до 4,0 вкл. Св. 4,0 до 6,0 вкл. Св. 6,0 до 10,0 вкл. Св. 10,0 до 15,0 вкл. | ± 1,0 ± 2,0 ± 3,0 ± 5,0 ± 7,5 | ± 2,0 ± 4,0 ± 6,0 ± 10,0 ± 15,0 |
| MK-32.2-RC11 | 0,1 | 15/32 | 5/10 | 15,0 | От 0,1 до 2,5 вкл. Св. 2,5 до 10,0 вкл. Св. 10,0 до 15,0 вкл. Св. 15,0 до 20,0 вкл. Св. 20,0 до 32,0 вкл. | ± 2,5 ± 5,0 ± 7,5 ± 10,0 ± 15,0 | ± 5,0 ± 10,0 ± 15,0 ± 20,0 ± 30,0 |

Табл. 2.2

| | |
|--|---|
| Время работы весов в автономном режиме (часов) | Яркость подсветки индикатора |
| 10,5 | Максимальная |
| 12 | Без подсветки |
| 8,5* | Без подсветки (* при печати чеков (1 чек в минуту)) |

2 Комплектность

| Весы электронные | Наименование | Кол. | Примечание |
|------------------|--|------|---------------------|
| MK_RC11 | Весоизмерительное устройство | 1 | Одна из модификаций |
| | Терминал-регистратор RC | 1 | |
| | Весовые терминалы серии R | 1 | DVD диск |
| | Адаптер сетевой | 1 | |
| | Стойка | 1 | |
| | Винт M5x20 | 2 | |
| | Винт M4x10 | 3 | |
| | Кабель интерфейсный | 1 | |
| | Весы электронные MK_RC . Руководство по эксплуатации | 1 | |
| | Весы электронные MK_RC. Паспорт | 1 | |

Примечание - В состав диска входят программы с описанием по их применению, руководства по эксплуатации оборудования, перечень центров технического обслуживания.

3 Сборка

Весы состоят из весоизмерительного устройства (модуля взвешивающего) и терминаларегистратора (терминала).

3.1 Снять с модуля взвешивающего весов грузоприемную платформу и удалить транспортировочные упоры-ограничители (Рис. 3.1).

3.2 Вывернуть (полностью) транспортировочный винт-упор, вращая его только против часовой стрелки.

⚠ Вращение винта-упора по часовой стрелке может привести к деформации датчика и выходу модуля взвешивающего из строя.

3.3 Протянуть кабель внутри стойки и привинтить стойку к кронштейну модуля. Привинтить терминал к стойке (Рис. 3.2).

Подключить к терминалу кабель и сетевой адаптер. Излишки кабеля убрать в стойку.

⚠ При подключении кабеля, следите за совпадением ключей разъемов, при их стыковке.

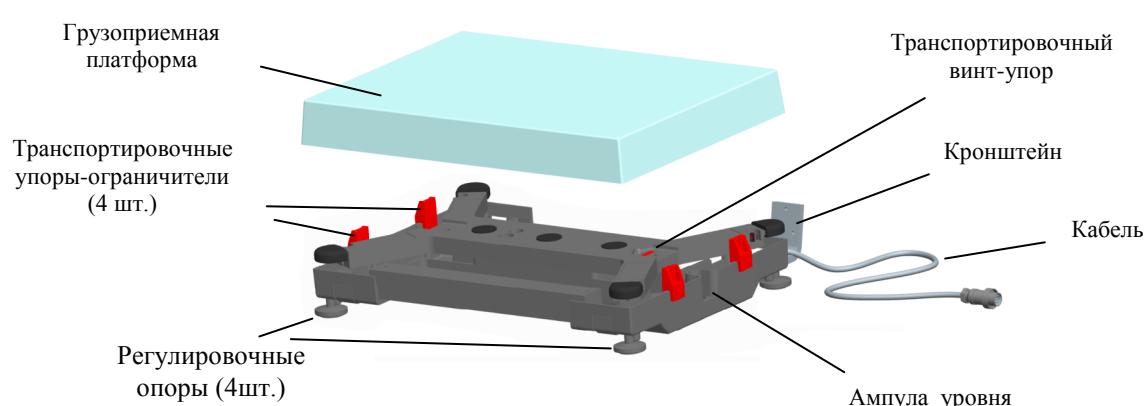


Рис. 3.1 - Модуль взвешивающий

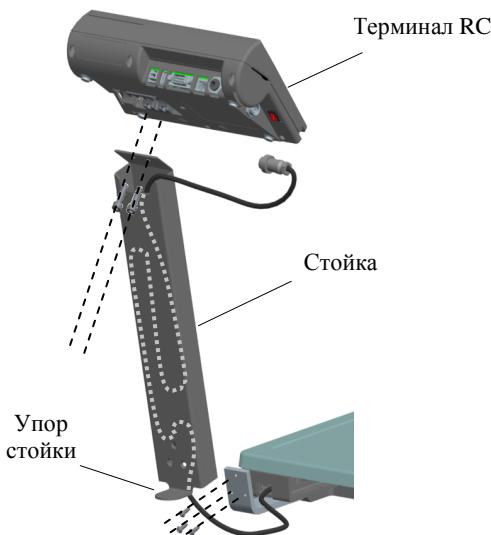


Рис. 3.2 - Сборка весов

3.4 Установить весы на твердой ровной поверхности (столе) неподверженном вибрациям. Ввернуть в основание платформы регулировочные опоры так, чтобы упор стойки (см. Рис. 3.2), служащий для повышения устойчивости весов, касался поверхности стола.

Не нарушая касания упора поверхности стола, регулировочными опорами, выставить весы по ампуле уровня.

Установить на весы грузоприемную платформу.

4 Включение

Подготовить терминал к работе (см. руководство по эксплуатации «Терминал- регистратор весовой»).

Включить весы (перед включением весов убедитесь, что грузоприемная платформа не нагружена).

По окончании теста, весы включаются в рабочий режим.

5 Работа

Полное описание работы приведено в руководстве по эксплуатации: "RC. Весовой терминал-регистратор с печатью чеков" (см. на DVD диске, входящем в комплект поставки).

6 Уход за весами

Ежедневный уход за весами включает в себя промывку водой наружной поверхности платформы с добавлением 0,5% моющего средства и последующей протиркой её сухой тканью. При этом грузоприемную платформу рекомендуется снять.

7 Указание мер безопасности

Электропитание весов осуществляется от адаптера с выходным напряжением 9 В, являющимся сверхнизким напряжением, при котором не требуется специальных мер безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Не допускается разборка весов и проведение ремонтных работ при включенных весах. При проведении указанных работ необходимо отключить весы от сети.

Не допускается устанавливать весы на токопроводящие поверхности (например, металлические столы), которые не заземлены.

Для исключения возможного выхода весов из строя при воздействии статического электричества, используйте штатные сетевые адаптеры (с евровилкой). Подключайте весы к электросети с заземлением.

8 Содержание драгоценных и цветных металлов

Драгоценных металлов не содержится.

Содержание цветных металлов:

- алюминий, кг.....2

9 Упаковка

Весы должны быть помещены в мешок из полиэтиленовой пленки и упакованы в транспортировочную тару.

Эксплуатационная документация, должна быть помещена в мешок из полиэтиленовой пленки и упакована в транспортировочную тару так, чтобы была обеспечена её сохранность.

10 Транспортирование и хранение

Условия транспортирования весов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Весы можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов действующими на каждом виде транспорта.

Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими активными веществами, которые могут оказать вредное влияние на них, не допускается.

После транспортирования и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 3-х часов.

Транспортирование и хранение весов производится в горизонтальном положении при штабелировании не более 15-ти штук по вертикали.

При появлении других признаков неисправности см. перечень неисправностей в руководстве по эксплуатации «Терминал-регистратор весовой».

11 Юстировка весов

Юстировка весов (юстировка модуля взвешивающего) проводится при появлении метрологической погрешности выше допустимой величины (например, после ремонта, связанного с заменой весоизмерительного датчика). При замене или ремонте терминала, проведения юстировки не требуется.

Порядок юстировки приведен в инструкции по проверке и ремонту "Весы-регистраторы МК_R, TB_R, 4D_R" (см. на DVD диске, входящем в комплект поставки).

Юстировка проводится центрами технического обслуживания.

12 Проверка весов

12.1 Проверку проводить по ГОСТ OIML R76-1-2011 (приложение ДА «Методика поверки весов»).

12.2 Метрологические характеристики весов (класс точности, Max, Min, e, d), определяются согласно значениям, указанным на планке фирменной весов.

12.3 Номер версии ПО (U_38.1.6) и контрольная сумма (17F379) модуля взвешивающего, приведены в электронном паспорте. Правила открывания электронного паспорта см. в руководстве по эксплуатации «Терминал-регистратор весовой».

Номер версии ПО модуля взвешивающего в электронном паспорте должен совпадать с указанным на планке фирмой.

12.4 После поверки:

- записать код юстировки в заключение о поверке или в свидетельство о поверке. Порядок просмотра кода юстировки см. в руководстве по эксплуатации «Терминал- регистратор весовой».

- опломбировать весы (Рис. 12.1).

При отрицательных результатах поверки, поверительное клеймо не наносится, старое клеймо гасится и выдаётся извещение о непригодности.

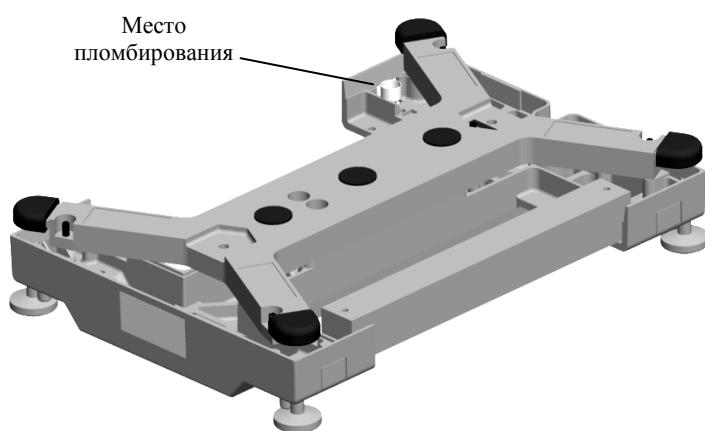


Рис. 12.1 - Пломбирование весов