



**Индикаторы весоизмерительные CI-600A  
(CI-601A, CI-605A, CI-607A)**

**Руководство по эксплуатации**

*В редакции от 31.05.2022 г.*

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1	ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	4
2	ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ .....	6
3	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....	7
4	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	8
5	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕНЗОДАТЧИКОВ .....	8
6	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	9
7	НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ.....	10
8	ЮСТИРОВКА.....	36
9	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ .....	43
10	СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ.....	44

*Благодарим за покупку весоизмерительного индикатора модели CI-600A (далее – индикатора). Просим ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации прежде, чем приступить к работе с ним. Обращайтесь к нему по мере необходимости.*

Индикаторы согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 являются модулями в составе весов и весоизмерительных устройств (п.п. Т.2.2.2).

Индикатор выполнен в отдельном корпусе и состоит из стабилизированного источника питания, усилителя электрических сигналов весоизмерительных тензорезисторных датчиков (далее – датчики), аналого-цифрового преобразователя, процессора, программируемого ПЗУ (для хранения параметров конфигурации, настройки и другой информации) и табло для отображения результатов измерения.

Индикатор обладает следующими особенностями и функциями:

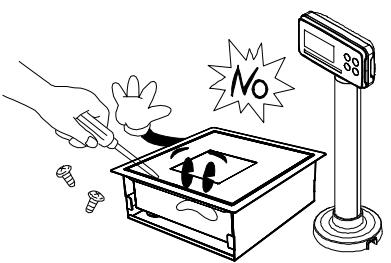
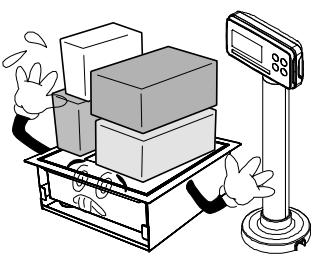
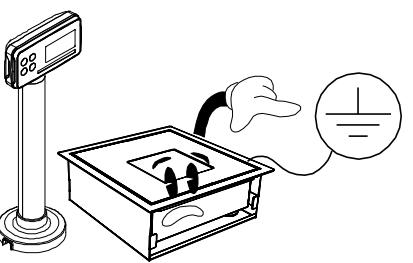
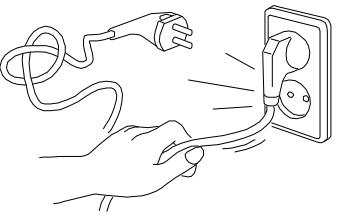
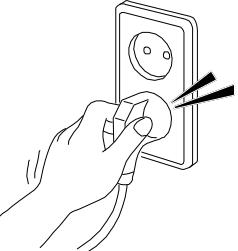
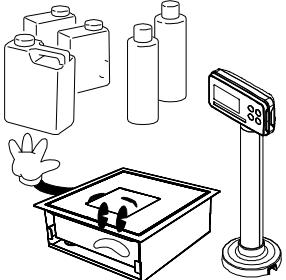
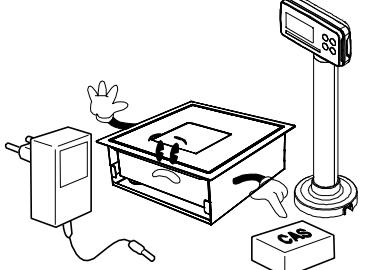
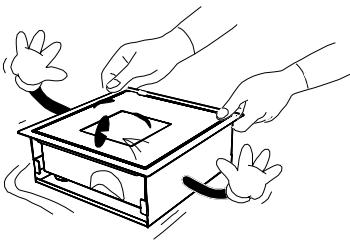
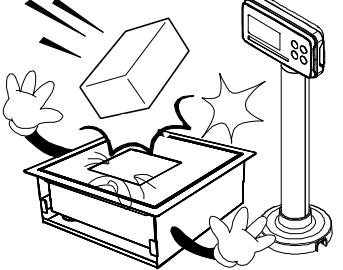
- Питание от сети;
- Самодиагностика;
- Сохранение в памяти результатов измерений в случае внезапного отключения питания;
- Встроенные часы реального времени;
- Подключение весоизмерительных датчиков по 4-х либо 6-ти проводной схеме;
- Цифровая фильтрация: различная скорость преобразования
- Возможность произвольного выбора максимальной нагрузки и дискретности отсчета;
- Юстировка по нескольким точкам (до 5-ти точек);
- Ввод константы силы тяжести;
- Измерение массы нетто, брутто, выборка массы тары (возможен ввод с клавиатуры);
- 3 программируемые клавиши;
- Суммирование результатов измерений с последующим выводом на печать подитога и итога;
- Режим дозирования (взвешивание по допускам);
- Последовательный интерфейс (стандартно - RS-232 x 2);
- Последовательный интерфейс RS-485 (опционально);
- Интерфейс «Ethernet» (опционально);
- Интерфейс «WiFi» (опционально);
- Интерфейс «Profi Bus» (опционально);
- Последовательный интерфейс «USB» (опционально);
- Аналоговый выход по напряжению или по току (опционально);
- Двоично-десятичный выход (опционально);
- Двоично-десятичный вход (опционально);
- Релейный модуль: 2 варианта наборов реле (опционально).







Наименование и местонахождение официального дистрибутора:  
ООО "Скайл Энтерпрайз"

109263, г. Москва, 7-я ул. Текстильщиков, д.7, корп. 1

Адрес электронной почты: [sales@scale.ru](mailto:sales@scale.ru)

# 1 ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<p>Не разбирать индикатор. При любой неисправности обращаться в техническую службу CAS.</p>	<p>Не нагружать весовую систему сверх максимальной нагрузки.</p>	<p>Подключать весовую систему и индикатор только к питающей сети, оборудованной заземлением.</p>
		
<p>Не вытаскивать вилку (адаптер) из розетки за провод. Поврежденный провод может вызвать поражение электрическим током и привести к пожару.</p>	<p>Поддерживать надежный контакт вилки (адаптера) и розетки. Неплотное соединение может вызвать поражение электрическим током и привести к пожару.</p>	<p>Для предупреждения возникновения пожара не использовать весовую систему вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.</p>
		
<p>Использовать только оригиналый адаптер.</p>	<p>При перемещении платформы весовой системы держать ее за нижнюю часть корпуса.</p>	<p>Не допускать резких ударов по весовой системе (не бросать груз на грузоприемное устройство) во избежание повреждения внутренних элементов.</p>
		
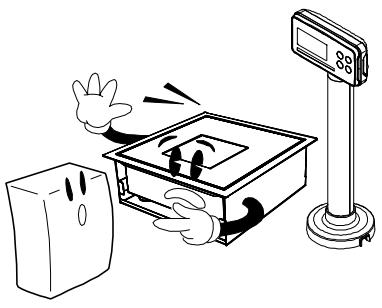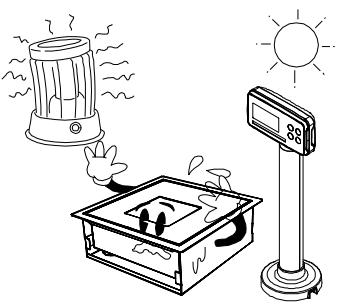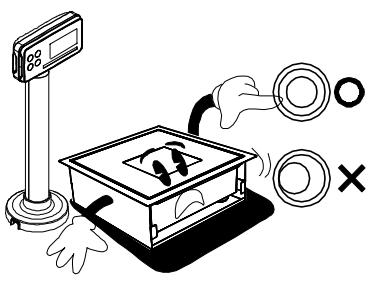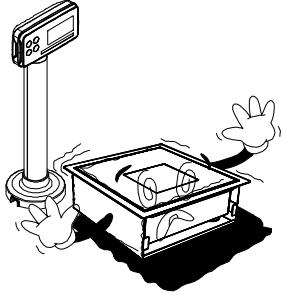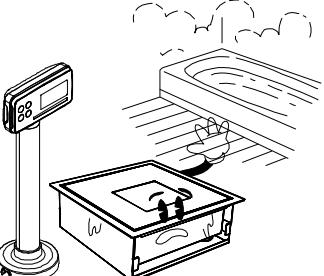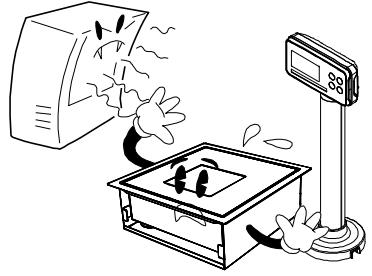
<p>Регулярно проводить обслуживание весовой системы. Не пользоваться для протирки растворителями и другими летучими веществами.</p>	<p>Не размещать весовую систему вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами.</p>	<p>Устанавливать платформу весовой системы только на ровной поверхности. После перемещения проверить ее горизонтальность и при необходимости отрегулировать ее по уровню.</p>
		
<p>Избегать резких перепадов температуры. Не подвергать весовую систему сильной вибрации.</p>	<p>Не допускать попадания воды на индикатор. Не устанавливать индикатор в помещениях с высокой относительной влажностью.</p>	<p>Не располагать весовую систему вблизи высоковольтных кабелей, радиопередатчиков и других источников электромагнитных помех.</p>
		

Для получения консультаций, проведения обслуживания и ремонта обращаться только к официальным партнерам CAS.

- После перевозки или хранения при низких отрицательных температурах включать индикатор не раньше, чем через 2 часа пребывания в рабочих условиях.
- Не нажимать сильно на клавиши.
- Избегать сильного ветра от вентиляторов, открытых окон и дверей при проведении измерений.
- При эксплуатации весовой системы следить, чтобы грузоприемное устройство (платформа) и взвешиваемый груз не касались сетевого шнура или других посторонних предметов.
- Перед подключением внешних устройств к разъемам индикатора или их отключением необходимо отключить питание обоих устройств.
- Отключать весовую систему от источника электропитания перед чисткой или техническим обслуживанием.
- Хранить индикатор в сухом месте.

## 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Основные технические характеристики приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Основные характеристики индикаторов весоизмерительных CI-600A

Модификация/характеристика	CI-601A, CI-605A, CI-607A
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III, IV
Значение доли предела допускаемой погрешности $p_i$	0,5
Максимальное число поверочных интервалов $n$ :	
- однодиапазонные весы	
- в каждом диапазоне взвешивания многодиапазонных весов	10000 10000
Минимальное входное напряжение, приходящееся на один поверочный интервал, мкВ	0,5
Минимальное напряжение в диапазоне измерений, мВ	0
Максимальное напряжение в диапазоне измерений, мВ	16
Минимальное полное сопротивление датчика, Ом	43
Максимальное полное сопротивление датчика, Ом	1100
Напряжение питания датчиков, В	5
Линия связи	шестипроводная
Максимальное значение отношения длины кабеля к поперечному сечению провода, ((L/A) max), м/мм <sup>2</sup>	183
Диапазон температуры, °C,	от -10 до +40
Параметры электрического питания (через адаптер) от сети переменного тока:	
напряжение, В	100...240 В
частота, Гц	50±1
Габаритные размеры индикатора, мм, не более	
– высота	99
– ширина	193
– глубина	191

### **3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Программное обеспечение (далее – ПО) индикатора является встроенным и полностью метрологически значимым.

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее весоизмерительного индикатора при его включении.

Защита от несанкционированного доступа к ПО, настройкам и данным измерений обеспечивается защитной пломбой, предотвращающей доступ к переключателю юстировки. ПО не может быть модифицировано без нарушения защитной пломбы и изменения положения переключателя юстировки. Кроме того, изменение ПО невозможно без применения специализированного оборудования производителя.

Версии программного обеспечения индикаторов: 1.XX.

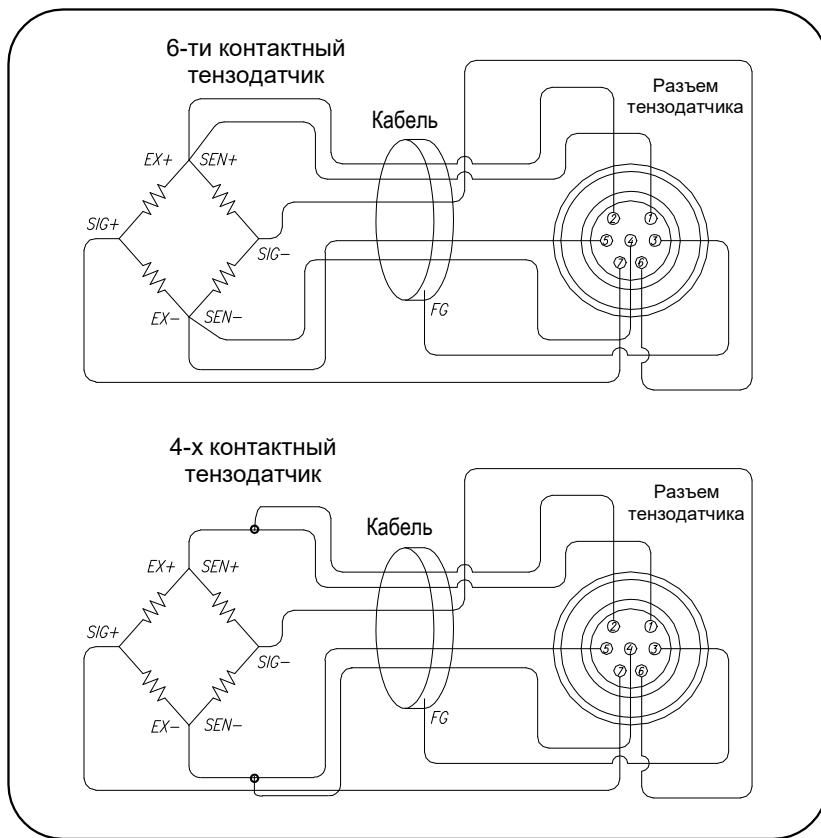
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий в соответствии с Р 50.2.077-2014 – «высокий».

## 4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество (шт.)
Индикатор весоизмерительный	1

## 5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕНЗОДАТЧИКОВ

- Подключить разъем провода тензодатчика к соответствующему разъему, расположенному на задней стенке индикатора (рис. 5.1).



Номер контакта	Описание
1	EXC+
2	SEN+
3	EXC-
4	SEN-
5	SIG+
6	SIG-
7	Экран

Рисунок 5.1 – Схема подключения 4-х и 6-ти контактного тензодатчика к индикатору

## **6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

Индикаторы весоизмерительные используются в весовых системах (весах) только совместно с весоизмерительными тензометрическими датчиками. Для получения информации об использовании по назначению индикаторов руководствуйтесь эксплуатационной документацией на весовую систему (весы).

## 7 НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

Настройка функций заключается в выборе нужной функции и установки для нее необходимого значения. Для выбора нужной функции требуется войти в режим настроек, который состоит из нескольких групп функций, затем выбрать нужную группу функций, а затем нужную функцию.

Вход в режим настроек осуществляется включением питания тумблером с одновременным удержанием нажатой клавиши **2 DEF** на передней панели индикатора. Для перехода в режим взвешивания используется клавиша **F3 Home**.

Выбор группы функций осуществляется с помощью клавиш **↑ ↓** и  **MENU Enter** в соответствии с таблицей 7.38, а подтверждение выбора - нажатием клавиши **Enter**. Аналогично осуществляется выбор нужной функции внутри группы функций осуществляется аналогично. После выбора требуемой функции вводится новое значение для нее, а затем нажимается клавиша **Enter** для его сохранения.

Таблица 7.38 – Перечень групп функций

Группа	Назначение
2100	Основные функции
2200	Функции связи
2300	Функции печати
2400	Функции дополнительных устройств
2500	Функции индикатора
2600	Функции управления реле

Далее приведено описание каждой функции.

### Основные функции.

#### Menu-2101

Функция	Установка единиц измерения	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
	<input checked="" type="checkbox"/> 1_kg	килограмм (кг)
(1 ~3)	<input type="checkbox"/> 2_Lb	фунт (lb)
	<input type="checkbox"/> 3_ton	тонна

#### Menu-2102

Функция	Скорость АЦП	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
	<b>Set Value 0</b>	10 Гц
(0~3)	Set Value 1	15 Гц
	Set Value 2	40 Гц
	Set Value 3	100 Гц
	Set Value 4	200 Гц

### Menu-2103

Функция	Цифровая фильтрация 1 (буфер)	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 50)	Установка значения : XX Исходное значение : 10	Количество буферов цифрового фильтра

### Menu-2104

Функция	Уровень цифровой фильтрации	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 50)	Установка значения : XX Исходное значение : 10	Установка уровня цифровой фильтрации (Чем более стабилен груз, тем выше уровень)

### Menu-2105

Функция	Временная константа цифровой фильтрации	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 200)	Установка значения : XX Исходное значение : 50	Установка константы времени цифровой фильтрации (Чем более стабилен груз, тем выше уровень)

Примечание. Данная функция влияет на скорость изменения показаний массы.

### Menu-2106

Функция	Диапазон стабилизации	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(0 ~ 99)	о x 0.5 деления <b>Исходное значение:</b> 1x 0.5 деления	Индикатор стабилизации включен, если изменение массы за определенный промежуток времени не превышает половины установленного значения от дискретности отсчета

### Menu-2107

Функция	Автоматическая компенсация ухода от нулевой точки	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(0 ~ 99)	о x 0.5 деления <b>Исходное значение:</b> 1x 0.5 деления	Компенсация нуля происходит если изменение массы за определенный промежуток времени не превышает установленного значения x 0.5 деления

### Menu-2108

Функция	Сохранение показаний в случае внезапного отключения питания	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1, 2)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 _ Weight back up not used	Показания не сохраняются
	<input type="checkbox"/> 2 _ Weight back	Показания сохраняются

	up used	
--	---------	--

Примечание. При помощи данной функции индикатор запоминает исходное состояние нулевой точки и в случае, если происходит внезапное отключение питания, а груз остается на весовой платформе, при последующем включении индикатор будет отображать значение массы груза на весовой платформе.

В случае, если после внезапного отключения питания снять груз с весовой платформы, то при последующем включении необходимо нажать клавишу "ZERO" для запоминания нулевой точки.

#### Menu-2109

Функция	Алгоритм вычисления массы в случае взвешивания нестабильных грузов	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~4)	<input checked="" type="checkbox"/> 1_Average Value Hold	Стандартное усреднение: вычисление среднего значения массы подвижного груза за определенный промежуток времени при нажатии клавиши Hold или подаче внешней команды
	<input checked="" type="checkbox"/> 2_Peak Hold	Пиковое значение: вычисление максимального значения массы подвижного груза
	<input checked="" type="checkbox"/> 3_Sampling Value Hold	Усреднение при сортировке: Усреднение значения сортируемой массы подвижного груза при нажатии клавиши Hold или подаче внешней команды
	<input checked="" type="checkbox"/> 4_Automatic Hold	Автоматическое усреднение: автоматическое вычисление максимального значения массы подвижного груза

#### Menu-2110

Функция	Период времени для усреднения показаний	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(01 ~ 99)	00 X 0.1 Sec Исходное значение: 30x 0.1 Sec	Усреднение происходит за период установленного значения x 0.1 сек

#### Menu-2111

Функция	Условия отмены усреднения	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1~2)	<input checked="" type="checkbox"/> 1_Cancel Hold at zero	Отмена усреднения при нулевых показаниях.
	<input checked="" type="checkbox"/> 2_Cancel upon entering Hold Key	Отмена усреднения при нажатии клавиши Hold.

#### Menu-2112

Функция	Условия автоматического запуска усреднения	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(0, 99)	о x 1 деление Исходное значение:	Запуск усреднения при изменении массы на установленное значение x 1 деление.

	<b>10x 1 деление</b>	
--	----------------------	--

#### Menu-2113

Функция	Условия автоматической отмены усреднения	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(0~99)	<input type="radio"/> 0 % <b>Исходное значение: 10 %</b>	Отмена усреднения происходит при изменении значения массы более, чем на 0 % от усредненного значения.

#### Menu-2114

Функция	Настройка срабатывания клавиш ZERO, TARE	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1, 2)	<input type="checkbox"/> 1 _ Always Operational <input checked="" type="checkbox"/> 2_ Operational when the weight is stable	Всегда работают. Работают только при стабилизации

#### Menu-2115

Функция	Предел компенсации ухода от нулевой точки при обнулении клавишей	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(0~99)	<input type="radio"/> 0 % <b>Исходное значение: 1 %</b>	Обнуление срабатывает при отклонении массы в пределах +/- 0 % от максимальной нагрузки

#### Menu-2116

Функция	Диапазон срабатывания клавиши TARE	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(0~100)	<input type="radio"/> 0 % <b>Исходное значение: 100 %</b>	Тарирование срабатывает в пределах +/- 0 % от максимальной нагрузки

#### Menu-2117

Функция	Предел компенсации ухода от нулевой точки при включении	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(0~99)	<input type="radio"/> 0 % <b>Исходное значение: 10%</b>	Компенсация осуществляется в пределах +/- 0 % от массы брутто.

#### Menu-2118

Функция	Установка порога индикации перегрузки	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ

(0~99)	<input type="radio"/> x 1 знак <b>Исходное значение:</b> 9x 1 знак	Индикация происходит при превышении максимальной нагрузки на 0 x 1 знак
--------	--	---

**Menu-2120: Функция клавиши F1**

**Menu-2121: Функция клавиши F2**

**Menu-2122: Функция клавиши F3**

Функция	Функция клавиши	ОПИСАНИЕ
(1 ~18)	На дисплее	
	<input type="checkbox"/> 1_Nуль Key	Обнуление
	<input type="checkbox"/> 2_Total/Net Weight Key	масса брутто/нетто
	<input type="checkbox"/> 3_Tare Key	Тара
	<input type="checkbox"/> 4_Subtotal Key	Подитог
	<input type="checkbox"/> 5_Total Key	Итог
	<input type="checkbox"/> 6_Clearing Key	Сброс
	<input type="checkbox"/> 7_Print Key	Печать
	<input type="checkbox"/> 8_HoldKey	Hold
	<input type="checkbox"/> 9_Tare Cancelling Key	Сброс
	<input type="checkbox"/> 10_Шаг 1 Set Value Entering Key	настройка шага 1
	<input type="checkbox"/> 11_ Шаг 2 Set Value Entering Key	настройка шага 2
	<input type="checkbox"/> 12_ Шаг 3 or 1 Fall Key	настройка шага 3
	<input type="checkbox"/> 13_ Шаг 4 or 2 Fall Key	настройка шага 4
	<input type="checkbox"/> 14_ Верхн. Предел Input	верхний предел
	<input type="checkbox"/> 15_ Нижн. Предел Input	нижний предел
	<input type="checkbox"/> 16_Start Key	Старт
	<input type="checkbox"/> 17_Stop Key	Стоп
	<input type="checkbox"/> 18_Print Form Key	печать формы

Примечание 1. Значение по умолчанию F1 = печать.

Примечание 2. Значение по умолчанию F2 = Hold.

Примечание 3. Значение по умолчанию F3 = сброс тары.

**Menu-2123**

Функция	Учет значения как нулевого (для печати и реле)	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(0~99)	<input type="radio"/> x 1 знак <b>Исходное значение:</b> 0x 1 знак	Значение учитывается как нулевое до установленного значения x 1 знак

## Функции связи.

### Menu-2201

Функция	Идентификационный номер устройства	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(0 ~ 100)	Device ID : <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Исходное значение: 0	Установка ID устройства.

Примечание. Данная функция может быть полезна при использовании индикатора в командном режиме передачи данных.

### Menu-2202

Функция	Скорость передачи данных	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 9999)	00 x 10ms Исходное значение: 50 x 10ms	Передача данных осуществляется со скоростью 00 x 10ms

Примечание 1. При установке значения «0» данные передаются в реальном времени.

### Menu-2203

Функция	Параметры передачи порта СОМ1	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 6)	<input type="checkbox"/> 1_Data_8 / Stop_1 / Parity_none	Бит данных: 8, Стоп бит: 1, Бит четности: нет
	<input type="checkbox"/> 2_Data_7 / Stop_1 / Parity_even	Бит данных: 7, Стоп бит: 1, Бит четности: четный
	<input type="checkbox"/> 3_Data_7 / Stop_1 / Parity_odd	Бит данных: 7, Стоп бит: 1, Бит четности: нечетный
	<input type="checkbox"/> 4_Data_7 / Stop_2 / Parity_odd	Бит данных: 7, Стоп бит: 2, Бит четности: нечетный
	<input type="checkbox"/> 5_Data_8 / Stop_1 / Parity_even	Бит данных: 7, Стоп бит: 1, Бит четности: четный
	<input type="checkbox"/> 6_Data_8 / Stop_1 / Parity_odd	Бит данных: 8, Стоп бит: 1, Бит четности: нечетный

### Menu-2204

Функция	Скорость передачи данных порта СОМ1	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 7)	<input type="checkbox"/> 1_1,200 bps	1,200 бит/сек
	<input type="checkbox"/> 2_2,400 bps	2,400 бит/сек
	<input type="checkbox"/> 3_4,800 bps	4,800 бит/сек

<input type="checkbox"/> 4_9,600 bps	9,600 бит/сек
<input type="checkbox"/> 5_19,200 bps	19,200 бит/сек
<input type="checkbox"/> 6_38,400 bps	38,400 бит/сек
<input type="checkbox"/> 7_57,600 bps	57,600 бит/сек
<input type="checkbox"/> 8_115,200 bps	115,200 бит/сек

#### Menu-2205

Функция	Передача данных СОМ1	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 3)	<input type="checkbox"/> 1_Displaed Value	Передача отображаемого значения
	<input type="checkbox"/> 2_Gross Weight	Передача массы брутто
	<input type="checkbox"/> 3_Net Weight	Передача массы нетто

#### Menu-2206

Функция	Формат посылки СОМ1	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 3)	<input type="checkbox"/> 1_CAS 22	22 байта CAS
	<input type="checkbox"/> 2_CAS10	10 байт CAS
	<input type="checkbox"/> 3_AND18	18 байт (AND, FINE)

Примечание. Для получения полного описания формата передачи данных обратитесь, пожалуйста, к своему поставщику.

#### Menu-2207

Функция	Режим передачи СОМ1	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 8)	<input type="checkbox"/> 1_No Data Output	Данные не передаются
	<input type="checkbox"/> 2_Transmit When Print Key is Pushed	Передается по нажатии клавиши печати
	<input type="checkbox"/> 3_Transmit in Both Stable/Unstable Cases	Передача при стабилизации и ее отсутствии (потоковый режим)
	<input type="checkbox"/> 4_Transmit Only if Weight Is Stable	Передача данных только при стабилизации
	<input type="checkbox"/> 5_Command Type 1	Командный тип 1
	<input type="checkbox"/> 6_Command Type 2	Командный тип 2
	<input type="checkbox"/> 7_Command Type 3	Командный тип 3
	<input type="checkbox"/> 8_Transmit upon Completion Signal	Передача по окончании сигнала

Примечание. Для получения полного описания формата передачи данных обратитесь, пожалуйста, к своему поставщику.

#### Menu-2208

Функция	Настройки порта СОМ2 (RS-232, Печать)	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 6)		

<input type="checkbox"/> 1_Data_8 / Stop_1 / Parity_none	Бит данных: 8, Стоп бит: 1, Бит четности: нет
<input type="checkbox"/> 2_Data_7 / Stop_1 / Parity_even	Бит данных: 7, Стоп бит: 1, Бит четности: четный
<input type="checkbox"/> 3_Data_7 / Stop_1 / Parity_odd	Бит данных: 7, Стоп бит: 1, Бит четности: нечетный
<input type="checkbox"/> 4_Data_7 / Stop_2 / Parity_odd	Бит данных: 7, Стоп бит: 2, Бит четности: нечетный
<input type="checkbox"/> 5_Data_8 / Stop_1 / Parity_even	Бит данных: 8, Стоп бит: 1, Бит четности: четный
<input type="checkbox"/> 6_Data_8 / Stop_1 / Parity_odd	Бит данных: 8, Стоп бит: 1, Бит четности: нечетный

#### Menu-2209

Функция	Скорость передачи порта COM2	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 7)	<input type="checkbox"/> 1_1,200 bps	1,200 бит/сек
	<input type="checkbox"/> 2_2,400 bps	2,400 бит/сек
	<input type="checkbox"/> 3_4,800 bps	4,800 бит/сек
	<input type="checkbox"/> 4_9,600 bps	9,600 бит/сек
	<input type="checkbox"/> 5_19,200 bps	19,200 бит/сек
	<input type="checkbox"/> 6_38,400 bps	38,400 бит/сек
	<input type="checkbox"/> 7_57,600 bps	57,600 бит/сек
	<input type="checkbox"/> 8_115,200 bps	115,200 бит/сек

#### Menu-2210

Функция	Передача данных COM2	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 3)	<input type="checkbox"/> 1_Displaed Value	Передача отображаемого значения
	<input type="checkbox"/> 2_Gross Weight	Передача массы брутто
	<input type="checkbox"/> 3_Net Weight	Передача массы нетто

#### Menu-2211

Функция	Формат посылки COM2	
	Display Part	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 3)	<input type="checkbox"/> 1_CAS 22	22 байта CAS
	<input type="checkbox"/> 2_CAS10	10 байт CAS
	<input type="checkbox"/> 3_AND18	18 байт (AND, FINE)

#### Menu-2212

Функция	Режим передачи данных COM2
---------	----------------------------

	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 8)	<input type="checkbox"/> 1_No Data Output	Не передавать данные
	<input type="checkbox"/> 2_Transmit When Print Key is Pushed	Передача при нажатии клавиши печати
	<input type="checkbox"/> 3_Transmit in Both Stable/Unstable Cases	Передача при стабилизации и без нее (потоковый режим)
	<input type="checkbox"/> 4_Transmit Only if Weight Is Stable	Передача только при стабилизации
	<input type="checkbox"/> 5_Command Type 1	Командный тип 1
	<input type="checkbox"/> 6_Command Type 2	Командный тип 2
	<input type="checkbox"/> 7_Command Type 3	Командный тип 3
	<input type="checkbox"/> 8_Transmit upon Completion Signal	Передача только по окончании сигнала

Примечание. Для получения полного описания формата передачи данных обратитесь, пожалуйста, к своему поставщику.

### Функции принтера.

#### Menu-2301

Функция	Тип принтера	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 6)	<input type="checkbox"/> 1_Printer Not Used	Не используется
	<input type="checkbox"/> 2_DEP_CAS Ticket Printer	Стандартный принтер чеков CAS
	<input type="checkbox"/> 3_DLP Label Printer	Стандартный принтер этикеток CAS
	<input type="checkbox"/> 4_BP Label Printer	Принтер этикеток CAS BP
	<input type="checkbox"/> 5_CP7100/7200 (ENG)	CP7100/7200 Английский
	<input type="checkbox"/> 6_CP7100/7200 (KOR)	CP7100/7200 Корейский

#### Menu-2302

Функция	Формат печати	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 8)	<input type="checkbox"/> 1_Print Form_1/BP Form1	Формат 1 (Дата, Время, Серийный номер., Номер товара., масса нетто) Формат печати BP 1(FORM1)
	<input type="checkbox"/> 2_Print Form_2/BP Form2	Формат 2 (Дата, Время, Номер взвешивания., масса нетто) Формат печати BP 2(FORM2)
	<input type="checkbox"/> 3_Print Form _3/BP Form3	Формат 3 (Дата, Время, Масса брутто, Тара, масса нетто) Формат печати BP 3(FORM3)
	<input type="checkbox"/> 4_Print Form _4/BP Form4	Формат 4 (Дата, Время, масса нетто) Формат печати BP 4(FORM4)

<input type="checkbox"/> 5_Print Form _ 5/BP Form5	Формат 5 (Дата, Время, номер товара., масса нетто) Формат печати BP 5(FORM5)
<input type="checkbox"/> 6_Print Form _ 6/BP Form6	Формат 6 (Дата, Время, Серийный номер., масса нетто) Формат печати BP 6(FORM6)
<input type="checkbox"/> 7_Print Form _ 7/BP Form7	Формат печати BP 7(FORM7)
<input type="checkbox"/> 8_Print Form _ 8/BP Form8	Формат печати BP 8(FORM8)

Примечание. Для получения полного описания форматов этикеток и формата передачи данных обратитесь, пожалуйста, к своему поставщику.

#### Menu-2303

Функция	Управление данными печати	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 2)	<input checked="" type="checkbox"/> 1_Acc Value <b>Cleared upon Printing</b>	Суммарное значение стирается после печати
	<input type="checkbox"/> 2_Acc Value Not Cleared upon Printing	Удаление суммарного значения происходит при нажатии клавиши сброса

#### Menu-2304

Функция	Расстояние между строками при печати	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(0~99)	<input type="radio"/> 0 о строк <b>Исходное значение:</b> 1 Line	Установка расстояния между строками при печати

#### Menu-2305

Функция	Текст заголовка печати	
50 byte	На дисплее сообщение	ОПИСАНИЕ ввод сообщения

#### Menu-2306

Функция	Задержка печати	
(0 ~ 200)	На дисплее 00 x 10ms <b>Исходное значение:</b> 1 x 10ms	ОПИСАНИЕ Печать через 00 x 10мс

#### Menu-2307

Функция	Условия печати массы	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1~3)	<input checked="" type="checkbox"/> 1_Print Only If Weight Value Is +	Печать только при положительном значении массы
	<input type="checkbox"/> 2_Print Only If Weight Value Is -	Печать только при отрицательном значении массы

	<input type="checkbox"/> 3_Print Regardless of Whether Weight Value Is +/-	Печать при положительном и отрицательном значениях массы
--	---	---

### Menu-2308

Функция	Условия печати этикетки	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1~2)	<input type="checkbox"/> 1_Manual Print	При нажатии клавиши печати
	<input type="checkbox"/> 2_Automatic Print	Автоматически при стабилизации

### Menu-2309:

Функция	Счетчик печати	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 3)	<input type="checkbox"/> 1_No Change	Фиксированный
	<input type="checkbox"/> 2_Increased 1	Количество операций увеличивается на 1 при очередном взвешивании
	<input type="checkbox"/> 3_Decreased 1	Количество операций уменьшается на 1 при каждом взвешивании

### Функции дополнительных устройств.

Menu-2401: Настройка опции 1

Menu-2402: Настройка опции 2

Menu-2403: Настройка опции 3

Функция	Выбор опции	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(1~8)	<input type="checkbox"/> 1_no option t	Без опций
	<input type="checkbox"/> 2_Analog out	Аналоговый выход V-out (0 ~10В) или I-out (4~20mA)
	<input type="checkbox"/> 3_Weighing Out(4,6)	Модуль взвешивания 1 (4 входа – 6 выходов)
	<input type="checkbox"/> 4_Bcd Out	Выход BCD
	<input type="checkbox"/> 5_ZigBee/BT	ZigBee/Bluetooth
	<input type="checkbox"/> 6_USB(Serial)	RS232 к USB-карте преобразования
	<input type="checkbox"/> 7_RS422/485	Карта RS232 или RS485
	<input type="checkbox"/> 8_Ethernet	Карта Ethernet
	<input type="checkbox"/> 9_ Weighing Out(8,10)	Модуль взвешивания тип 2 (8 входов – 10 выходов)

### Menu-2404

Функция	Настройка выходного сигнала нуля при использовании аналогового выхода	
	На дисплее	ОПИСАНИЕ
(0 ~ 24000)	0000	Выход 0.000 mA, 0 В
	4000	Выход 4.000 mA, 2 В

	4015	Выход 4.015 мА, 2.007 В
--	------	-------------------------

#### Menu-2405

Функция	Настройка максимального выходного сигнала при использовании аналогового выхода	
Set Range (0 ~ 25000)	На дисплее	ОПИСАНИЕ
	10000	Выход 10.000 мА , 4.16 В Выход
	<b>20000</b>	Выход 20.000 мА , 8.33 В
	24000	Выход 24.000 мА , 10 В

#### Menu-2406

Функция	Максимальное значение выходного сигнала массы при использовании аналогового выхода	
(0 ~ 99999)	На дисплее	ОПИСАНИЕ
	<b>1000</b> 2000	Максимальный выходной сигнал 1000 кг Максимальный выходной сигнал 2000 кг

#### Menu-2407

Функция	Логика выхода BCD	
(1~2)	На дисплее	ОПИСАНИЕ
	<input checked="" type="checkbox"/> 1_Positive	Положительная логика
	<input type="checkbox"/> 2_Negative	Отрицательная логика

Функции индикатора.

#### Menu-2501

Функция	Сброс настроек	
(1 ~ 2)	На дисплее	ОПИСАНИЕ
	<input checked="" type="checkbox"/> 1_Set Value <b>Not Initialized</b>	Без сброса
	<input type="checkbox"/> 2_Set Value Initialization Executed	Все настройки сбрасываются к заводским значениям

#### Menu-2502

Функция	Подключение ПК	
Передача данных на ПК	На дисплее	ОПИСАНИЕ
	PC Connection	Используется при запуске резервного копирования настроек или данных товаров на ПК

#### Menu-2503

Функция	Установка даты	
Ввод при помощи цифровых клавиш	На дисплее	ОПИСАНИЕ
	10.08.17	17 августа 2010 года

#### Menu-2504

Функция		Установка времени		
Ввод при помощи цифровых клавиш	На дисплее		ОПИСАНИЕ	
	11.30.10	11 часов утра 30 минут 10 секунд		

### Menu-2505

Функция		Использование пароля		
(1 ~ 2)	На дисплее		ОПИСАНИЕ	
	<input checked="" type="checkbox"/> 1_Password Not Used upon Moving the Mode	Не использовать пароль для входа в режим настроек		
	<input type="checkbox"/> 2_Password Used upon Moving the Mode	Использовать пароль для входа в режим настроек		

Функция		Ввод пароля		
(0 ~ 9999)	На дисплее	XXXX	ОПИСАНИЕ	

### Menu-2506

Функция		Резервное копирование на USB		
(1 ~ 2)	На дисплее		ОПИСАНИЕ	
	<input checked="" type="checkbox"/> 1_Data Not Stored	Сохраняется только количество записей данных		
	<input type="checkbox"/> 2_Data Stored	Сохранение данных на USB		

### Menu-2507

Функция		Установка яркости дисплея		
(1 ~ 7)	На дисплее		ОПИСАНИЕ	
	Set Value _ 1	Яркость 10%		
	Set Value _ 2	Яркость 30%		
	Set Value _ 3	Яркость 50%		
	Set Value _ 4	Яркость 70%		
	Set Value _ 5	Яркость 80%		
	Set Value _ 6	Яркость 90%		
	Set Value _ 7	Яркость 100%		

Функции управления реле.

### Menu-2601

Функция		Режим внешнего ввода (эмуляция нажатия клавиш)				
		Вводимое значение	Значение 1	Значение 2	Значение 3	Значение 4
(1 ~ 10)	<input checked="" type="checkbox"/> 1_ExtInput Type1	Ноль	Тара	Sнятие тары	Печать	
	<input type="checkbox"/> 2_ExtInput Type2	Ноль	Тара/Снятие тары	Hold	Отмена усреднения	
	<input type="checkbox"/> 3_ExtInput Type3	Ноль	Тара/Снятие тары	Подитог	Печать	
	<input type="checkbox"/> 4_ExtInput Type4	Ноль	Hold	Отмена	Печать	

			усреднения	
<input type="checkbox"/> 5_ExtInput Type5	Ноль	Подитог	Итог	Печать
<input type="checkbox"/> 6_ExtInput Type6	Ноль	Тара	Отмена тары	Масса брутто/нетто
<input type="checkbox"/> 7_ExtInput Type7	Ноль	Тара/Снятие тары	Решение	Печать
<input type="checkbox"/> 8_ExtInput Type8	Ноль	Печать	Старт	Стоп
<input type="checkbox"/> 9_ExtInput Type9	Старт	Стоп	Hold	Масса брутто/нетто
<input type="checkbox"/> 10_ExtInput Type10	Тара	Печать	Hold	Стоп

## Menu-2602

Функция	Режим реле	ОПИСАНИЕ
(1 ~ 9)	На дисплее	
	<input type="checkbox"/> 1_Режим Проверки1	Режим ограничения 1 (Шаг 4 Выход: контактная точка А)
	<input type="checkbox"/> 2_Режим Проверки2	Режим ограничения 2 (Падение и взвешивание)
	<input type="checkbox"/> 3_Режим Упаковки1	Режим упаковки 1 (Шаг 4 Выход: контактная точка В)
	<input type="checkbox"/> 4_Режим Упаковки2	Режим упаковки 2 (Решение падение/взвешивание)
	<input type="checkbox"/> 5_CheckerMode1	Режим проверки 1 (Шаг 5 Решение при стабилизации)
	<input type="checkbox"/> 6_CheckerMode2	Режим проверки 2 (Шаг 3 Решение при стабилизации)
	<input type="checkbox"/> 7_CheckerMode3	Режим проверки 3 (Уровень массы)
	<input type="checkbox"/> 8_CheckerMode4	Режим проверки 4 (Управление добавлением)
	<input type="checkbox"/> 9_CheckerMode5	Режим проверки 5 (Сортировка)

## Выходная информация массы в зависимости от режима

	Выход	Вых1	Вых2	Вых3	Вых4	Вых5	Вых6
1	Режим Проверки 1	Шаг1	Шаг2	Шаг3	Шаг4	Заверш.	Нуль
2	Режим Проверки 2	Шаг1	Шаг2	Заверш.	Нижн. Предел	Верхн. Предел	Нуль
3	Режим Упаковки 1	Шаг1	Шаг2	Шаг3	Шаг4	Заверш.	Нуль
4	Режим Упаковки 2	Шаг1	Шаг2	Заверш.	Нижн. Предел	Верхн. Предел	Нуль
5	Режим Контроля 1	Шаг1	Шаг2	Шаг3	Шаг4	Около Шаг 4	Нуль
6	Режим Контроля 2	Шаг1 (МАЛО)	Шаг2 (МНОГО)	Шаг3 (НОРМА)	Нижн. ПределNG	Верхн. ПределNG	Нуль
7	Режим Контроля 3	Шаг1	Шаг2	Шаг3	Шаг4	Около Шаг 4	Нуль
8	Режим Контроля 4	Шаг1 (МАЛО)	Шаг2 (МНОГО)	Шаг3 (НОРМА)	Нижн. ПределNG	Верхн. ПределNG	Нуль


9	Режим Контроля 5	Шаг1 (МАЛО)	Шаг2 (МНОГО)	Шаг3 (NORMA)	Нижн. ПределING	Верхн. ПределING	Нуль
---	---------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------------	------

**Значение установочных точек в зависимости от режима**

<b>Знач. уст. точ.</b>		<b>SP1</b>	<b>SP2</b>	<b>SP3</b>	<b>SP4</b>	<b>SP5</b>	<b>SP6</b>
1	Режим Проверки 1	Шаг1	Шаг2	Шаг3	Шаг4		
2	Режим Проверки 2	Шаг1	Шаг2		Снижение	Верхн. Предел	Нижн. Предел
3	Режим Упаковки 1	Шаг1	Шаг2	Шаг3	Шаг4		
4	Режим Упаковки 2	Шаг1	Шаг2		Снижение	Верхн. Предел	Нижн. Предел
5	Режим Контроля 1	Шаг1	Шаг2	Шаг3	Шаг4		
6	Режим Контроля 2	Шаг1 (МАЛО)	Шаг2 (МНОГО)		Снижение	Верхн. Предел	Нижн. Предел
7	Режим Контроля 3	Шаг1	Шаг2 (МНОГО)	Шаг3	Шаг4		
8	Режим Контроля4	Шаг1 (МАЛО)	Шаг2 (МНОГО)		Снижение	Верхн. Предел	Нижн. Предел
9	Режим Контроля5	Шаг1 (МАЛО)	Шаг2 (МНОГО)		Снижение	Верхн. Предел	Нижн. Предел

## <Режим Проверки 1>

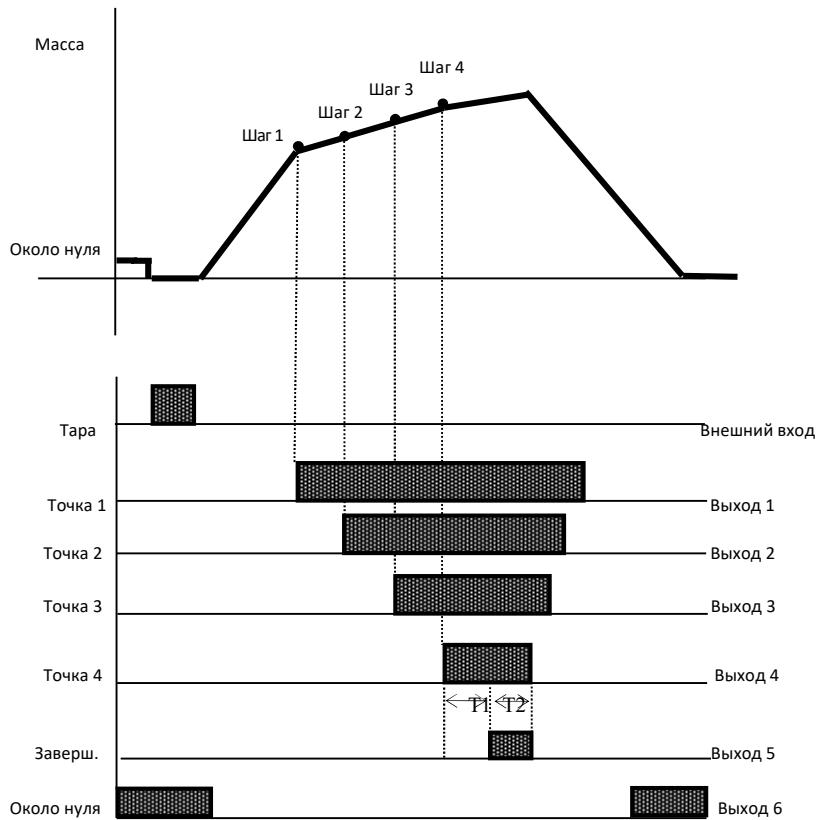Схема работы реле при установленном значении 1 в меню 2-06-02



Примечания.


- Требуется установка: Шаг 4> Шаг 3> Шаг 2> Шаг 1.
- Выходное значение «Около нуля» формируется в соответствии с установкой F57.
- Т1: см. функцию F52 (время задержки завершения выходного сигнала реле)
- Т2: см. функцию F53 (операционное время завершения выходного сигнала реле)
- Релейный выход

Точка 1: ВКЛЮЧЕНО когда достигнуто значение Шага 1
Точка 2: ВКЛЮЧЕНО когда достигнуто значение Шага 2
Точка 3: ВКЛЮЧЕНО когда достигнуто значение Шага 3
Точка 4: ВКЛЮЧЕНО когда достигнуто значение Шага 4
Finish : ВКЛЮЧЕНО после T1(уставка времени), ВКЛЮЧЕНО на протяжении T2 (уставка времени)
Около нуля: F57 уст. значение $\geq 0$ диапазон выхода

- Индикация Шаг 1-4 на передней панели индикатора соответствует состоянию релейных выходов.

## <Режим Проверки 2>
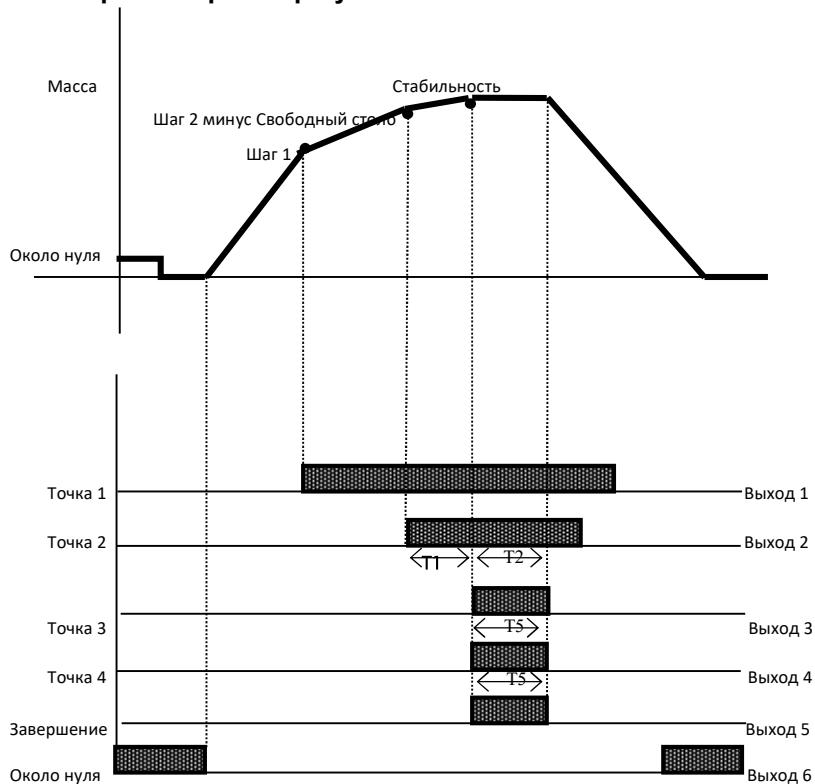
### Схема работы реле при установленном значении 2 в меню 2-06-02



#### Примечания.


1. Требуется установка: Шаг 2 – Свободный столб > Шаг 1
2. Выходное значение «Около нуля» формируется в соответствии с установкой F57.
3. T1: см. функцию F52 (время задержки завершения выходного сигнала реле)  
T2: см. функцию F53 (операционное время завершающего выходного сигнала реле)  
T5: см. функцию F56 (Время (ВКЛЮЧЕНО) весового выхода реле NG)
4. Релейные выходы

Точка 1: ВКЛЮЧЕНО когда достигнуто значение Шага 1
Точка 2: ВКЛЮЧЕНО когда достигнут «Свободный столб» Шаг 1
Завершено: ВКЛЮЧЕНО после T1(уставка времени), ВКЛЮЧЕНО после T2(уставка времени)
Нижний предел NG: с момента завершения взвешивания, ВКЛЮЧЕНО когда ниже установленного Шаг 2 минус нижний предел NG
Верхн. Предел NG: с момента завершения взвешивания, ВКЛЮЧЕНО когда выше установленного Шаг 2 плюс верхний предел NG
Около нуля: установленное значение F57 $\geq 0$ диапазон выхода

5. Индикация Шаг 1-2 на передней панели индикатора соответствует состоянию релейных выходов.

### <Режим Упаковки 1>

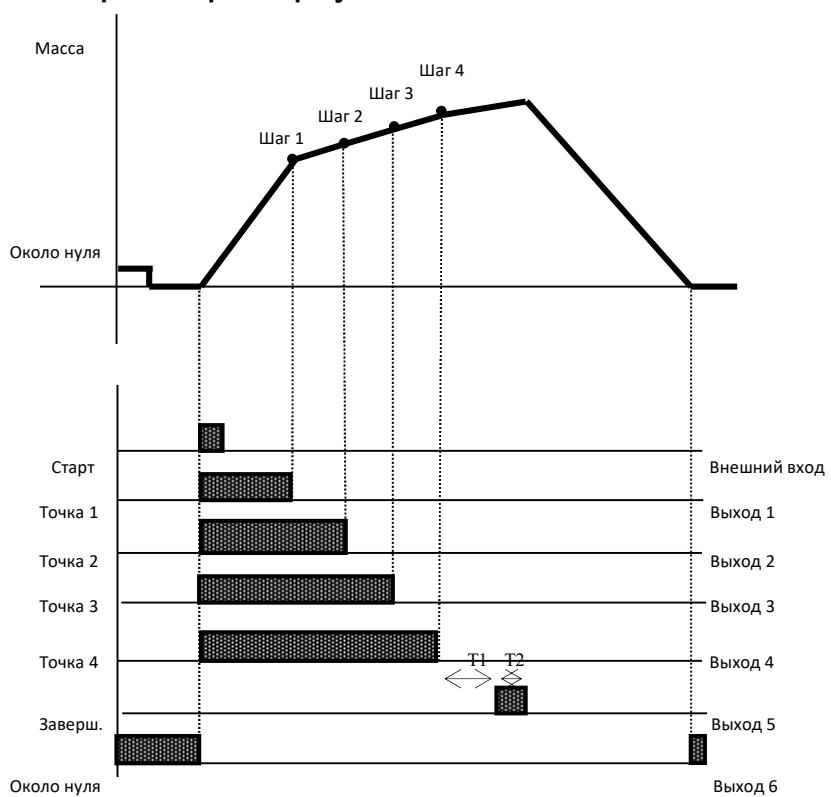**Схема работы реле при установленном значении 3 в меню 2-06-02**



Примечания.

1. Требуется установка: Шаг 4> Шаг 3> Шаг 2> Шаг 1
2. Выходное значение «Около нуля» формируется в соответствии с установкой F57.
3. T1: см. функцию F52 (время задержки завершения выходного сигнала реле)  
T2: см. функцию F53 (операционное время завершающего выходного сигнала реле)

#### 4. Релейные выходы

Точка 1: ВКЛЮЧЕНО когда достигнуто значение Шага 1

Точка 2: ВКЛЮЧЕНО когда достигнуто значение Шага 2

Точка 3: ВКЛЮЧЕНО когда достигнуто значение Шага 3

Точка 4: ВКЛЮЧЕНО когда достигнуто значение Шага 4


Завершено: ВКЛЮЧЕНО после заданного времени T1, ВКЛЮЧЕНО после заданного времени T2

Около нуля: установленное значение F57  $\geq 0$  диапазон выхода

5. Индикация Шаг 1-4 на передней панели индикатора соответствует состоянию релейных выходов.

## <Режим Упаковки 2>

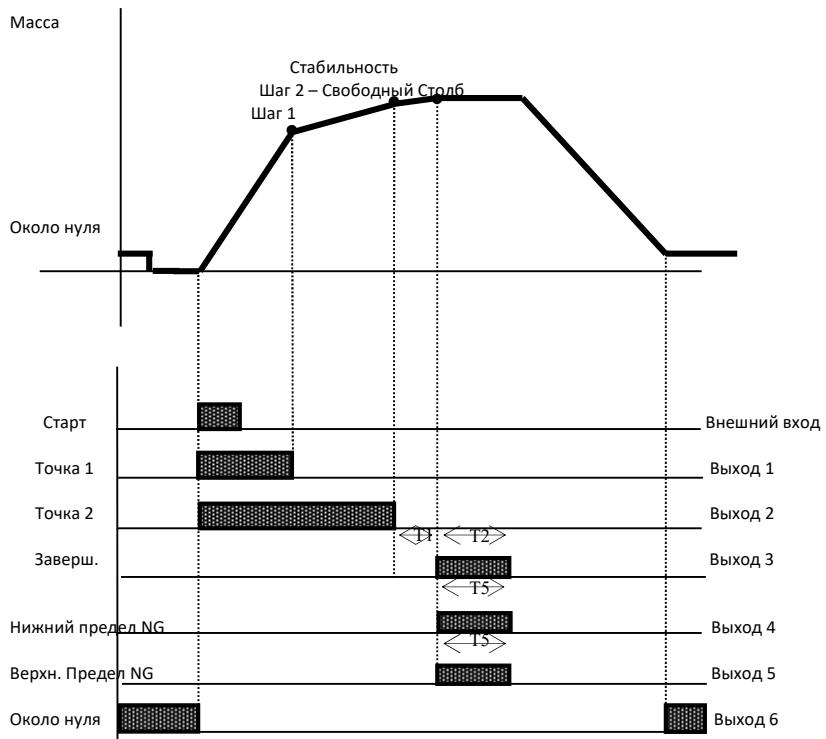Схема работы реле при установленном значении 4 в меню 2-06-02



Примечания.


1. Требуется установка: Шаг 2 минус Свободный Столб > Шаг 1
2. Выходное значение «Около нуля» формируется в соответствии с установкой F57.
3. T1: см. функцию F52 (время задержки завершения выходного сигнала реле)  
T2: см. функцию F53 (операционное время завершающего выходного сигнала реле)  
T5: см. функцию F56 (Время (ВКЛЮЧЕНО) весового выхода реле NG)
4. Релейные выходы

Точка 1: ВКЛЮЧЕНО когда достигнуто значение Шага 1
Точка 2: ВКЛЮЧЕНО когда достигнуто значение Шага 2 минус Свободный Столб
Завершено: ВКЛЮЧЕНО после заданного времени T1, ВКЛЮЧЕНО после заданного времени T2
Нижн. Предел NG: ВКЛЮЧЕНО когда меньше, чем Шаг 2 минус Свободный Столб
Нижн. Предел NG: по завершению взвешивания, ВКЛЮЧЕНО когда меньше, чем Шаг 2 минус Нижний Предел NG
Верхн. Предел NG: по завершению взвешивания, ВКЛЮЧЕНО когда больше, чем Шаг 2 плюс Верхн. Предел NG

5. Индикация Шаг 1-2 на передней панели индикатора соответствует состоянию релейных выходов.

## <Режим проверки 1>

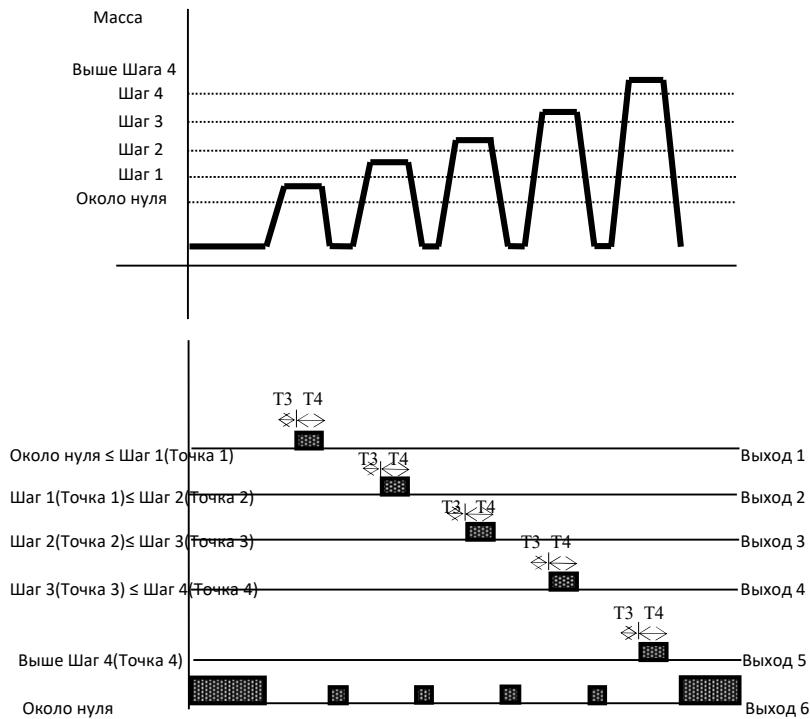Схема работы реле при установленном значении 5 в меню 2-06-02



Примечания.

1. Требуется установка: Шаг 4 > Шаг 3 > Шаг 2 > Шаг 1
2. Выходное значение «Около нуля» формируется в соответствии с установкой F57.
3. T3: см. Функцию 2605
4. T4: см. Функцию 2606


#### 4. Релейные выходы

Точка 1: Около нуля < Стаб. масса ≤ Шаг 1
Точка 2: Шаг 1 < Стаб. масса ≤ Шаг 2
Точка 3: Шаг 2 < Стаб. масса ≤ Шаг 3
Точка 4: Шаг 3 < Стаб. масса ≤ Шаг 4
Выше Точки 4: Стаб. масса ≤ Выше Шаг 4
Около нуля: F57 Уст. значение ≥ 0 выходного диапазона

5. Индикация Шаг 1-4 на передней панели индикатора соответствует состоянию релейных выходов.

## <Режим проверки 2>

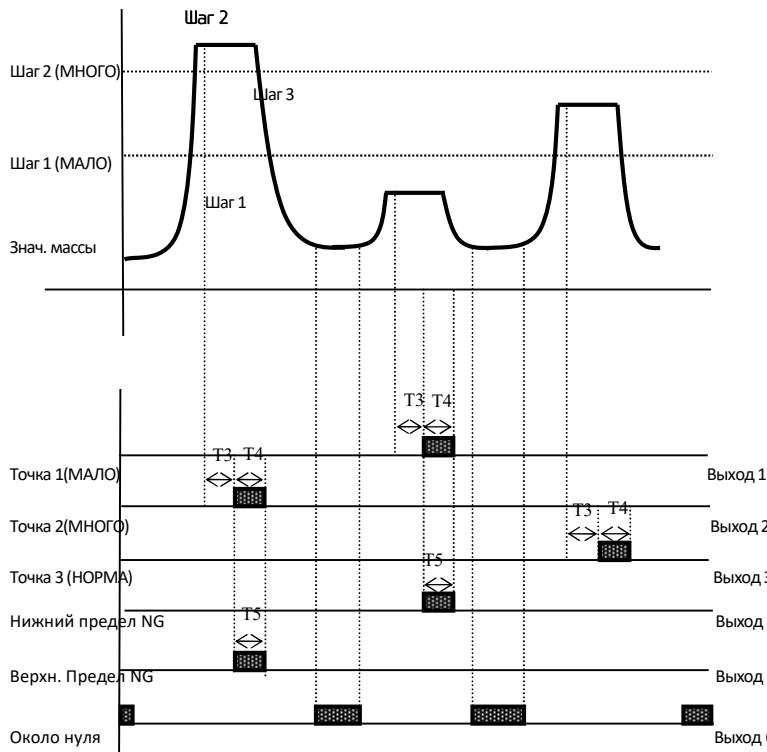Схема работы реле при установленном значении 6 в меню 2-06-02



Примечания.


1. Требуется установка: Шаг 2 > Шаг 1
2. Выходное значение «Около нуля» формируется в соответствии с установкой F57.
3. T3: см. Функцию 2605  
T4: см. Функцию 2606  
T5: см. Функцию 2607
4. Релейные выходы

Точка 1(МАЛО): ВКЛЮЧЕНО когда масса стабильна и ниже уставки Шаг 1
Точка 2(МНОГО): ВКЛЮЧЕНО когда масса стабильна и выше уставки Шаг 2
Точка 3(НОРМА): ВКЛЮЧЕНО когда масса стабильна и между уставками Шаг 1 ≤ Шаг 2
Нижний Предел NG: ВКЛЮЧЕНО на протяжении выхода Точка 1, регулировка времени выхода T5
Верхн. Предел NG: ВКЛЮЧЕНО на протяжении выхода Точка 2, регулировка времени выхода T5
Около нуля: F57 Уст. значение $\geq 0$ выходного диапазона

5. Индикация Шаг 1-4 на передней панели индикатора соответствует состоянию релейных выходов.

### <Режим проверки 3>

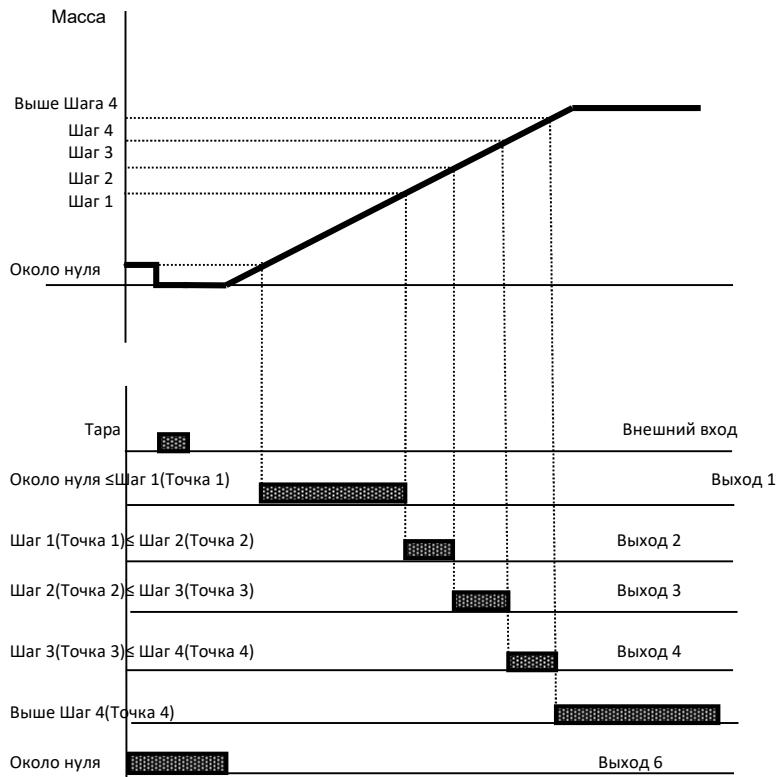Схема работы реле при установленном значении 7 в меню 2-06-02



Примечания.

1. Требуется установка: Шаг 4(Точка 4) > Шаг 3(Точка 3) > Шаг 2(Точка 2) > Шаг 1(Точка 1).
2. Выходное значение «Около нуля» формируется в соответствии с установкой F57.
3. Каждый релейный выход включается при достижении установленного значения или в соответствии с диапазоном.
4. Релейные выходы

Точка 1: Выход активен между около нуля и Шаг 1

Точка 2: Выход активен между Шаг 1 и Шаг 2

Точка 3: Выход активен между Шаг 2 и Шаг 3

Точка 4: Выход активен между Шаг 3 и Шаг 4


Выше Точки 4: Выход активен при превышении значения Шаг 4

Около нуля: F57 Уст. значение  $\geq 0$  выходного диапазона

5. Индикация Шаг 1-4 на передней панели индикатора соответствует состоянию релейных выходов.

#### <Режим проверки 4>

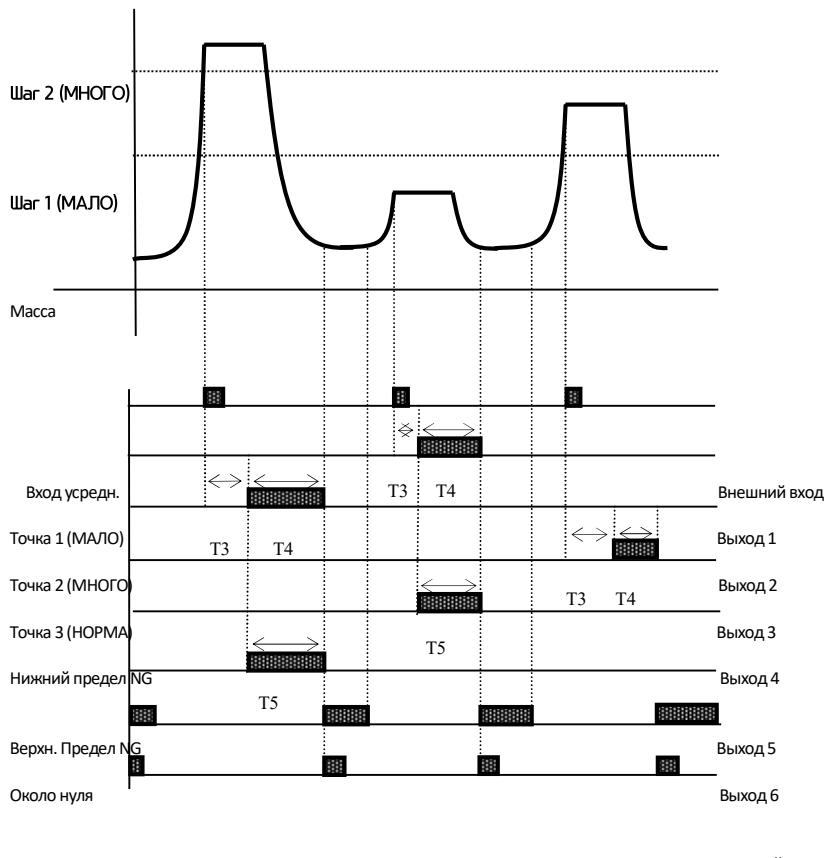Схема работы реле при установленном значении 8 в меню 2-06-02



#### Примечания.

1. Требуется установка: Шаг 2 > Шаг 1.
2. Выходное значение «Около нуля» формируется в соответствии с установкой F57.
3. T3: см. Функцию 2605  
T4: см. Функцию 2606  
T5: см. Функцию 2607
4. Работа данного режима зависит от входа стабильности.
5. Релейные выходы

Точка 1 (МАЛО): ВКЛЮЧЕНО во время входа усреднения когда значение массы меньше, чем значение Шаг 1

Точка 2 (МНОГО): ВКЛЮЧЕНО во время входа усреднения при превышении значения Шаг 1

Точка 3 (НОРМА): ВКЛЮЧЕНО во время входа усреднения когда значение массы между Шаг 1≤Шаг 2

Нижний предел NG: ВКЛЮЧЕНО во время выхода Шаг 1 в соответствии с настроенной задержкой T5


Верхн. Предел NG: ВКЛЮЧЕНО во время выхода Шаг 2 в соответствии с настроенной задержкой T5

Около нуля: F57 Уст. значение  $\geq 0$  выходного диапазона

6. Индикация Шаг 1-4 на передней панели индикатора соответствует состоянию релейных выходов.

**<Режим проверки 5>**

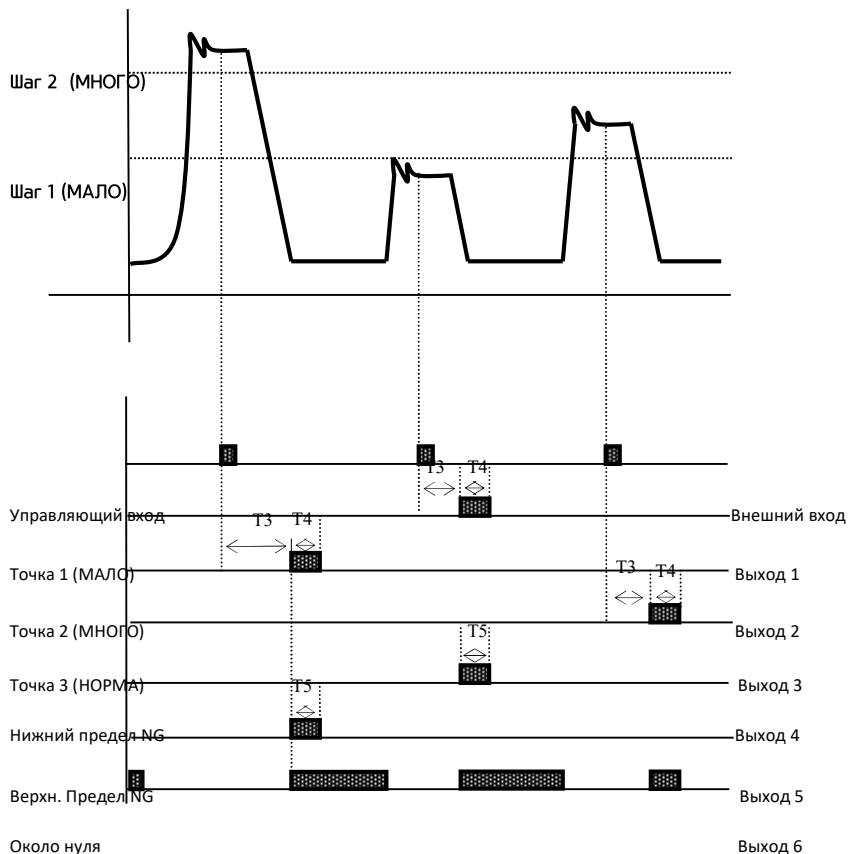**Схема работы реле при установленном значении 9 в меню 2-06-02**



**Примечания.**

1. Требуется установка: Шаг 2 > Шаг 1.
2. Выходное значение «Около нуля» формируется в соответствии с установкой F57.
3. T3: см. Функцию 2605
4. T4: см. Функцию 2606
5. T5: см. Функцию 2607
6. Релейные выходы

Точка 1(МАЛО): ВКЛЮЧЕНО во время входа усреднения когда значение массы меньше, чем значение Шаг 1
Точка 2(МНОГО): ВКЛЮЧЕНО во время управляющего входа, когда значение массы больше, чем значение Шаг 2
Точка 3 (НОРМА): ВКЛЮЧЕНО во время управляющего входа, когда значение массы между Шаг 1 ≤ Шаг 2
Нижний предел NG: ВКЛЮЧЕНО во время выхода Шаг 1 в соответствии с настроенной задержкой T5
Верхн. Предел NG: ВКЛЮЧЕНО во время выхода Шаг 2 в соответствии с настроенной задержкой T5
Около нуля: F57 Уст. значение $\geq 0$ выходного диапазона

5. Индикация Шаг 1-4 на передней панели индикатора соответствует состоянию релейных выходов.

#### Menu-2603

Функция	Задержка старта для завершающего реле Т1	
(0 ~ 99)	На дисплее	ОПИСАНИЕ
	<b>Исходное значение:</b> <b>10 x 0.1 сек</b>	Задержка на 00 x 0.1 сек

#### Menu-2604

Функция	Задержка завершающего релейного выхода Т2	
(0 ~ 99)	На дисплее	ОПИСАНИЕ
	<b>Исходное значение:</b> <b>10 x 0.1 сек</b>	Задержка на 00 x 0.1 сек

#### Menu-2605

Функция	Задержка запуска реле решения Т3	
(0 ~ 99)	На дисплее	ОПИСАНИЕ
	<b>Исходное значение:</b> <b>10 x 0.1 сек</b>	Задержка на 00 x 0.1 сек

#### Menu-2606

Функция	Время работы реле решения Т4	
(0 ~ 99)	На дисплее	ОПИСАНИЕ
	<b>Исходное значение:</b> <b>00 x 0.1 сек</b>	Задержка на 00 x 0.1 сек

#### Menu-2607

Функция	Время работы реле взвешивания NG T5	
(0 ~ 99)	На дисплее	ОПИСАНИЕ
	<b>Исходное значение:</b> <b>00 x 0.1 сек</b>	Задержка на 00 x 0.1 сек

## 8 ЮСТИРОВКА

В режиме юстировки возможно настроить основные характеристики весоизмерительной системы: максимальную нагрузку и цену деления, интервальность, а также выполнить юстировку несколькими способами.

Для перехода в режим юстировки выполните следующие действия:

- Снимите элементы корпуса, насколько это необходимо для доступа к плате, показанной на рисунке 8.2. В том числе для этого необходимо выкрутить поверочный болт, расположенный на задней стенке индикатора (см. рисунок 8.1). Будьте внимательны: повреждение элементов пломбирования означает несанкционированный доступ к метрологическим настройкам весоизмерительной системы.

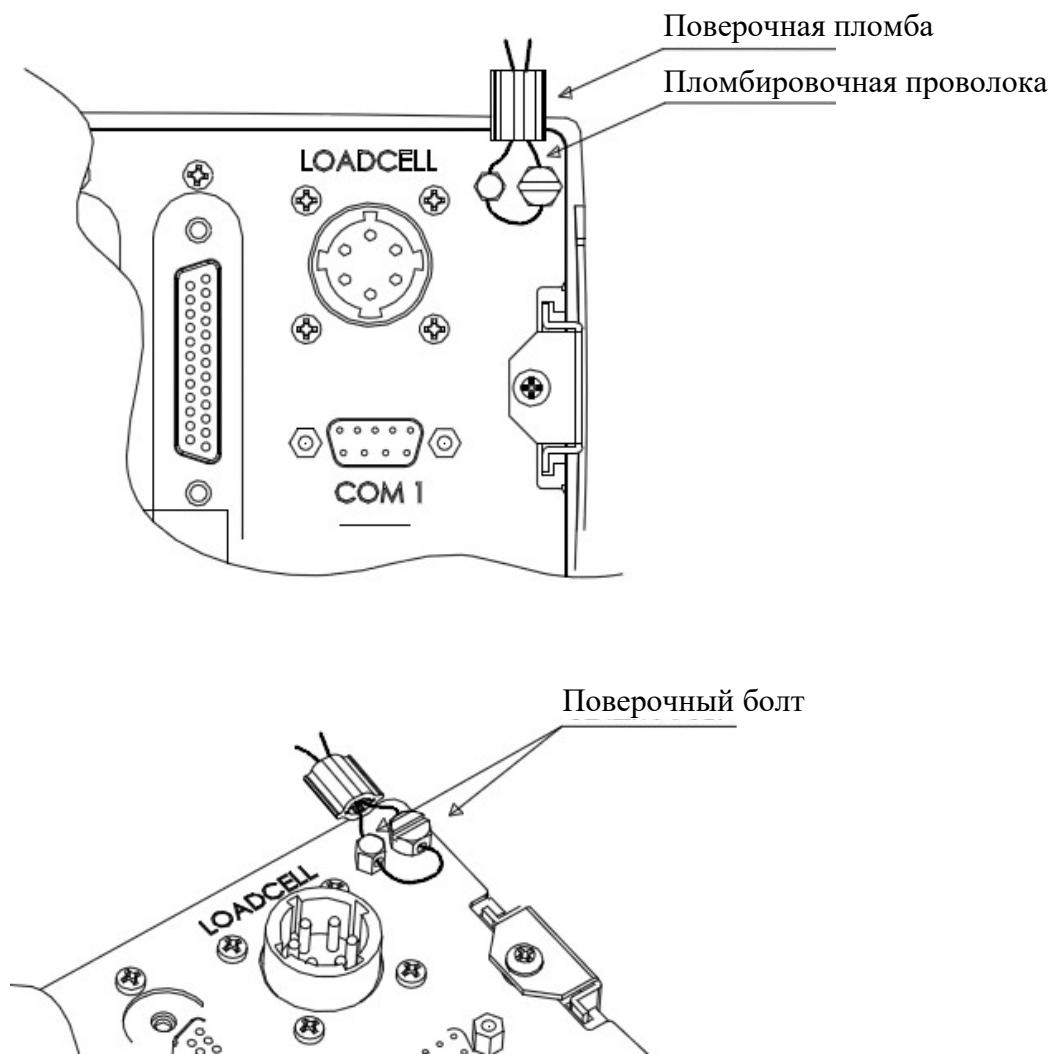


Рисунок 8.1 Соединитель JP1

- Замкните контакты соединителя JP1, который показан на рисунке 8.2.

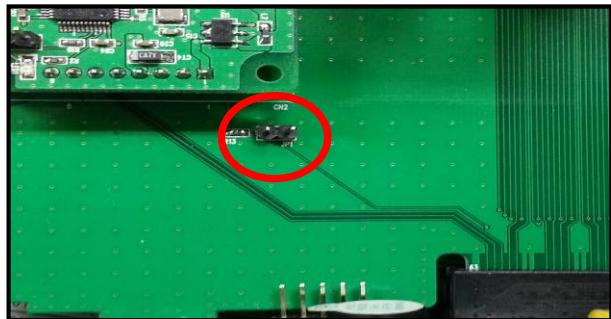


Рисунок 8.2 Соединитель JP1

- Включите питание индикатора, удерживая нажатой клавишу **3 GHI**. После этого на дисплее высветится меню юстировки, как показано на рисунке 8.3.

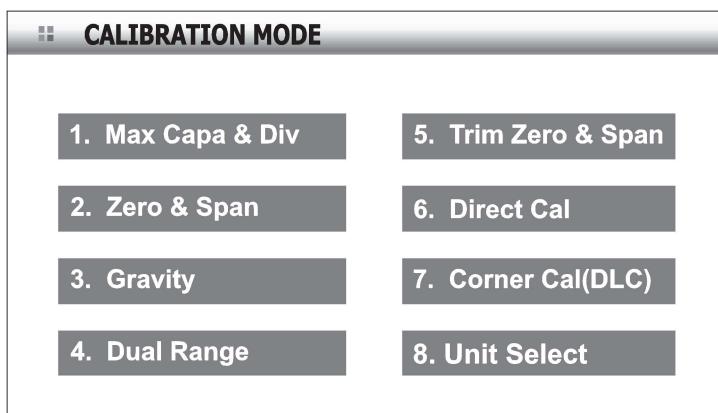


Рисунок 8.3 Меню юстировки

Описание меню юстировки:

1. Max Capa & Div: установка максимальной нагрузки и цены деления;
2. Zero & Span: юстировка по точкам;
3. Gravity: ввод значения константы гравитации;
4. Выбор интервальности весовой системы: одноинтервальная или двухинтервальная;
5. Trim Zero & Span: подстройка точек нулевой и максимальной нагрузки;
6. Direct Cal: прямая юстировка;
7. Corner Cal (DLC): компенсация угловых нагрузок;
8. Unit Select: выбор единиц измерения массы.

Примечание. В случае необходимости использования компенсации угловых нагрузок, она должна быть выполнена до основной юстировки.

- Для выбора нужного режима нажмите соответствующую числовую клавишу.  
 □ Если требуется выйти в режим взвешивания, нажмите клавишу **F3 Home**.

## 1. Установка максимальной нагрузки и цены деления

Способ настройки	Индикация на дисплее
<p>1. Используя числовые клавиши <b>0 ~ 9</b>, введите значение максимальной нагрузки.</p> <p><b> MENU Enter</b> = Ввод, <b> CLEAR Clear</b> = Отмена</p>	<p>Max Capa      10</p>
<p>2. Используя числовые клавиши, введите значение цены деления.</p> <p>Используйте клавишу <b> CLEAR Clear</b> для установки децимальной точки.</p>	<p>Division      0.002</p>

Примечание 1. Если нажата клавиша отмены во время настройки децимальной точки, все ранее настроенные значения будут потеряны.

Примечание 2. Минимально-возможное значение цены деления зависит от значения максимальной нагрузки.

## 2. Юстировка по точкам


Ввод количества точек

На первом этапе требуется установить количество точек (кроме нулевой), по которым будет осуществляться юстировка.

Способ настройки	Индикация на дисплее
<p>1. Используя числовые клавиши <b>0 ~ 9</b>, введите количество точек юстировки.</p> <p><b> MENU Enter</b> = Ввод, <b> CLEAR Clear</b> = Отмена</p>	<p>MultiCal      1</p>
<p>2. Выполните юстировку в нулевой точке (после стабилизации выходного значения АЦП).</p>	<p>ZeroAD      5680</p>

Примечание 1. Многоточечная юстировка предполагает юстировку по количеству точек от 1 до 5 (не считая нулевой точки).

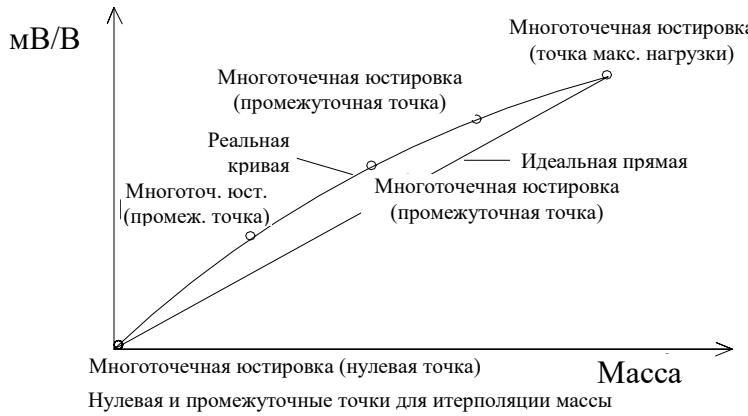Юстировка по нескольким точкам помогает устранить нелинейность сигнала весоизмерительного датчика.



Примечание 1. В случае успешной юстировки в нулевой точке, будет происходить юстировка в остальных точках без нажатия клавиши.

Примечание 2. После установки желаемого количества точек юстировки следует нажать клавишу для перехода к установке значений промежуточных точек.

Ввод значений массы и выходного сигнала для точек

<b>Load_1</b>	<b>1.000</b>	<b>Span_AD1</b>	<b>15532</b>
<b>Load_2</b>	<b>2.000</b>	<b>Span_AD2</b>	<b>35461</b>
<b>Load_3</b>	<b>5.000</b>	<b>Span_AD3</b>	<b>54650</b>
<b>Load_4</b>	<b>8.000</b>	<b>Span_AD4</b>	<b>89312</b>
<b>Load_5</b>	<b>10.000</b>	<b>Span_AD5</b>	<b>123510</b>

Используя числовые клавиши , установите значения массы для соответствующих точек.

= Ввод, = Отмена

После стабилизации установите также выходные значения АЦП для соответствующих точек.

Примечание 1. Устанавливайте значения массы в диапазоне от 10% до 100% максимальной нагрузки. Если первоначально установлено значение 100% максимальной нагрузки, введите вновь необходимое значение промежуточной точки (при значении меньше 10% максимальной нагрузки качество юстировки существенно снижается).

Примечание 2. Повторите ввод значений массы промежуточных точек столько раз, сколько это необходимо для установки значений всех точек. Значение каждой следующей точки должно быть больше предыдущей.

### 3. Ввод значения константы гравитации

Значение константы гравитации удобно использовать в том случае, если весовая система, ранее прошедшая процедуру юстировки по точкам, была перевезена новое место эксплуатации. Корректное значение константы гравитации скомпенсирует влияние широтного эффекта.

Способ настройки	Индикация на дисплее
1. Используя числовые клавиши <b>0 ~ 9</b> , введите значение константы гравитации в месте эксплуатации весовой системы. <b>Enter</b> = Ввод, <b>Clear</b> = Отмена	<b>Produ_Gr</b> <b>9.7994</b> <b>Local_Gr</b> <b>9.7994</b>

Примечание 1. Удобно использовать константу гравитации, когда место продажи и место эксплуатации весов отличаются. Если место эксплуатации известно, можно заранее установить необходимое значение.

### 4. Выбор интервальности весовой системы

Индикатор может работать как с одно-, так и с двухинтервальной весовой системой.

Способ настройки	Индикация на дисплее
1. Используя числовые клавиши <b>0 ~ 9</b> , введите нужное значение, определяющее интервальность весовой системы: 0 – одноинтервальная, 1 – двухинтервальная. <b>Enter</b> = Ввод, <b>Clear</b> = Отмена	

Примечание 1. В случае выбора двухинтервальной системы значение цены деления во втором диапазоне удваивается относительно ранее установленного.

## 5. Подстройка точек нулевой и максимальной нагрузок

В индикаторе предусмотрена возможность точной выходных значений АЦП, соответствующих нулевой и максимальной точкам нагрузки.

Подстройка нулевой точки

Способ настройки	Индикация на дисплее
<p>1. Используя числовые клавиши <b>0 ~ 9</b>, введите нужное выходное значение АЦП, соответствующее нулевой точке.</p> <p><b> MENU Enter</b> = Ввод, <b> CLEAR Clear</b> = Отмена</p>	<p><b>CurrZero</b> <b>-43</b></p> <p><b>Curr_AD</b> <b>6649</b></p>

Подстройка точки максимальной нагрузки

Способ настройки	Индикация на дисплее
<p>1. Используя числовые клавиши <b>0 ~ 9</b>, введите нужное выходное значение АЦП, соответствующее точке максимальной нагрузки.</p> <p><b> MENU Enter</b> = Ввод, <b> CLEAR Clear</b> = Отмена</p>	<p><b>Curr_Fac</b> <b>333320</b></p> <p><b>Adjs_Fac</b> <b>xxxxxx</b></p>

## 6. Прямая юстировка

Прямая юстировка предполагает ввод абсолютных значений входного сигнала, соответствующих точкам нулевой и максимальной нагрузок.

Способ настройки	Индикация на дисплее
<p>1. Используя числовые клавиши <b>0 ~ 9</b>, введите нужные значения, соответствующие точкам нулевой и максимальной нагрузки в милливольтах.</p> <p><b> MENU Enter</b> = Ввод, <b> CLEAR Clear</b> = Отмена</p>	<p><b>InputZero(mV/V)</b> <b>0.25462</b></p> <p><b>InputSpan(mV/V)</b> <b>2.00000</b></p>

Примечание 1. Перед настройкой вышеуказанных значений необходимо их достоверно определить, например, методом прямого измерения выходного сигнала весоизмерительных датчиков.

Примечание 2. До настройки вышеуказанных значений необходимо установить значения максимальной нагрузки и цены деления (раздел № 1 меню юстировки).

## 8. Выбор единиц измерения массы

Предусмотрена возможность выбора единиц измерения массы: килограммы (kg), фунты (lb), тонны (ton) и граммы (g).

Способ настройки	Индикация на дисплее
<p>Используя клавиши  и , выберите необходимую единицу.</p> <p> = Ввод,  = Отмена</p>	<p> kg - Kilogram</p> <p> lb - Pound</p> <p> ton - ton</p> <p> g - gram</p>

## **9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

Предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по ним регистрируются в таблице сведений о рекламациях:

Таблица 8.1 – Сведения о рекламациях

Дата	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламациям, и их результаты

## **10 СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ**

Требования по утилизации индикатора должны быть согласованы с местными нормами по утилизации электронных продуктов. Не следует выбрасывать индикатор в обычный мусор.